

**Znalecký posudek**

**O příčinách poruchy podlahoviny Fortit [REDACTED]**

[REDACTED] Rekapitulace skutečností k návrhu na přezkoumání arbitrážního rozhodnutí Státní arbitráže pro hl. m. Prahu ze dne  
**29.3.1977 + Sdělení o poruchách podlahovin**

[REDACTED] + Podmínky realizace nově pokládané podlahoviny Fortit + Doplněk znaleckého posudku + Další postup rekonstrukce podlah [REDACTED]  
[REDACTED] + Společné konečné vyjádření znalců o  
příčinách poruch podlahoviny Fortit [REDACTED]

**31. 12. 1975 + 29. 3. 1977 + 21. 4. 1977 + 15. 6. 1977  
+ 12. 7. 1978 + 10. 1. 1979 + 30. 3. 1979**

**Stran : 54 + 32 + 2 + 3 + 18 + 19 + 5**

Ing. OSc. Richard Baroš  
c/o Ústav teoretické a aplikované mechaniky  
Československé akademie věd  
Výlechovská 49, 128 49 Praha 2

Znalecký posudek  
o příčinách poruchy podlahoviny Fortit [REDACTED]

č.j. 2 21/123/75  
Praha, 31. prosince 1975

Dne 8. 5. 1975 jsem obdržel objednávku np. Armabeton,  
zdejší 10, 146 30 Praha 4 - Krč, Pecharovova 19 pod č.j. 10. čl. 9380.  
Dne 6. 6. 20 dne 8. 5. 1975 tohoto znění:

"Objednáváme znalecký posudek příčin poruch podlahy  
Fortit v nájemnici Host - jedná se o obecný problém jako v  
nájemnici Hotel. Posudek bude sloužit jako podklad pro arbitrární řízení".

Vzhledem k tomu, že pro objektivní posouzení všech příčin poruch je neobytná spolupráce specialisti - chemika a fyzička, požádal jsem dne 20. 5. 1975 zástupce np. Armabeton, závod 10 a. 2. Krčee o souhlas k příslušné konzultanti. Tento souhlas byl vydán/a později písemně potvrzen/a citováné objednávky. Na spolupráci jsem působil jako konsultanta pro obor stavební chemie Ing. J. Kavvátila OSc. (Československá akademie věd, Národní 3, Praha 1), pro obor stavební fyziky

Br. V. Rydloška (Výkonný a vývojový dílce stavebních  
závodů Rostelec 26, Praha 7).

Dne 14.5. 1975 jsem povídavil stavební konstrukce v Mostě  
o jisté návštěvě její části a provedl jsem prohlídku provede-  
ných podlah Portit a jejich poruch v částech "Politiklinika",  
"Příjek", "Bombolek" společně s přímožem konstruktorem Ing.  
J. Kurnitilem a za účasti akstupce závodu 10 ap. Arnsbeterem  
o. Štěpánem. Hlásím informace o výstavbě konstrukcí a předlož-  
uju informaci o složení podlahových systémů podél mě těchž  
dne stavebývadoucí provádějícího závodu ap. Konstruktiva a. s.  
vítel Šimák.

Bouřlivě jsem požádal jmenovaného stavebývadouče o pos-  
kytnutí nevytiských podkladů, bez kterých nemohlo být práce  
na posudku zahájena. V odpovídání na jisté dřívě ap. Arnsbeterem  
odhaleny požadavky občitel jsem při této návštěvě též kopii  
dopisu, odhaleného dnejdřív n.p. Arnsbeterem stavebývadoucího  
konstrukce Most a. s. Ing. I. Pavlem a ap. Konstruktiva, ze dne  
7. 5. 1975.

Tento podklad obsahuval následující dílo o výstavbě  
části "Bombolek":

1. ukončení betonáže 9. podlaží konstrukce - 30. 6. 1970;
2. uhojení topelné izolace podlahy a betonové unzeniny  
- od 18. 9. 1972 do 30. 9. 73,  
nejprv 1. nájezd před klade-  
ním Portitu;

3. zahájení odložného vytípání - 24. 1. 1972;
4. ustanovení měřitnosti dvoumístné obory - 24. 1. 1972;
5. první října měřitnosti - od června 1972;
6. předání učebnic - únor 1972;
7. pro osamotový potér bylo použito vstupního dřevěnou pískovou Bernouly, osamotu JPC 400 - České Budějovice;
8. sloučená skladba podlahy podle dopisu ERI Praha c 19. 1. 1972
- žálorobetonevá deska 23 cm s trubkovou vytípáním při vysokém povolení,
  - Fibrex (vhodno u minimální výšky) 1,7 cm,
  - lepenka na sucho A 900 II 0,2 cm,
  - kremelínové deskové Galofrig 3 cm,
  - osamotový potér B 330 s rubicevnou síťí (obs. 10 x 10 mm)
  - 4,8 cm,
  - Sedurit 0,3 cm,
  - (calková tloušťka podlahy 9,9 cm).
9. pokládání podlah Fortit
- 3. podlaží únor 1973
  - 6. podlaží květen 1973
  - 7. a 6. podlaží květen 1973
  - 5. a 4. podlaží červen 1973
  - 3. podlaží-kest červen 1973
  - ohýbek 3. podlaží 1. a 2. podlaží září a říjen 1973  
    (velkou 9/8)

Rovněž zde bylo uvedeno, že výkresové dokumentace je připravena na startě.

- Dopisem n.p. Armabeton č. 10/13/75/Br/J ze dne 20. 5.  
1975 na n.p. Konstruktiva (Stavba nerozvojce Nové stavby-  
vedenský stavební řík) bylo dílo poškozeno
- provést inventarizaci povrch podlah v "Konobloku" a Polikli-  
niku" a srovnat je do stavebních plánů,
  - srovnat stavební, konstrukční a topografické plány obou objek-  
tí,
  - srovnat data ohodnocení potřeb jednotlivých podlah v obou  
objektech,
  - srovnat data zahájení využívání. Pohledu v jednotlivých pod-  
lahách v obou objektech,
  - poslat informaci o pravidelném ohodnocení potřeb.

Dne 30. 5. 1975 jsou obdrželi stavební plány některých pod-  
lah "Konobloku" s ohodnocením závad podlah v jednotlivých míst-  
nostech (bez lokalizace), konstrukční plány "Konobloku", to-  
pografické plány některých podlahí a některých částí "Konoblo-  
ku" (zato ve více kopijích) a tabulky s uspořádáním detailů,  
včetně podlahových systémů. Současně mi bylo odloženo dopiskem  
ze dne 27. 5. 1975 od n.p. Konstruktiva, že pro potřeby bylo  
použito 3% až 390 kg cementu na 1 m<sup>2</sup> hotové podlahy. Ostatní  
podlahovky nebyly uplněny.

Dne 9. 9. 1975 se dopiskem 10/13/186/75/Br/J chrátil  
n.p. Armabeton znova na n.p. Konstruktiva, Stavba nerozvojce  
Nové (stavitele Řík) a žádostí o poskytnutí jiného speci-  
fickových podkladů (zejména doplněk inventarizace povrchů,  
doplňkoví výkresů stavebních a topografií, výpis postupu prací v

jehož liniích podložek a informace o druhu materiálu, použitého k vyplňání střední části betonobetonových desek). Obrázek nadešel.

Dne 17. 10. 1975 provedl jsem opět opět s komplikantem Ing. Karelíkem druhu návštěvní ohnivého zkoumání zdejšího zdroje potenciálné infuzeze na místě a provést následnou nebytnou řečenou příručku na podložkách. Protokol výšedování daje a další podklady nebyly k dispozici, požádal jsem zdejšího ohnivězvedajícího a. ohnivitela Brysta o jejich dodání (zejména o časové údaje kladení jednotlivých částí podložek v obou objektovaných budovách).

Při této návštěvě provedl jsem na místech výbraná místo v místnosti č. 308 "Poliklinika" (morphologická laboratoř) a dále v místnosti č. 239 budovy "Infekce" (ještě bez Portitu) sondu do podložky; v rozsahu cca 15 x 15 cm byly vytvořeny postupně všechny vrstvy podlahového systému až na konstrukční beton (obr. 3, 4, 5, 6). Dále byly provedeny sondy v místnosti č. 306 "Poliklinika" pod Portit.

Dne 13. 11. 1975 mi byly předány další požadované podklady, a to kopie dat kladení konzervových potisků v "Konzervu" a v "Poliklinice", a kopie dat pokládky Portitu v "Poliklinice".

### Nálezy

Nová nemocnice v Mostě sestává z komplexu budov, které jsou - pokud jde o konstrukci - jednotně řešeny. Všechny budovy jsou monolitické, železobetonové, s deskovými stropy bez hlawic, opatřenými sálavým vytápěním. Podle projektu měl být železobetonová deska ve středních částech polí seslabena na 15 cm a toto seslabení vyrováno lehkým betonem. Podle údaje stavbyvedoucího s. Rnyka (ze dne 17. 10. 1975) byly však desky provedeny v plné tloušťce v celém rozsahu pole. Tepné hady jsou umístěny zásadně při spodním povrchu železobetonových desek, v místnostech s vyšší požadovanou teplotou nebo více




Obr. 3 Postup odkrytí jednotlivých vrstev stropního systému -  
- Fortit, cementový potér ve dvou oddělujících se  
vrstvách



Obr. 4 Portit, cementový potér, desky Calofrig, pletivo



Obr. 5 Další vrstva Calofrig, lepenka, minerální vata

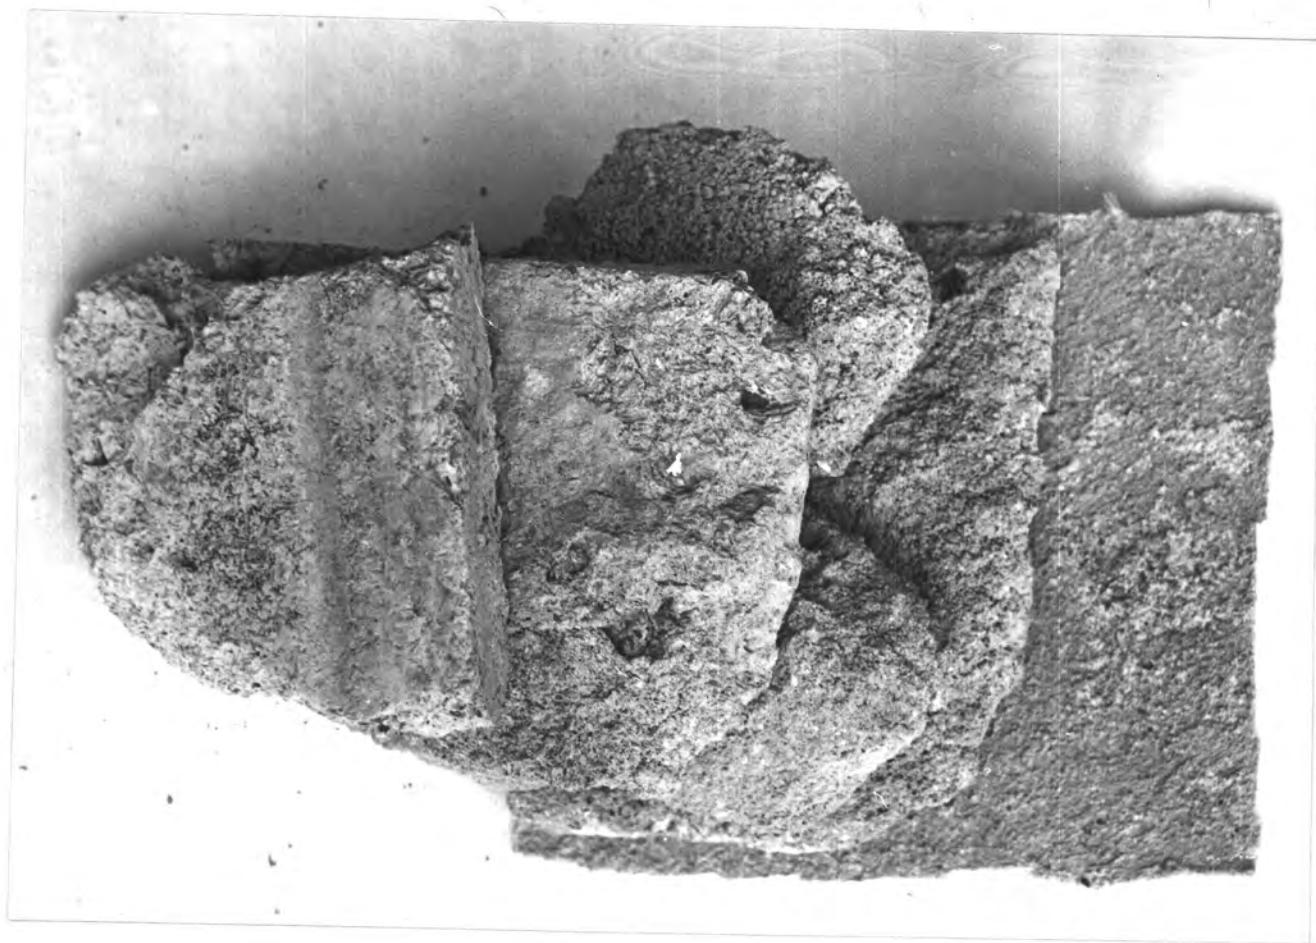


Obr. 6a) Jednotlivé vrstvy stropního systému (sprava Portit, cementový potěr rozpadající se do dvou vrstev, 2x Calofrig, mezi ním pletivo)

ochlazových žárovek nad železobetonovou nezemou desítkou, schity do výrobního betaru. Tepné hody polohyvačí v jednotlivých mřížných zámkách všech ploch a jsou přidruženy mříži zavěšené.

V současné době jsou v provozu tři významní objekty - tedy "Vnorovick" a "Poliklinika".

Po dle původního projektu měla být provedena ve větší části mřížností a na chodbách bulespará podlahovina Sedurit. Protože však uznáno bylo prokázáno, že podlahoviny tohoto typu jsou nedoporučené, bylo dodatečně rozhodnuto nahradit Sedurit bulesparou podlahovinou Fortit, která se již dohle osvědčila v řadě případů.

Složení jednotlivých vrstev podlahové konstrukce (a baze operon podlahovinou) je podle následujících projektových podkladů:

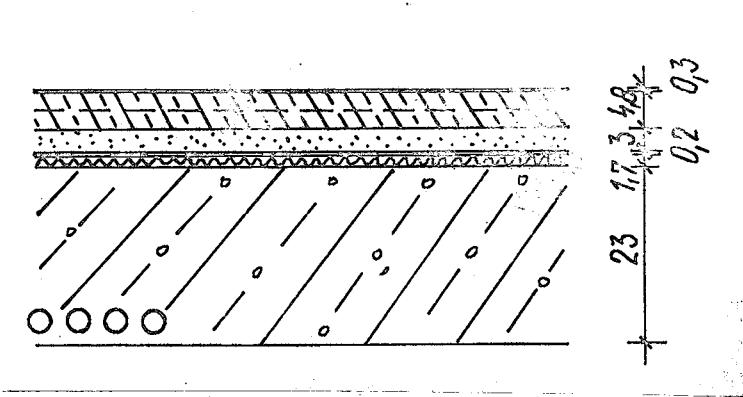

#### Sedurit


cementový potír (3330) vy-  
střízený cítí o síce 10/10 cm  
křenolitové desky Calefrag  
lepenky A 900 II na sucho  
rohoje a minerální vaty  
Fibrex

#### Železobetonová deska

Obr. 1

Ve chladiací místnosti bylo objasňeno v jednej časti v místnosti

C. 235 polohoviny (obr. 2, 3, 4, 5, 6) složená

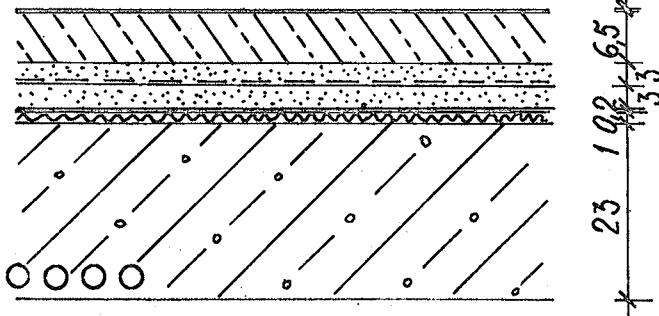


Obr. 2

#### Rozloha

- concentrical plaster
- mineral wool boards Celofrig
- ceramic tile
- mineral wool boards Celofrig
- mineral wool
- concrete board

V místnosti C. 235 "infekce", kde ještě nebyla položena podlahová linytina, bylo objasňeno (obr. 7, 8):

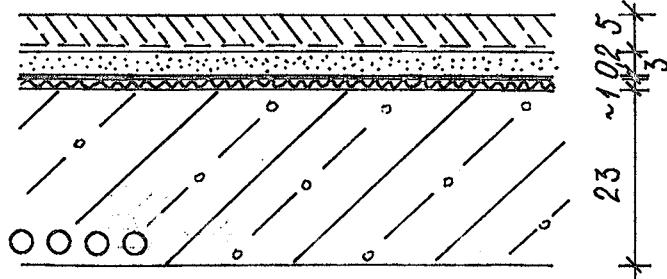

Obr. 7

- concentrical plaster
- ceramic tile
- mineral wool
- concrete board



Obr. 8 Sonda do stropního systému před položením Fortitu

Obvodové stěny jsou zděné, příčky jsou buď z dutých cihel nebo pěnových i kátových panelů. Jsou ukládány až na železobetonovou desku.

Pro cementové potěry bylo použito štěrkopískové směsi z pískovny Žernoseky, cement JCP 400 - Čížkovice v množství 370-390 kg/m<sup>3</sup> hotové směsi, vodní součinitel větší než 0,6 (beton dopravován převážně pneumaticky).

Po položení byly cementové potěry, podle údaje stavbyvedoucího, ošetřovány kropením nejméně 14 dní. V rámci časového odstupu po dohotovení cementových potěr bylo zahájeno pokládku podlahoviny Fortit po téměř celé ploše všech podlaží.

Podlahovina Perlit (celkové tloušťky 3,5 mm) je složena z polyestrových pryskyřic; pokládá se na sítidlo s tloušťkou 0,5 mm a sítidlo se z těchto vztahů nesmí (tvar je vyroben z ohnivě odolného provázku), vyrovnávací a pouzdrová.

Složení jednotlivých vrstev a postup podle technologického programu RPP 11/74 up. Anebka je uvedeno níže.

#### Pokládky nití

GHS Polyester 104	90 objemových dílů
GHS Polyester 200	10        - " -
aceton	100      - " -
P-arychlóvoč 1/40	1        - " -
P-katalyzátor VI	1-4      - " -

(podle teploty prostředí a podkladu tak, aby podátek gelatinace byl na 2 hod.).

#### Plastifikace

GHS Polyester 104	90 objemových dílů
GHS Polyester 200	10        - " -
P-arychlóvoč 1/40	1,5      - " -
P-katalyzátor VI	2-4      - " -

(podle teploty prostředí a podkladu tak, aby podátek gelatinace nastal cca po 30 min).

Do násné vrstvy se pokládá sítná rohož ze skelných pryskyřic. Během opracování se intenzita výfleky množí ve styraxu. Množství skelné výfleky je min. 600 g/m<sup>2</sup>. Množství pryskyřičné báze není určeno, podle citlivosti sítné skelné výfleky cca 12% vtl. vzhledem k celé podlahovině.

Výroba fólií

GHS Polyester 104	90 objemových čísel
GHS Polyester 200	10 - " "
P-urechlovač I-40	1,5 - " "
P-katalyzátor VI	2x4 - " "
pigment	3 - " "
Aerocil 380	0,1x2 - " "
písek JUK	20 - " "
rostek parafinu	0,5 - " "

Rostek parafinu se připevnil předem ve skložení


etylén	100 v.d.
parafin 52/53	5 v.d.
Inkocil II 10	0,2 v.d.

Povrchová vrstva (tloušťka do 1 mm)

GHS Polyester 104	90 objemových čísel
GHS Polyester 200	10 - " "
pigment	3 - " "
P-urechlovač I-40	1,5 - " "
P-katalyzátor VI	2x4 - " "
Aerocil 380	1 - " "
parafinový rostek	5 - " "

Podklad měl být podle TEP s cementového potěru min. 4 cm,  
s pevností 170 kg/cm<sup>2</sup>, zhotovený ze s o v l h e c h címeni, ulo-  
zený dřevěným bládítka, s rovností vyhovující ČSN 74 45 05,  
se s o j i ř t ě n i m proti pronikání vlhkosti od podkladu  
k povrchu, vyztužily s o u e h y, neznečistěny, neporušeny.

Poliklinika

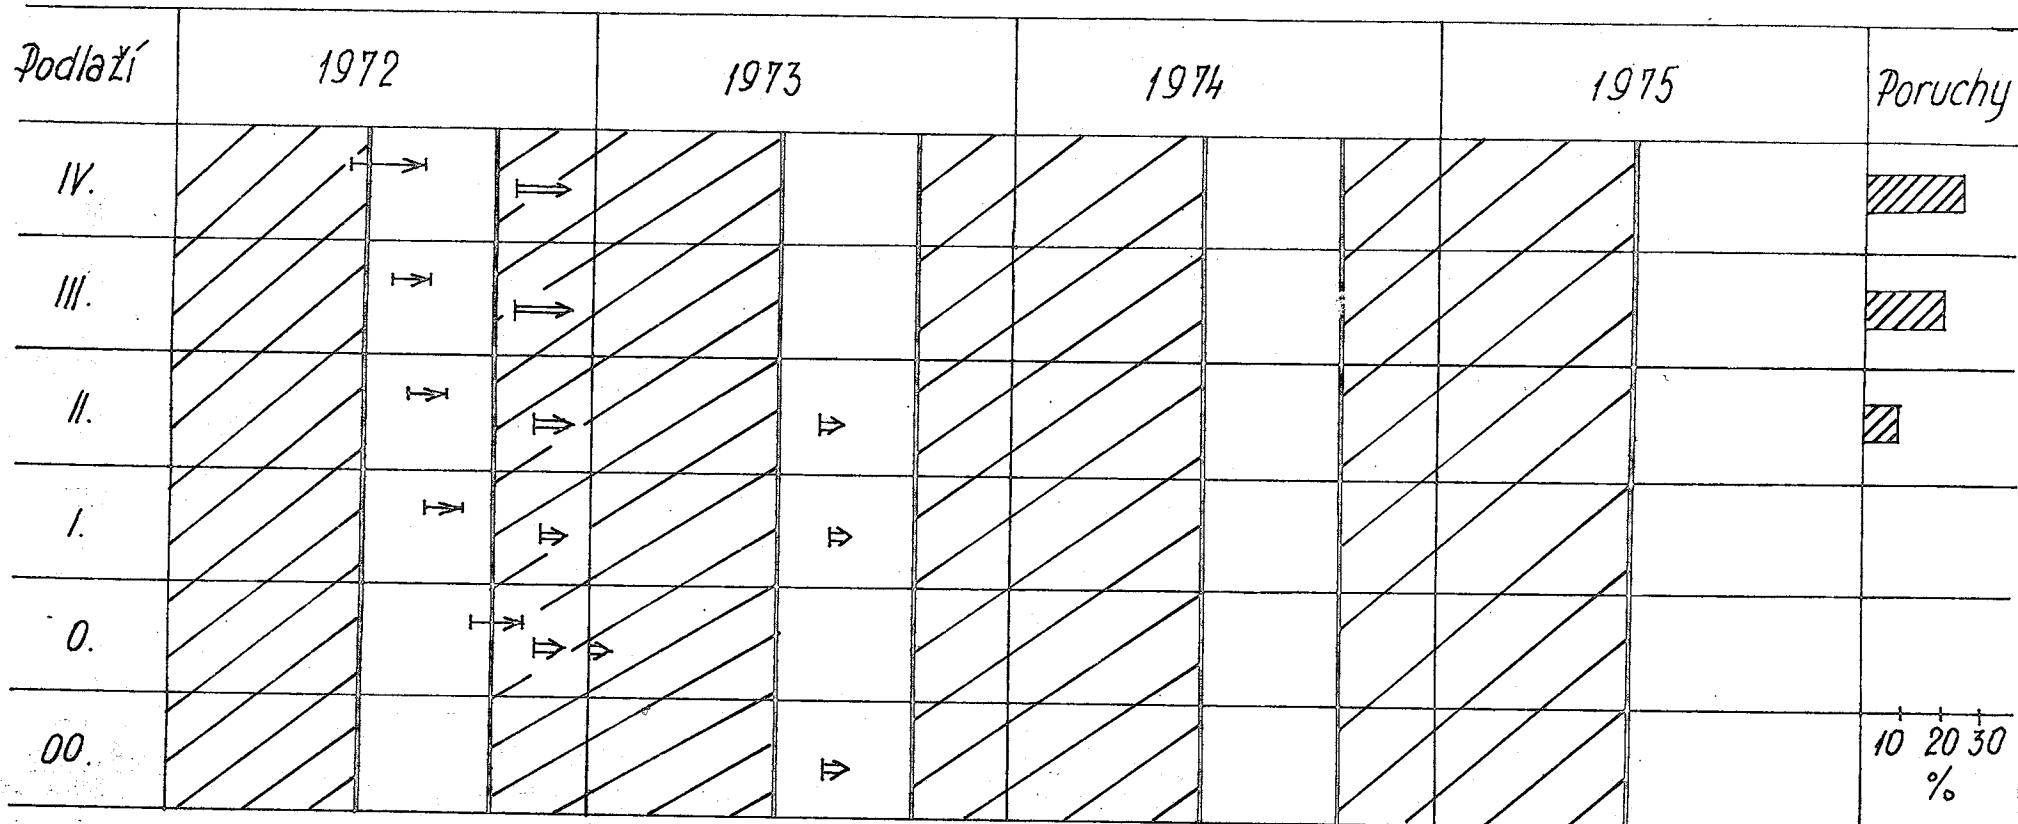


↑ cementový potěr

→ Fortit

topná sezona

Obr. 9

# Monoblok

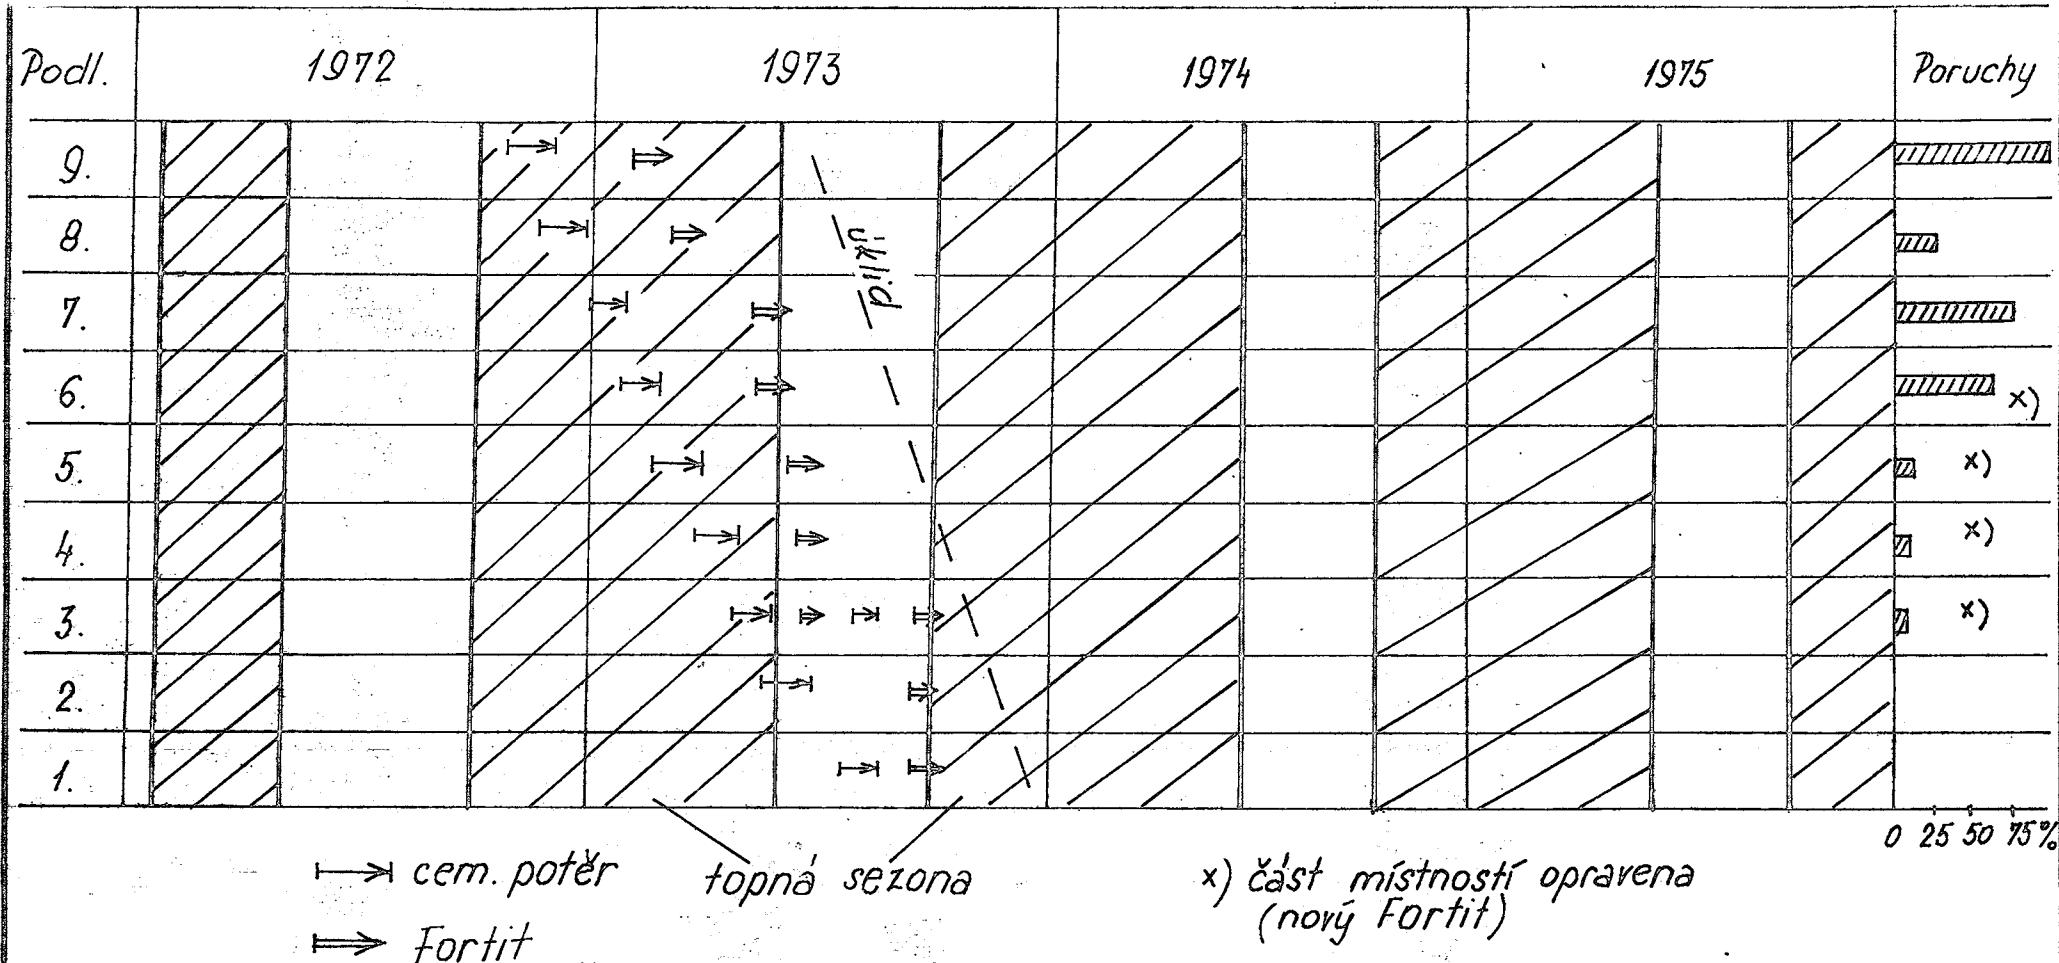

Obr. 10

Optimální podmínky pro provádění jsou 20°C a 77 do 60%,  
teplota podkladu nejen přednostnou 20°C a maximálně pod 10°C,  
teplota prostředí může minimálně 15°C.

**Jednotlivé složky pro přípravu směsi jsou:**

Ciba Polyester 104 - odštěpný nevykonzol polyestertoný pezitýr,  
tj. rostek nevykonzolného polyestera v mincovném styrenu  
(množství styrenu 33 % vždy)

Ciba Polyester 200 - methylated pezitýr (obeh styrem 30 %  
vždy)

Propylchlorid 1/40 - 40 % roztok böhmitneftenitu v toluenu (s  
obsahem 4 % oleje)

Polykrylátovitý VII - 50 % metylecyklohexanoperoxid  
- 15 % metylecyklohexanolu  
- 35 % dibutylfthalidu

Druh opatření skelných vláken není znám.

Účinný slož jednotlivých operací při výrobě podlahových  
systémů je uveden pro "Polikliniku" na obr. 9, pro "Hausblock"  
na obr. 10.


Teplota vodolu v prostorách nemocnice se pohybuje v top-  
ném období podle údaje nemocničního personálu mezi 25 a 30°C.

Při provádění sítiny v místnosti d. 308 polikliniky bylo  
kontaktováno, že povrch betonu bezprostředně po odojunutí form-  
antu je zmetelně vlnitý, příčemž beton je prováděn v celé tlouš-  
ťce, jak prokazuje také tuvší a crvený beton a jeho znevře-  
ní a postupující tvycychině.


Křemelinové desky Calefrig byly shledány rovněž vlhkými, se snatelným zápachem po plísních, tmavě zbarvený, málo soudržný. Minerální vata pod lepenkovou vrstvou se zdá být podle subjektivního pozorování suchá. Objektivní hodnocení vlhkosti nebylo provedeno; vlhkost lze odhadnout u betonu na 5+6 % vág., u křemelinových desek Calefrig na 6+11 % vág.



Obr. 11 Struktura cementového potěru  
(světšeno 2,45x)

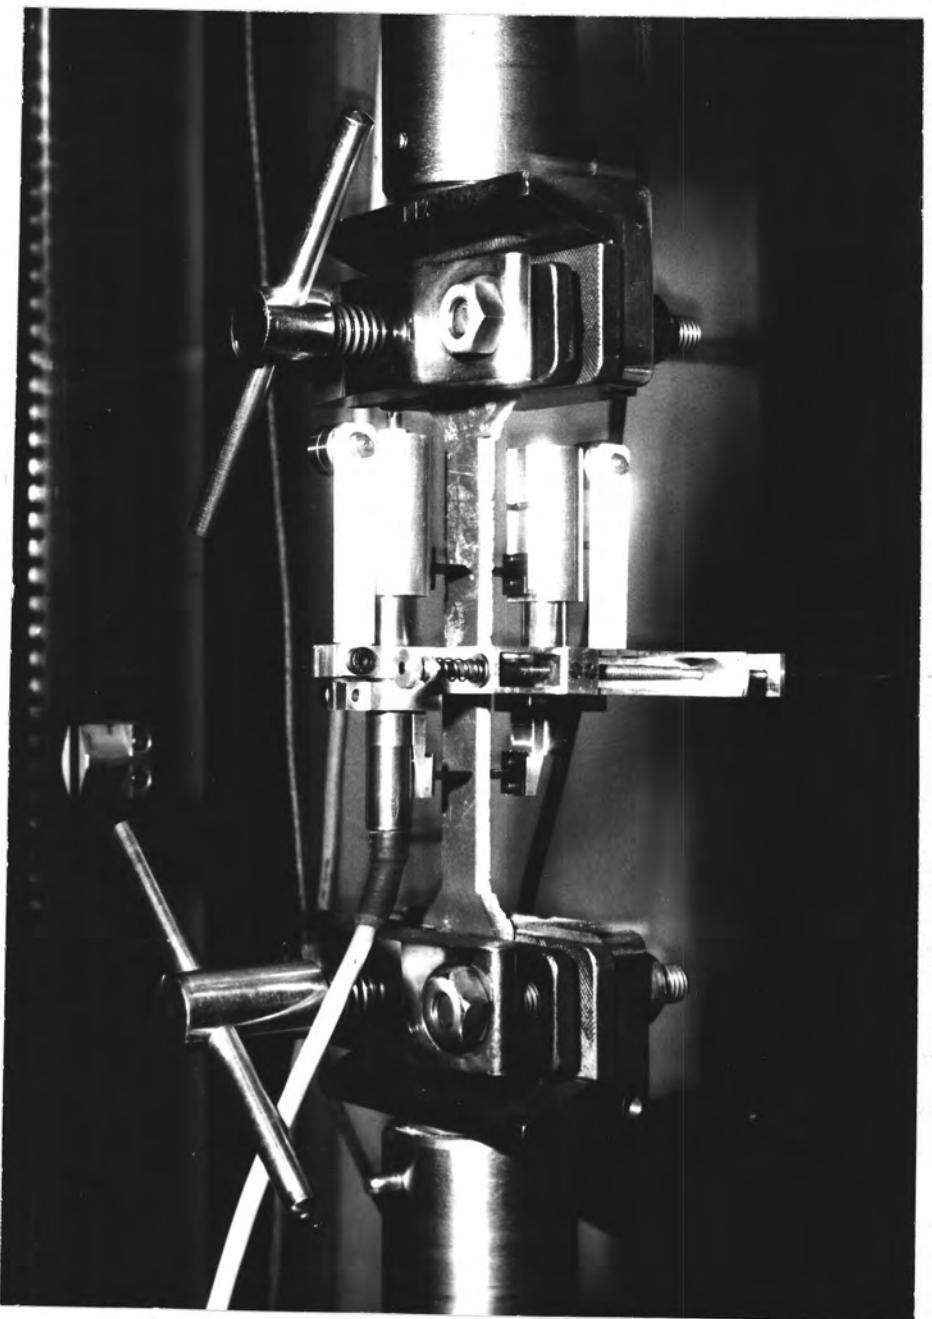

Obr. 13

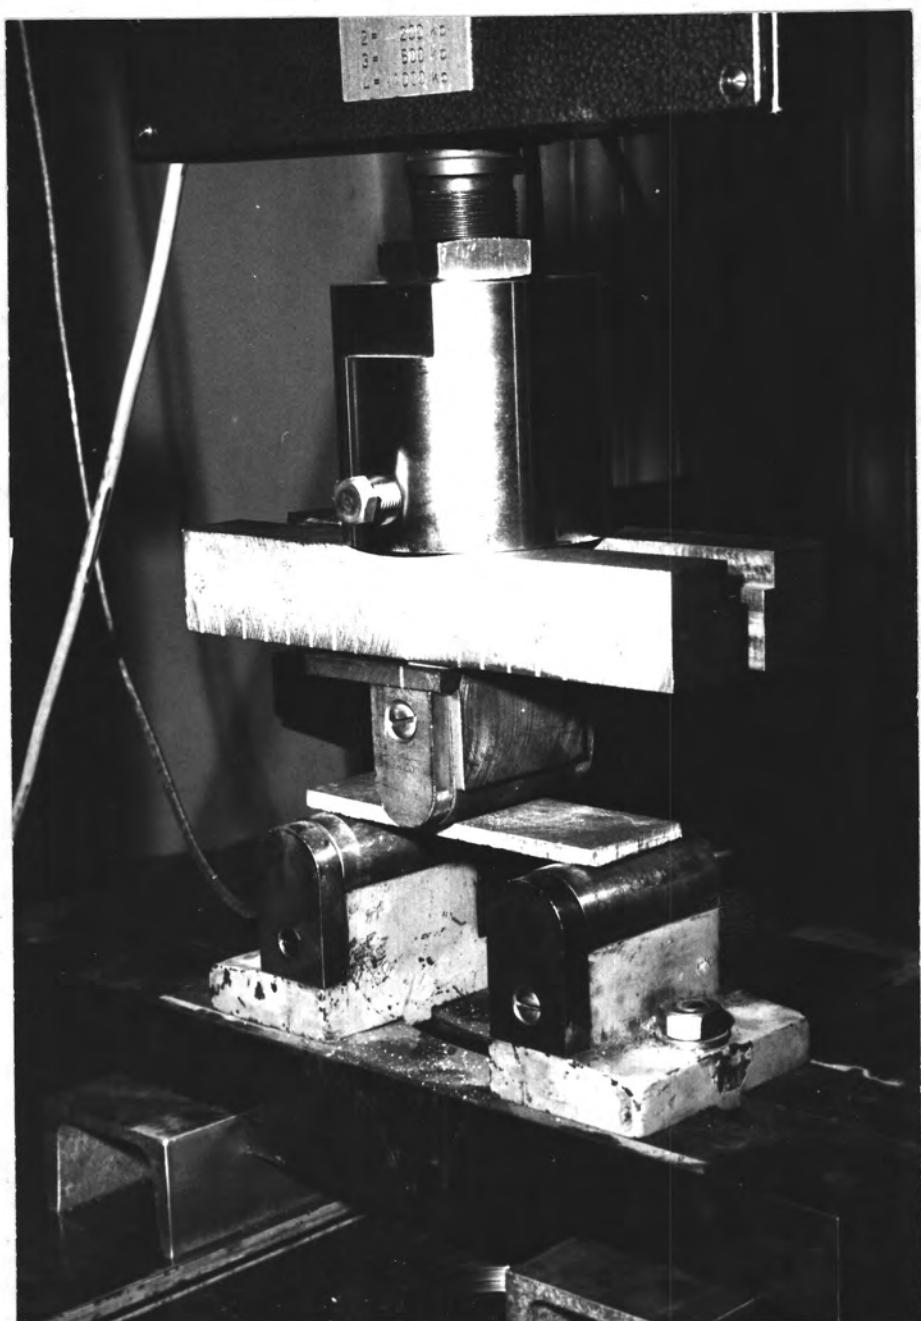

Obr. 14

V odborných výstavách byl zaznamenáno náspech cyklistických betonů, připomínaných (subjektivně) vlnou infuze.

Cementový potér je písčitý, nepříjemný pomyšlení a respiration, stížky odpovídající – na základě subjektivního posuzování – B 320 (obr. 11).

Konstrukční beton desky je na povrchu suchý.

Soudce v místnosti č. 239 "Infoker" učinila, že cementový potér je poněmá dobyte proslaven (naopak co zdá, že nebyl ani dostatečně vlněn liben tvrdnutí a byl "epoker"), je písčitý, nepříjemný, s mnoha unikávacími trhlinami procházejícími celou tloušťku.

Mramorinové desky Celofrig jsou zde rovněž sice i pod ve strupy "Politickinsky", jsou však též cítit plísně, jejich vlněnost podle subjektivního posuzení kolici chole 3 a vlna.

Mramorinová vlna pod lepenkou je suchá, rovná tak konstrukční beton desky.

U výjimkých vzorků cementového potéru a Celofrigu v místnosti 308 a "Politickinsky" byly zjistěny maximální možné hodnoty nasycení vodou (po vysávání). Přehledné údaje jsou v tab. 1.

Tab. 1

Materiál	Mramorinové možné nasycení vodou % vln.			
	vzorek 1	vzorek 2	vzorek 3	průměr
cementový potér	6,4	7,4	6,6	6,9
Celofrig	-	27,8	24,7	26,3

Výzkumný řetězec poszemních staveb v Praze bylo provedeno nezávislé stanovení obsahu vlnnosti ve stropním systému na 14-ti různých místech budovy ("Beopresso", "Infokon", schéma >3) podle vlnostní metody. Byla určena statičná vlnnost v těchto místech vybraných místech (viz dopis MÚS Praha np. Armabeton č. 140/79-21/Sac/PK z 13. 10. 1975), a následně v tab. 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty.


Tab. 2

Část stropního systému	Statičná vlnost % vol.	Maximální vlnou vzhledem k maximu (podle tab.)
cementový potěr	3,4	50 %
Calefrig	5,4	21 %
celý systém	4,2	-

Na vzorku podlahoviny Fortit byly vyrobeny vzorky pro zjištění pevnosti v prostém tahu a v tahu za ohýbu, průměrné diagramy v tahu (obr. 12) a v ohýbu, a znaménko přetvoření. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v tab. 3. Zkoušky byly prováděny na elektronickém zkoušecím stroji Zestavtron 10 kp na nastavení rozsahu při tahu v ohýbu zkoušek na 100 resp. 200 kp, při ohýbových zkouškách na 100 kp (obr. 13, 14) v ŠKAB ČsK. Rychlosť zatížování odpovídala v případě tahu 1 mm/min., v případě ohýbu 2 mm/min., přesnost stroje je 2%, citlivost stroje 1/1000 nejdůležitější osily.


Tab. 3

Vlastnost	Hodnota
pěnovost v tahu	315 kp/cm <sup>2</sup>
pěnovost v tahu se ohýbem (laminát třívrstvý)	690 kp/cm <sup>2</sup>
modul pružnosti v tahu při $\tilde{\epsilon} = 0,02 \text{ }\mu\text{e}$	28 700 kp/cm <sup>2</sup>
modul přetrvávací v tahu při $\tilde{\epsilon} = \mu\text{e}$	
modul pružnosti v ohýbě (laminát třívrstvý) při $\tilde{\epsilon} = 0,50 \text{ }\mu\text{e}$	29 500 kp/cm <sup>2</sup>
modul přetrvávací v ohýbě (laminát třívrstvý) při $\tilde{\epsilon} = \mu\text{e}$	26 600 kp/cm <sup>2</sup>
maximální přetrvávání v tahu	

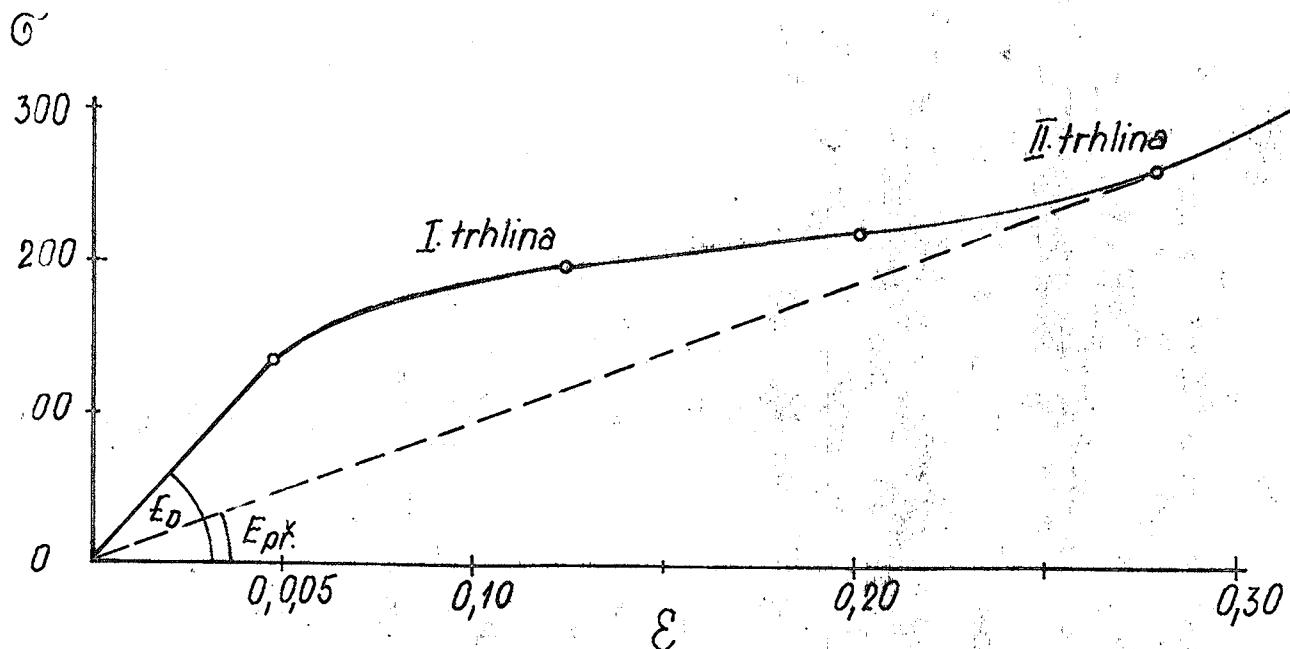


Obr. 12 Pracovní diagram Fortitu v tahu

- 21 a -

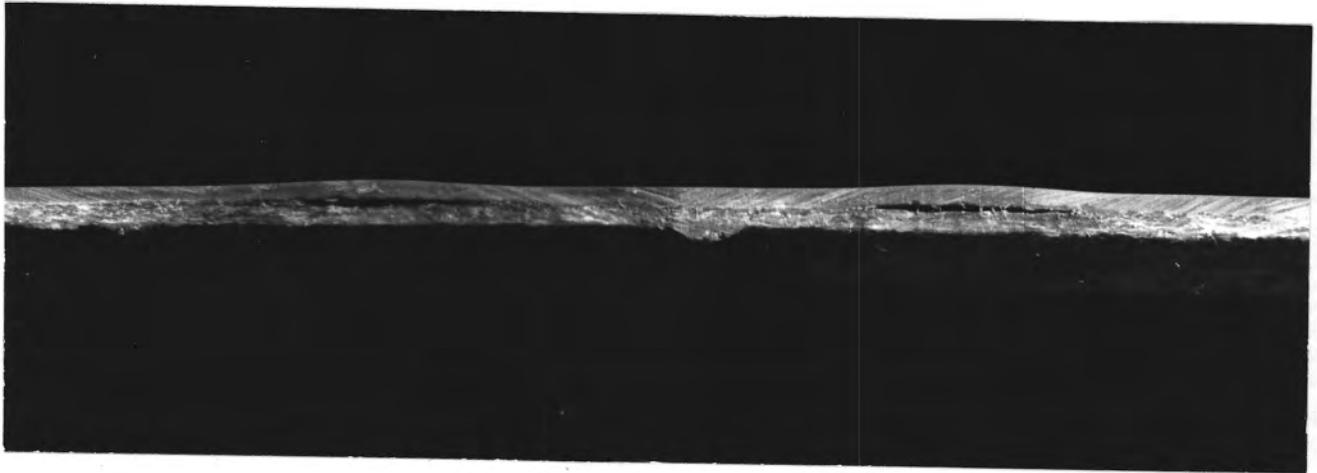

Obr. 15

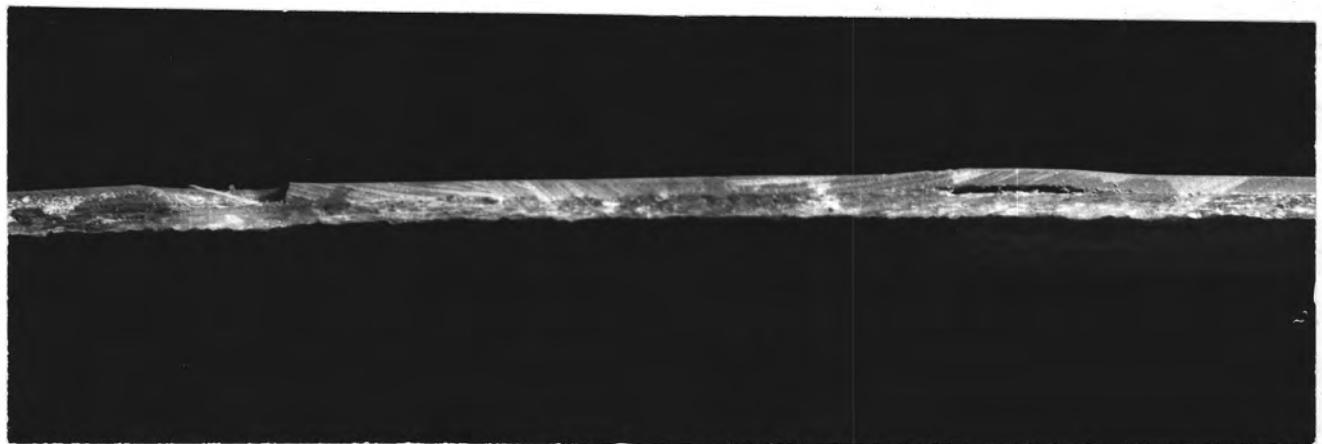

Obr. 16

Vznik výdutí uvnitř podlahoviny mezi nosnou a vyrovnávací resp. krycí vrstvou Fortitu

Po článku u větnosti v celém objektu neobhlopně a poliblinky byly objeveny povrchy podlahoviny, projevující se v prvním stadiu zvrásněním (zkratování) povrchu v určitých místech (výška nerovností v centimetrech mm), v dalším stadiu malým kololíčkováním výdatného v průměru několika mm až několika cm a výšce v desetinách mm, výplňovými tlačenou kopalínou, a v posledním stadiu prodlážděním těchto výdat a výtokem kopaliny (která v krátké době se vysokou psychickou) příp. odpojením podlahoviny ve větší souvislé ploše.

Pohled lze soudit podle výpovědi učitele i dodavatele, od objevení povrchu nedaše k jejich podstatném rozšíření. V některých místech se evidovalo povídání povrchu byla podlahovina etážena a ukrejena novou po několikaměsíční vysokou podkladu, ke třetímu směru provedených čistek byly užívány nové povrchy jen ojediněle.

Kolem skoušek bylo jednoukrát potvrzeno, že výdat vznikají nezi nezem a vyrovnání vznutru podlahoviny, nebo využití vnitřní výstrže, tj. nad čistotou pravostřínu vznutru vyztuženou skelnou rohlik a pod zcela nepravostřínu vyrovnávací resp. lejoví (obr. 15, 16) vznutru, usazenou na horninu povrchu do určité přiměřených parafinu.


Kopalina, která je naštěstí dřívější ve výdatích na místě pli, než vodní rohlik, který je možno uhnát na povrchu betonu bezprostředně po sjmuté fortitu (a pli cca 9,5). Když vysychá, takto kopalina přechází na výrazně většími koplavou kroužky

trouvatnější až černové barvy. Sejmání podlahoviny lze v místech s povrchem provést bez nárušení, adheze k betonovému povrchu je minimální, spodní povrch podlahoviny (pozorovány po jejím sejmání) kopíruje povrch cementové mozaiky (obr. obr. 17/).

Pozoruhodná lokalizace poruch na podlahách jednotlivých podlaží s umělčením vytápěcích systémů (podle projektu) v konstrukční desce pod podlahou moulitálo prokazatelnou kvalitní spojitost, i když povrchy v místech s vytápěních byly objeveny jen zřídka. Až soudobost nové černové cladby výrobních operačních zařízení poskytuje poruch nemž jednoznačnou; porouzání v tomto směru je svědectvím tím, že podlahy byly vlastnosti (nyní neuplatnitelných) tyto správce stržením stáre a provedením nové podlahoviny. Výskyt poruch je stejně řízen vlnkou, jejíž očekávaná hodnota je funkce ruly činitelů (vodní součinitel potoku, intenzita srážek, původní vlnkost Galerigu atd.).

Na základě situace v období případem poruch podlahoviny Portit v Dětské fakultní nemocnici v Přešti - Dětské a podle podrobných analýz tam provedených bylo upuštěno od dalších podrobných zkoušek podlahového systému i podlahoviny (difuze vodních par systému po různé černové povrchu, zkoušení podlahoviny ve výdatných atd.) a výsledky ten obtížné byly přimíšené aplikovány i pro tento případ.

Při slavnostní uvedení nového lze mit na prohlídce, že - podlahová části vytápěcího systému nové podlahoviny a vrstva lepenky (cementový potár a křesalínové desky) j. e. o. u.

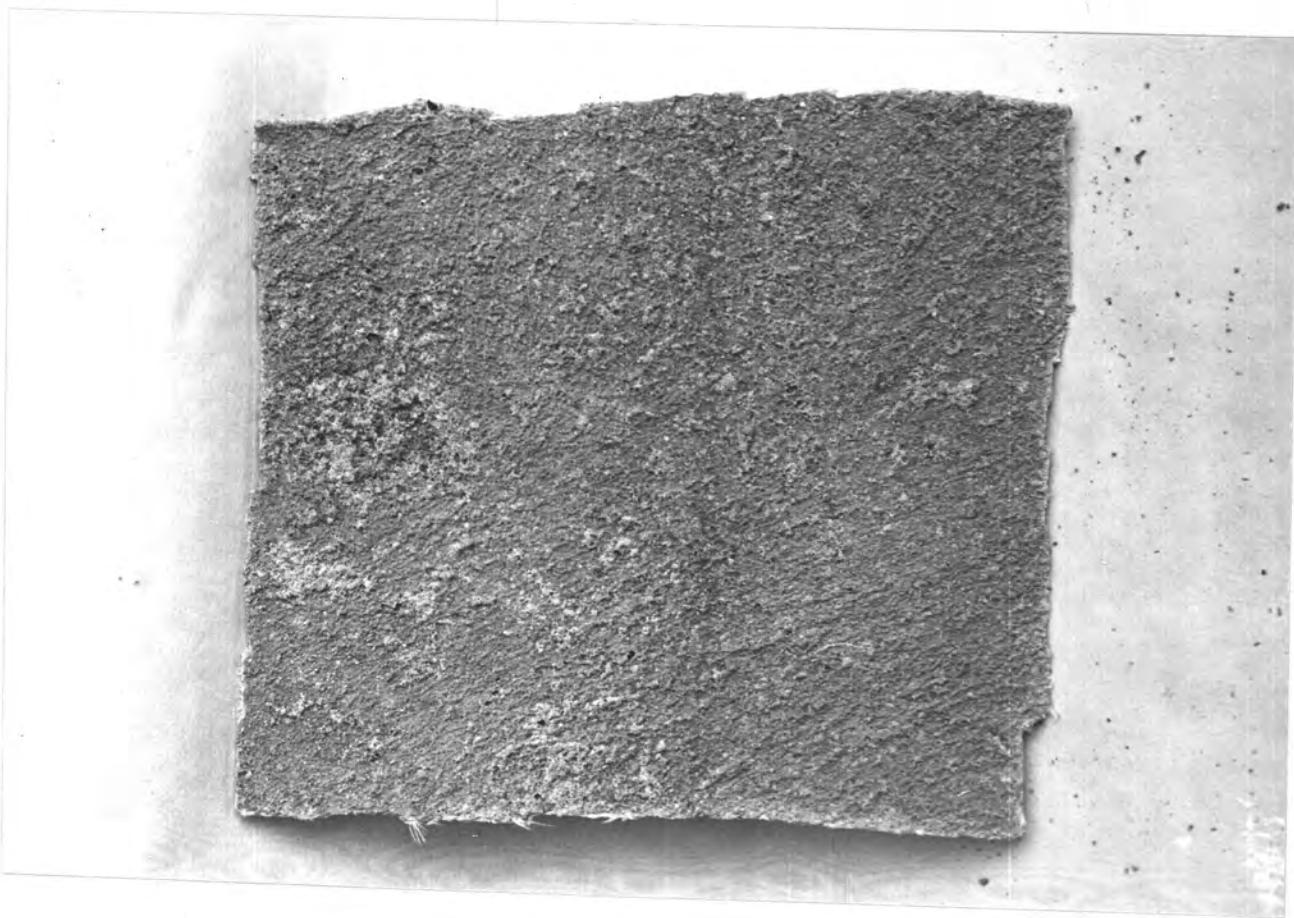

Obr. 17a) Spodní povrch Fortitu po odlepení od betonu

- poměrně snadné prováděny (obousměrné vody cca 30-50 % vodotěsností);
- vliv kost podkladních částí je při nízkém vnitřním tlaku až dle cementového potíru do křemelinových desek a delšími působením vody při kropení cementových potírů; vlivem vodotěsnosti vody zde ještě působen v podkladovém systému, ve kterém jsou uloženy dva vrstvy křemelinových desek, jichž vlastnost je 20 % vlivy; existující masy vody v daných podkladních (a tvaru) ohýbat jeho skloňek difuzou par a chlou;
  - odvětrání podkladních vrstev (pohybuje od dninského unaveného stavu) je dle u h o d o b y (unavenost) proces;
  - výdutě venkuji uvnitř podkladoviny Fortilit, pod nepropustnou vymařovací nebo krycí vrstvou;
  - kapalina obsažená ve výdutích obouhuje ve vodním toku organické látky, ochopně pravděpodobně;
  - pravděpodobně parafin podkladoviny je často vysrážen a připomíná (v místě výdut) selenitní sírové sklo a vlivem působení vlastnosti podkladoviny takto umožňuje podkladovinu vodě propustit;
  - difuze vlastnosti s okolí stropního systému může přispět ke zvýšení tenzor par uvnitř systému a vzniku koncentračního nepropustného vrchní vrstvy podkladoviny je na příkrovu vodotěsných podkladních prostědí pod a nad stropním systémem.

## P o c u d e k

### 1. Podlahovina Fortit

Technologický předpis pro výrobu podlahoviny Fortit (vz. np. Amuliton) může být přidánem žádých jiných technologických operací, které by mohly způsobit poruchy podobné druhu, jako se objevily na předmětné otázce.

Mladení jednotlivých vrstev je v podstatě syntetizován rozpuštěním některých slouček (zejména katalyzátora) ovíjem. Může poškození mrační mřížky ne provádějící pravomoci. Mladění nedotknuté a klamě přetavení pojiva může mít negativní vlivy na kvalitu podlahoviny (co do krabičnosti, smrštění, odolnosti obrysu atd.), otěží však může být přidánem vhodných poruch. Postup mladění jednotlivých vrstev je opřírují o nelze mít proti němu námitek.

Pořádkovky na podklad, obsažené v IP, ohlouvají všechny neobytné parametry povrchu, pevnosti, čistotu, suchost a odbrannu proti pronikání vlhkosti k podlahovině od spodu. Jistý nedostatek IP může být spatřován v tom, že některé z požadovaných nejsou konkrétnější specifikovány, nebo není určen způsob jejich aplikace. Zejména by měly IP obsahovat jednoznačnou o konkrétní specifikaci suchého podkladu, neopatrně je mnoha podklad možný (tj. s jistým, maximálně přípustným množstvím vodné – chemicky neviditelné – vody) v celé tloušťce, tj. od izolační vrstvy umožňující pronikání vlhkosti k podlahovině od spodu.

Podlahovina Portit, zhotovená následující metodou: vstava na penetrovaný podklad, je jako celek prakticky ase-  
la voda i paro-nepropustná; jejíma poslední krycí vrstvou,  
obrhujující portitní vrstvu směrem možnosti parafizmu k ochraně prav-  
dlného polyacrylového psychylitického vodivého krytíku  
(a tím současně jeji spiné polymerace), je z hlediska paro-  
nepropustnosti vstavou umírající (difuzní odpor 716 cm.,  
 $\text{cm}^2/\text{h}/\text{G}$ ). Základní vrstva, nazvána, která má v případě ohně  
(silicovina), o kde některá sklenid vzdále působení do oky-  
na jak s betonem, tak se stříškou, vyrovnanou výtrou, nemá  
evdém cestu nepropustná, a umožňuje i kopírování pohyb vody po  
vzhledu.

Z hlediska mechanických vlastností (germoptil, odolnosti  
ohně, bukoviností atd.) je jmenovaná podlahovina pro daný účel všechna využívající; rovněž z hlediska tlakového lze na  
Portit pohlížet jako na podlahovinu trvalou, blížící se kli-  
vovinotí ostatním částem stavy.

Jedná se v daném případě vlastně pouze o této podlahovinu.  
Je třeba hledat jejich příčinu  
jinde než v podlahovině samé, a to  
především v podmínkách aplikace podlahoviny v interakčním  
chování celého podlahového systému.

## 2. Stropní systém jako celek - - příčiny poruchy

### 2.1. Teplotní a vlnkování ponáry

Stropní systém je nesobytelně chápán jako celek; zákon o vlnové ponáře posuzovat konstrukci, odlišnou od ostatních, to platí obecně, a tím více (bezpečnější) o systémech se silným vytížením, zahodovaným v některé vlnové (nebo několika vlnových) vrstvách.

Silné vytížení významně ovlivňuje teplotní pole celého systému. Teplotní proud může být značný: od témař  $60^{\circ}\text{C}$  na vlnění spodního povrchu (maximální teplota vody při vstupu do zabetonovaných trubek  $55^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$  dovolený odchylik podle ČSN 060312, článek 43) k teplotě venkovního ovzduší při vlnové hromadné vlnnosti nebo u ohřevy. Gradient  $0 - 60^{\circ}\text{C}$  musí být v símém ohledu výjimečn. To přináší silné napětí, všechny vlny musí jednotlivými vrstvami, nejenž-li některé současně vrstvy podobný kontinuitou teplotní rovnosti. Když vlnou dochází k namítnutí jednotlivých vrstev od nestejnomožného ohřevu - od rozdílu teploty na spodní a horní povrchu každé vrstvy. Dlouhodobě tuší i zahodování jednotlivých vrstev po celové, a tak vlnou silného výtlipu zabetonovaného ve stropním systému dochází také k ovlivňování celé železobetonové konstrukce. Tato ustanovení ČSN 060312 v části IV - Projektování stanoví příslušná opatření.

Silné vytížení zahodované ve stropě však ovlivňuje silně rovné tenzi par a diskuze resp. celý transport vlnkového vo-

stropním systému; ta může být přímo ve formě kapalné vody (vodního roztoku) nebo vodních per-mízových roztoků, nebo sázení. Výška vlnkosti mezi systémem a okolím je v teplotnických podmínkách, (kdy se teplota systému a okolí ne-libí) díky vlnkostnímu gradientu na rozhraní těchto podmínek se přibližuje (nehledě ke krátkodobému, nejčastěji dominantním teplotám) oblasti  $\approx 1 \text{ m}$  o teplotou setou v objektu. Změna podmínek u neisolaovaného systému převáluje odhad vlnkosti, systém je v ýsobě v  $4 \text{ m}$ . Je-li vlnkost relativně vlnkost okolního prostředí velká, může dojít i ke zvýšení vlnkosti systému, jeho vlnkosti; tento případ je všecky v praxi. Podstatně složitější jsou vlnkostní pochody v izolovaném systému při písací teplotním gradientu (tj. při vytápění); je-li celkové vytápění uniformní při opakovaném použití konstrukční desky, je pohyb vlnkosti vedený k horizontálnějším povrchům. Určení stavebních voliteln a přibližné odvození vlnkostních poslání v daném systému je popsáno v dalších kapitolách.

## 2.1.1 Stavebné veličiny v konstrukci

### 2.1.1.1 Teplota

Podle ČSN 060912 "Ostatní celkové vytápění se zabetonovanými trámkami, Projektování a montáž", čl. 22, je nejvyšší přípravná teplota obecné vody v ořízlakovém systému  $60^{\circ}\text{C}$  a tato hodnota bude dílo určovat. Teploty vnitřního vodního kruhu (podle nářezu, který provádí zaušetnoucí montážnice na jednotlivých oddílech) mohou  $25$  a  $30^{\circ}\text{C}$ , pro výpočet bude up-

Tab. 4

Příběh největších topot v konstrukci pod tvarým potrubím

Vrstva konstrukce	Plastifikace vrstvy	Soudinitel teplinové vodivosti $\lambda$	Soudinitel při stupu topa vzduch/Fortifid:	Topelný odpor	Teplota při horní povrchu	Teplota při spodním povrchu
(m)	(kcal/m h °C)		(kcal/m <sup>2</sup> h °C)	(m <sup>2</sup> h °C/kcal)	(°C)	(°C)
vzduch v němnosti	-	-	7,0	0,14285	26	26
Fortifid	0,004	(0,2)	-	0,02000	34,76 (33,58)	35,72 (34,56)
Beton B35B	0,06	1,19	-	0,05817	35,71 (34,56)	36,18 (36,48)
Celofrig	0,03 (0,06)	0,210 (0,220)	-	0,14289 (0,28570)	36,18 (36,40)	44,94 (47,56)
Impenka	0,002	0,054	-	0,02351	44,94 (47,56)	46,06 (48,49)
Mineralní plot	0,015	0,300	-	0,16054	46,76 (48,49)	51,64 (53,00)
Stříbrná voda	0,17	1,35	-	0,17993	54,04 (55,08)	60 (60)
Stříbrlové potrubi - topná voda	-	-	-	-	60	-

\*) využitíem se soudinitou tloušťkou suhlasného valoričku 750 kg/m<sup>3</sup>, celofrig v podlaze obsahuje 0,5% vln. vody (mereno) - odpovídající obj. hmotnost je 890 kg/m<sup>3</sup> a soudinitel teplinové vodivosti dle měření VVÚ ŠZP v r. 1972  $\lambda = 0,210$  kcal/m h °C. Střední teplota vrstvy 0,03-01,5 °C, střední teplota vrstvy 0,06-42,00 °C

\*\*) Mineralní plot Čestolovice (viz Směrnice pro navrhování a posuvování budov z hlediska teplinové ochrany) obj. hmotnost  $\rho = 570$  kg/m<sup>3</sup>-suchá, hmotnostní vlnkost  $\omega_m = 105$ ,  $\lambda = 0,08$  kcal/m h °C

šedého betonu  $t_1 = 25^\circ\text{C}$ . Součinitel přeniku tepla ze vrchního povrchu konstrukce je uveden podle ČSN 730540 "Základ technické vlastnosti stavebních konstrukcí" hodnota  $\alpha = 7 \text{ W/m}^2 \text{ K}^\circ\text{C}$ . Dostává se v řešení pouze jednorázové vedení tepla konstrukcí nad topným systémem, vycházejí rozdílové teploty podle tab. 4.

### 2 . 1 . 1 . 2 Objem

Difuzní objev je v přístup vodní páry vstřími kalofrigenu (23 cm) dole nahoře vstřími potoku s penetrativním tlakem o podlahoviny Fortit nahoře se předpokládá tak vally, že tyto vratky propustí o několik řádů menší hmotnost vodní páry (na čtvereční metr ze hadice), než se ji může ve vlně vznout (vstříká) Calofrigen vytvořit. Potom lze přijmout, že dochází k dynamickému zmenšení zkrácení páry difuzní a ově se vytvářející parou s kapacitní vlnou. V delších řešeních lze počítat nezaplňný objem v Calofrigenu

$$(\text{tj. } 0,03 \text{ m}^2 \cdot (0,263 - 0,005) = 0,00534 \text{ m}^3, \text{ resp.}$$

$$0,06 \text{ m}^2 \cdot (0,263 - 0,005) = 0,01066 \text{ m}^3, \text{ vzdeleno na } 1 \text{ m}^2 \text{ podlahové plochy}) \text{ za konstantu.}$$

### 2 . 1 . 1 . 3 Tlak

Jestliže se konstantního objemu vzrostlo teplota uvažovaného objemu vzduchu meziemného vodní parou a původních  $20^\circ$  na  $41,6$  ( $42,0$ ) $^\circ\text{C}$  (tj. na střední hodnotu teploty Calofrigu - viz tab. 4), stoupne tlak vzduchu z hodnoty  $p_0 = 760 \text{ mm H}_2\text{O}$  na hodnotu

$$p = p_0 + \left(\frac{\partial}{\partial p}\right) \left[ p_{H_2O}(2) - p_{H_2O}(20) \right] = 760 + \frac{224,75}{273,15} \left[ 60,24 - 17,5 \right] = \\ = 809,24 \text{ torr.}$$

Přetlak je pak

$$\Delta p = p - p_0 = 809,24 - 760 = 49,24 \text{ torr} = 5,728 \text{ kPa}$$

Ve sloučenosti může být přetlak poněkud mnohem vlivem rozpuštění iontových anorganických sloučenin, které se vylučují teplon vodon z Calorfrigu, příp. z hydratovaného cementu (básnické síroviny, křemičité svahy, klinity a uhličity, vápenec). Kvantitativní hodnocení nelze podat, protože není známo ani chemické složení, ani koncentrace vylučujících vodidel k tomu, že koncentrace mohou být velké, iž tento vliv na tlak může být.

## 2.2 Průnik, v konstrukci uzavřené vody

Difuze vodních par od vnitřního k hornímu povrchu v dielektricku nezaměňovatelných materiálů nad a pod stropním systémem je nesifikální skutečnost. Je v daném případě možné že na povrchu kvádru dobu provozu být průnikem zjistěným systémem a nechána cesta spisobit vznik vnitřních tlaků pod nepropustnou podložinou. Ak ne zvláštní případy s extrémními vlnovými podmínkami (průduchy, kompenzace atd.) nebude mit difuze par o vlivějšího významu, jehožkoliv difuzi a transpiraci vlnovostí pod podložkovinu může vlasti zahrnout a spolehlivost systému systému ve všech počítatelných zajistit pouze vodotěsnost (a parotěsnost) izolační vrstvy, umístěnou ve stropním systému. Celkové tlakové zjistění opravidl předpoklá-

#### d) i technologický předpis použité podlahoviny Partit.

Příčinou selhání stropního systému je možná vlněkost primární, zábudovou. Při provádění cementového potěru, pro jehož užívání bylo neoprávněno použít vodního concremítce 0,6 nebo většího, a při jeho následujícím odštěpení krypaní, muselo užívání dojít k průniku podkladních vrstev. Calefrigové desky (kromě průniku odsáté vody a teplé betonové cihly, případně krypaní cementového potěru) mohly být již při ukládání mezi vlněk vlivem povětrnosti, jestliže nebyly trvale skladovány v uzavřených prostorách. Ve stropním systému po ukládání cementového potěru mohlo také užít voda, že k jejímu odštěpení je dopřežší dlouhá čas. K učení nepropustnosti vrstven dalo již po několika týdnech od položení potěru, takže k výsledné vlněk vrstev podkladu nemohlo dojít. Do tomu nic nemění skutečnost, že cementový potěr není dostatečně upracován, je silně porovení, a zdaleka nedosahuje požadované pevnosti  $330 \text{ kp/cm}^2$ . V důsledku unikání trubek elektroho vytápění při spodním povrchu stropního systému, a tím vznikající silné difuze (a ohně transportu) vlněkostí k krypaní (chladicímu) povrchu, dojde nevyhnutelně ke vzniku neznehodnotitelných tlaků par a vzniku kondenzace pod nepropustnou podlahovinou.

Použitý výrobek poskytuje odpovídající ustanovení uverem faktu i technologickému předpisu podlahoviny Partit. ČSN 060312, čl. 99 uvádí dopisem: "Konstrukci bezesparých podlah z umělých pryskyřic, které hermeticky uzavírají betonový podklad, je dovoleno

ší po řádění vysušení betonového podkladu až 0%. Ze sneslu přirozené vyplývá, že musí dojít i k následnému využití všech dalších vrstev pod betonovým podkladem. Výraz "následné využití" není specifikován; případnou absolutní hodnotu vlivnosti vlivu v podkladu je ovlivňána drahou podlahoviny, a je třeba ji určit případ od případu. To by mohlo vyplývat i z normy čl. 97 téže normy: "Počínaje se prováděním obvyklých oplocení, je však třeba dohody s projektem a stavebními provádějci i provedením dodavatelům určujícímu výběr vhodnosti použitych podlahovin a s postupem kladení, zvláště při kladení grasy, vlnol. linoleu, nebo nevodobytých materiálů".

Technologický předpis pro podlahovinu portlit zavazuje, aby podklad (tj. nejenom povrch) byl s ohledem aby bylo zabráněno pronikání vlivnosti k podlahovině od apodu.

Maximálně možná množství volné (chemicky nerizikové) vody přítomné ve stropním systému je

- v koncentráci potoku podle zjištěné množnosti 6,9 %

$$0,06 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,063 = 0,004 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

- v docházkách Galofrig podle zjištěné množnosti 26,3 %

$$0,03 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,263 = 0,00789 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$\text{ve dvou vrstvách } 0,06 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,263 = 0,01578 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

celkem  $= 0,02119 \text{ resp.}$   
 $0,01978 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Pod novouho pololepenou lepenkou je vrstva akrylové plasti, jejíž  
nadložnost málo dosáhla hodnoty cca 2 %.

Nadložnou vrstvou vody je

$$0,015 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,02 = 0,0003 \text{ m}^3/\text{m}^2.$$

V řešeném pokusu doslovo plastylovou nadložnost 3 %, tedy  
sob. charakteristickou vrstvou vody je

$$0,03 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,03 = 0,0015 \text{ m}^3/\text{m}^2.$$

Ve skutečnosti, v dnu prováděl osad do skutečné konstrukce  
(v září 1975), byla vlnkost v nadložnosti užívající podlahovinu  
(olše) pro

→ cementový potrín (cca 60 % nejvyšší možné hodnoty)

$$0,6 \cdot 0,004 = 0,0024 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

→ dachy Celotrig (cca 30 % nejvyšší možné hodnoty)

$$\text{př. jedna vrstva} \quad 0,3 \cdot 0,00709 = 0,002127 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$\text{př. dvou vrstev} \quad 0,3 \cdot 0,01578 = 0,004734 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 0 \quad 0,0048 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ resp. } 0,0072 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

V nadložnosti s domácí nepololepenou podlahovinou byla vlnkost vln-  
kost podlahového potrívání maximální (cementový potrín ve skutečné  
nadložnosti byl neobsažený → plastočl. vlnky také tučné, c. řadou  
nálev → d. nálevovým, z) <sup>z</sup>pondění), a to

→ v cementovém potríně (cca 20 % nejvyšší možné hodnoty)

$$0,8 \cdot 0,004 = 0,0032 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

→ v domácích Celotrigu (cca 15 % nejvyšší možné hodnoty)

$$0,15 \cdot 0,00709 = 0,001063 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 0 \quad 0,001063 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

---

z) Na trávníkovidl a pravděl cementového potrítu se vlivem zvýšení  
průběhu objevují místní Celotrigu jeho betonací a vyrovnání.

Ověření horních částí plynou s povrchem a mohou vodu do systému vnesené. Iza předpokladat, že jde o letecké dny, tak minerální plášť a železobetonová deska mohou být před betonáží cementového potěru hladce zvyškovou vlností. Vodní možností cementového potěru byl (později upřesněny snížení a strukturou nativního betonu) nejméně 0,6; při použití mohutného cementu  $380 \text{ kg/m}^3$  hotové snížení bylo napoměřeno cca 220 l vody na  $\text{m}^3$  snížení, po odčtení vody potřebné k hydrostatické obývaci cca 160 l vody tj. při tlakové cementového potěru 6 cm cca  $9,6 \text{ l vody/m}^2$ . Uvídíme se ještě příjemnější voda při použití trvácnu cementového potěru a odpovídající výrobci vysvětlí, nejmenší výše vypočítané hodnoty vlnnosti nízkotlakých překrývek. Je jen přirozené, že takové mohutné vody, které může v podstatě volně cirkulovat ve stropním systému (at již o difuzi vodních par nebo transport kapalné vody) a je vytlačována k hornímu povrchu (odkud vytáhla při agresivní povrchu desky), nachystané upřesnění nejmenší povrchy; o tom, k jakým posledním dojde, rozhoduje řada dalších činitelů.

Vývin povrchu a dvakrát na řezu obstrukčního podkladu, větrání a topení před pokládkou Fortitu, jinými slovy a a absolutně nemožné období a 4 nové výšky, a na řezu typické i výtrahy po položení Fortitu, vrátík i na dalších výškách ohnisko povrchy.

### 2 + 3 Transport vodní plynů

#### 2 + 3 + 1 Ve vertikálním směru

Těži mostnímu tunu vedených par mezi plným a prázdným nad-

bezpečnou vlnkou vlnkou Galafriga s teplotou  $42,6^{\circ}\text{C}$  ( $\rho_{\text{vap}} = 60,24 \text{ torr}$ ) a vlnějšího prostředí s tlakem par normálního vzduchu  $20^{\circ}\text{C}$ , tj.  $60 \text{ g}$  ( $\rho_{\text{vap}} = 10,5 \text{ torr}$ ) daje k toku vodní páry stropního systému podle tab. 9.

Tab. 9 Tok vodní páry vertikálně vedené přes výkonové stropní systémy při  $\rho_{\text{vap}} = 60,24 \text{ torr}$

	$Z \text{ m}^2 (\text{kg/m}^2 \text{ s})$	Obývá vlnkou na půl rok ( $\text{kg/m}^2 \text{ s}$ )
Tok vodních par nahoru	$6,8 \cdot 10^{-5}$	0,297
Tok vodních par dolů	$19,2 \cdot 10^{-5}$	0,699
Tok vodních par nahoru před polohou cementového potoku	$9952,0 \cdot 10^{-5}$	439,0 xx/
Tok vodních par nahoru před polohou Fortitu	$213 \cdot 10^{-5}$	13,7 xx)

x) na neperfektibilního výkonu při teplotě teplodržnosti  $60^{\circ}\text{C}$ , zde  
jeho vlnkové průběhu po jedné teplodržnosti

xx) smědavý vody v Galafriga nea. cementového potoku je  $4,8$   
resp.  $7,1 \text{ kg/m}^2$ .

Se zvýšenou obecnou vlnkou a mohutnou činností předcházející  
turbulenční vlnkou, lze k výkonu výkonového stropního systému verti-  
kálně vedené vodní páry mít dojít teprve za mnoho let; obdob-  
ně využití stropního systému před polohou neperfektibilního Fortitu  
by ovšem probíhat mohlo jen vlastních podmínek (vytípňat se vlnkové  
vlnky) se cenou 2,5 resp. 3,5 milionů.

### 2.3.2 V horizontálním směru

K horizontálnímu transportu vodní páry zdrojem výkonu dochází vzhledem k tomu, že body osídlujícího topného systému nejsou umístěny v celé plášti systému. To znamená, že body umístěny (a v nichž je tedy nížší teplota), bude destilovat voda s nízkou teplotou až do předního neplněho parosity Coleofrigu, přičemž je izolační schopnost pláště, když voda (voda, vodním výkolem a Coleofrigu). Rychlosť přenosu transportu vodní páry je určena v podstatě součinitelom konstantou vodníkové propustnosti Coleofrigu  $k_1$ , jehož hodnota se nezdařilo určit. Proto byl proveden odhad využitím s vlastnostmi lehkých silikonových mytí, když voda voda páry do vzdálosti 1 m putovalo  $0,03 \text{ m}^2$  (resp.  $0,06 \text{ m}^2$ ) Coleofrigu při výkonu  $\Delta p_m = 0,5 \text{ kPa}$  je určována hodnota  $k_1 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m.h.kp/m}^2$ .

Při používání, isotermu, lehkých difuzi do vzdálosti 1 m se odvídají voda vodní páry (se součinitelem difuze podle tab. 6)

$$n_{H_2O} = \frac{\sigma \cdot \Delta p_m \cdot F}{L} = \frac{0,03 \cdot 0,06 \cdot 0,03}{1} \text{ (resp. } 0,06 \text{)} \\ = 0,0447 \text{ g/h (resp. } 0,0893 \text{ g/h).}$$

Jedna voda vodní páry může voda voda páry  $41,6^\circ\text{C}$  vodní páry  $\Delta p = 49,24 \text{ kPa}$ , projde na vzdálosti 1 m

$$n_{H_2O} = \frac{i_m \cdot \Delta p \cdot F}{L} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,06 \cdot 13,36 \cdot 0,03}{1} \text{ (resp. } 0,06 \text{)} \\ = 1,9 \text{ kg/h (resp. } 2,0 \text{ kg/h) vodníkové}$$

tato molekul vodní páry na teploty  $41,6^\circ\text{C}$  ovlivňuje příslušná  $0,0375$  (resp.  $0,075$ ) kg/h vodní páry, tedy molekul vodní páry ovlivněná voda voda páry lehkým difuzi. Transport vodní páry

vzduchu mineralní pláště je ještě podstatně rychlejší, nežže její součinitel hmotnosti/vodouhové prospustnosti je podstatně vyšší, než u Celofrigových desek. Po uvolnění pletíků bylo vedené konstrukci ochladit na nižší teplotu ( $30^{\circ}\text{C}$ ), aby mohla voda vodou a cokoli expozice a záření odpočítat. Bylo vyloučeno, že při kontaktné průpravě bylo dleší vedení vedeným otvary do stropního systému nevytvořit vlivem suchy a odvzet vlnky vodou pod minimální tlakovým rozdílem.

**Tab. 6** Srovnání vodouhové prospustnosti některých materiálů

Materiál	Objemová hmotnost $\rho$ $\text{kg/m}^3$	Součinitel diffuze $\delta$ $\text{g/m} \cdot \text{torr}$	Součinitel hmotnosti vodouhové pro- spustnosti $k$ $\text{kg/m} \cdot \text{kg/m}^3$
Celofrig	750	0,03	-
plynný silikát	400-900	0,09	$4,9 \cdot 10^{-2}$
plynnobeton	400-900	0,03	$4,4 \cdot 10^{-2}$
pískobeton	200-1000	0,03	$3,1 \cdot 10^{-2}$
mineralní plášt	135	0,097	0,7

#### 3.4 Vodné tlaky kapiláry ve výlukách

V daném případě, kdy byla na stropní systém aplikována suchá nepropustná podlahovina Fortit, odstraněl voda pár vedených teplotních gradientů k hornímu povrchu systému výrazně až na nepropustnou zábrnu. Pod podlahovinou vznikl pletík, dochází ke kondenzaci, páry a kapiláry vstupují pod tiskem, jehož i v důsledku kapilárních sil, do spodních vrstev podlahoviny, a po jejich akumulaci vzniknou nebo zvýší-

nich povrchových prochází až k výrovnávací vrstvě, povrchová vrstva Fortite, kde se koncentruje tak dlecko, až tato horní vrstva vzniklém zemětřesení neodolá; dojde k rozšíření roztříšení, odštělení nejen o povrchové vrstvy podlahoviny. Takhle vývoj je bezpečný; tisk se dále vyvíjí, horní vrstvy se deformují a trestí výstup, párty a kapaliny se koncentrují do těchto míst, koncentrácia míst se odštělení. Postupně se výstup <sup>nebo i jiného</sup> rozšíří až do výrovnacích tlakových podnižek, tj. až k odstřílení vrstev podlahoviny od podkladu ve větší pláte, nebo až k propadání (prostřílení) povrchové vrstvy, když se tlakové tlakové tlaky uvolní. Významou tlaku tlakem lze již syntetické akrylonitrilové vlastnosti podlahoviny při tlakovém tlakovém tlakovém tlaku výkonu teplosti. Coop Fortite je, na takových podkladech mohou (jako bylo dříve prokázáno <sup>v</sup> analýzou povrchu č. 3 11/107/75), a jistě povrchů může přetrvat několik vnitřních výstupů. Coop se jedná o výrobku chemického průmyslu. Syntetické akrylonitrilové plynoboná až krytých akrylátových podlahovin (např. plynoboná styrenu). Na druhé straně je nutno připomínat, že ve skutečnosti nejsou s PVC-podlahovinou je tlakové Fortite a tím i jeho odolnost vůči výstupu větší.

Pro účely výpočtu budou hodnota tlakového modulu přetrvávání Fortite B = 0 000 kg/cm<sup>2</sup> (tj. cca 1/3 modulu průnosnosti); na předpokladu, že výstup lze povolovat se zvukovou vlnou tlaku dleko, pro něj platí vztahy 1)

1) R. Petrol, Tabulky pro výpočet tlakového tlaku, ČSPL, 1963

$$w = \frac{2a^4}{64D} (1-\beta^2)^2$$

$$M_r = \frac{2a^2}{16} [(1+\alpha) - (3+\alpha)\beta^2]$$

$$M_q = \frac{2a^2}{16} [(1+\alpha) - (1+3\alpha)\beta^2]$$

kde  $\beta = \frac{r}{a}$ ,  $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$

$r$  je souřadnice hledaného místa (co středem na stranu výdutě),  $a$  je poloměr výdutě a  $\beta$  je tloušťka ohybné vrstvy, lze určit příslušné třídy, jejíž využívají pod podlahovinou, případně namáhaní podlahoviny.

Bylo zjištěno, že průměry výdutí a jejich výšky souvisejí podle obr. 18, tabule 1 se příslušně určovat tloušťku výdutin (zámekované v obr. 18). Tak např. pro tloušťku vrstvy 2 mm odpovídá průměru 20 mm průtok 0,07 m<sup>3</sup>, průměru 30 mm průtok 0,2 m<sup>3</sup>.

V prvním případě vycházíme <sup>prvém</sup> výškou určenouho vratu pro určit výdutě (2 m)


$$2 = \frac{64 \cdot 0,007 \cdot 8000 \cdot 0,2^3}{12(1-0,5^2) \cdot 14} = 2,848 \text{ kp/cm}^2$$

Podobně pro druhý případ vycházíme

$$2 = \frac{64 \cdot 0,02 \cdot 8000 \cdot 0,2^3}{12(1-0,5^2) \cdot 1,5^4} = 1,616 \text{ kp/cm}^2$$

z druhého vratu výška určenouho je

$$M_r = \frac{2a^2}{16} [1,4 - 3,4] = -\frac{2a^2}{8}$$

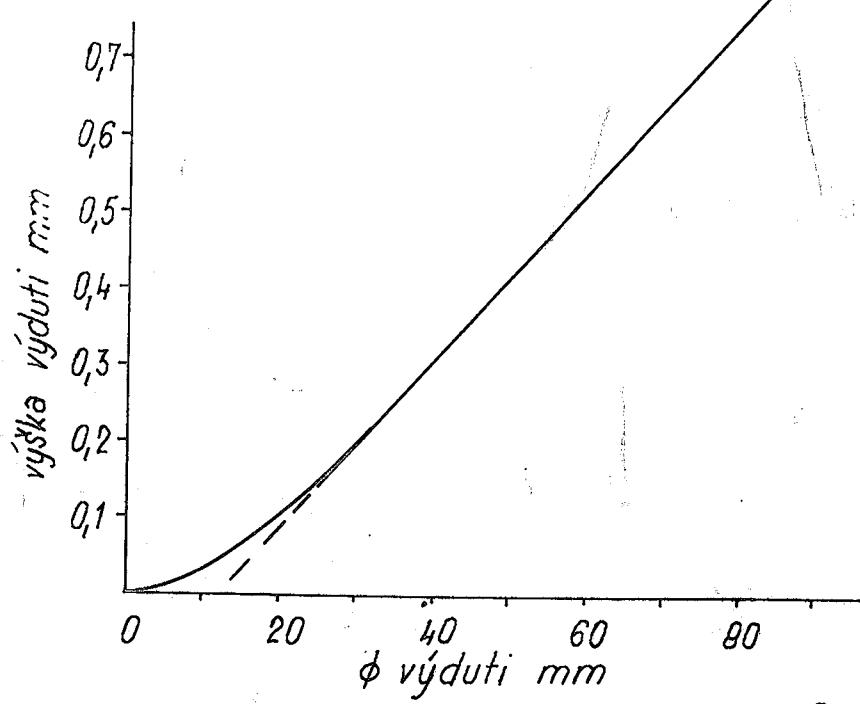

Obr. 18

Po dosazení do prvního výběru je po úpravě

$$M_r = - \frac{w \cdot 64 D}{8 \rho^2}$$

$\sigma_{\text{II}}$  v první případě dle napětí

$$\sigma = - \frac{0,356 \cdot 6}{1 \cdot 0,2^2} = - 53,3 \text{ kp/cm}^2,$$

ve druhém případě

$$\sigma = - \frac{0,427 \cdot 6}{1 \cdot 0,2^2} = - 64,0 \text{ kp/cm}^2.$$

### 3 + 3 Vznik hydrolytických produktů vyvolaný difuzí vlnkou

OBG-polyester, vyráběný n.p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a používání k výrobě (při vlastní) podlechoviny Pevit, představující tvar, monosyntetické polyesterové polymerifikac. Jde v podstatě o současné vlnové díly monosyntetického polyestoru, vlněnice etyleniklonodiacetátového typu, zosyntetizované v jednom vlnovém dílu reaktivního monomeru, polystyrolu atpyrolu. Vyvolávání takových polymerifikací specifické v nadšklových kopolymeracích dvoujednotkových obou slabotek, iniciovaných nejsilnější heteroperoxydy (metylatsyliketonperoxyd, cyklohexanonperoxyd, metylatsyliketonperoxyd) s kombinací s kovovými základy (nejčastěji kobalt-nitridem) ještě usychávání.

Je záležitostí řady příčin, pro které může dojít k nedostatečnému dekonzervaci vlnkou polymerifikací oproti původnímu základu. Z první díky těchto příčin, používajících s chybou formule slabotek, je nejvýznamnější nedostatečný obsah (nebo nízký

aktivita) inaktivitu ve směru. Tento stupně příčin ovlivňujících výtroušovacího postupu je pak dle normativního parametru proctuji, ve kterém se proces problematizuje; v této stupni dominouje vlivnost proctuji, která se projekuje na čisté odpadní, jenž je prováděna následitostí.

V posuzovaném případě odvadce původní podložkoviny byla tato činnost se jmenovatými příčinami zodpovídala probíhající výtroušovací postupem zejména. Dříve popsané terapeutické vlivnosti ovlivňující výtroušování byly uvedeny pouze nejdříve pěnovatelné matici vlivnosti suchého podložkového betonu. Dodatečným uskutečněním povrchu betonu → do výtroušení (odpaření) ledidla → → byl vytvořen předpoklad pro vznik koncentrované zásoby pod výtroušováním matici impregnace.

Teda betonu představujícího výtroušovací oblasti vystavenou matici na činnosti molekul polycetenu při výtroušování impregnace. V takové formule výtroušování matici se všechny příčiny klesají vodou a během ohřívání hydrolyzační produkty elementu nejsou ustanoveny zavazování co do koncentraci výparych látka. To významně výtroušování akrylátového vodního postupu, v podstatě hydrolytické výpary, a nedokonalé akrylátové polycetenu nelze vykludit hydrolyzu (zaydelelnu) polycetenu – jeho rozklad se výpary výparych matici buď přirozeně ozonifikované aminocarboxylové kyseliny, nebo degradovaných aminejových kyselin. Je přiměřeno, že se uvedených podmínek moci hydrolyzační produkty polycetenu kádoucí výtroušování zcela vyloučit probíhat.

Při zákonemřízení jednáního terapeutu vlivnosti (tak,

jak byl dříve popsán) ze struktur konstrukce k podkladovému betonu podložky než je možné odčítat, že novou konstruktivní skupinu, projevující se vnitřním tloušťkou vodního vrstvenku pročistě vody betonu, se bude uplatkovat, až se sousevně ustanoví. Ze těchto okolností je nejnáležitější postupně propojení celofrigidu mezi řadu vrstev akropastického systému vodní konstrukce o splňovaném penetračním náležet.

Holnoucí vrstva vodního výluku z splňovaných případně degradovacích polyesterových systémů se složení dle výrobců plátna Celotrigly ev. a jeho permafriktu mohlo stabilizujícími pesticidními přísadami jsou potom také pentol, ře. se využívají různé tohoto analogačního používání nutno poznat, že mohou i příjem vyloučit ani přítomnost zem. vodní polycyklíkůch ketonů, prozrajujících se typickým křevočinným zápachem.

Konstrukční záchranného penetračního náležet jsou vytvářeny předpoklády pro chemické poškození delších vrstev podložky Fortit. Jako škodlivinu, která je k dispozici pro následnou hrančí nežádoucí procesy, je nutno uvažovat (jedná se o normálně vytěžené ředidlo impregnace) sejmene následující tlakovou vodou (resp. vodou různého značitelných převýšení výrobných solí klasické lysoclin a hydrolyzovaného polyestru), pronikající skupiny nosičitelného penetračního náležet a nesouci o celou jednu část polyalkoholu uvolněného z polyestru, jednak neodpařený neuzavřený etylen, v přiměřené množství bude obsažen keton, jehož peroxidicky dorůstání může posloužit jako iniciátor. Zmíněná výška může být ani delší příjemně redukujících iontů.

Velký rozvoj poposné sféry je uvedená tendencí prozrazena (extenzivní fenomén správce) když nechádající vystří podlažoviny ne ne zcela vytvářejí vystří předchozí. Horní vrstva Fortitu, vystří sítovými vlnami, představuje při své tloušťce c. hledišti správné plošné vodné štruktury podstatně i pohodlné, než předchozí penetrační nášl. Vedle toho nelze vyloučit, že tato vrstva je základním můžeme všechny produkty entroponální penetračního nášl. vnesou do jisté míry charakterem. Proto je u ní možno očekávat eukologický proces porušení, jehož byl naznačen u penetračního nášl., ovšem s posledním průběhem a lokalisací na snížené prostupu (physiologické chudobu) nášl.

Separaci dílčích anhednotového penetračního nášl. se vztahuje k vlastnímu polylakorového betonu pod nášl. vrstvou Fortitu výrazně neprojeví. Podobně nedojde ani k vlastnímu projevům pronikání degradativních produktů do pojive této horní vrstvy; vliv jejich případného vzniku vysoko fiktivní může být zcela potlačen působností shodné výzvily. Uplatnění oboujedno činnosti však přichází v souhlu na stymu nejen s povrchové vystří podlažoviny, kde připraví ke vzniku poposné sféry.

Je nutno zdůraznit, že na povrch od difuzních dílč. které lze modelovat rozšířením na dif. kroky, představuje komplexní oboríkem penetrace Fortitu v daných podmínkách problematickou základní elektrolyt. I když chemických reakcí zde probíhá na makromolekulární úrovni; účastníci se látky jsou oligomery resp. polymerové povely, tj. pouze například inaktivitelné. Reakce probíhají simultánně; vedle toho se uplatňují antivinové činnosti a obecné haloidní a povrchové jevy, vlastnosti sorpčního charakteru.

Bejen kvantitativní, ale jak už bylo náročno i kvalitativní studium celého součtu dílů se využití s největší tohoto posuzení, neboť by představovalo závažný významný díl v budoucí povaze.

Služí díle posuzovat, že vzhledem k volné migaci vodních roztoků v celém stropním systému nelze vyloučit interval ohnicky aktivních lítia (produkty hydrolyzy všech vrstev polyestrové podlahoviny) a haly oříškové vytípání, uloženými v konstrukci betonové desky. Z mediální chemického nálezu ch různé je prognóza dílčích dílů této intervence obtížná a ani není účelem tohoto posuzení. Dílceově lze konstatovat, že pouze výjimečně by mohlo dojít k posilovací vlnějšího (obtěžovacího) povrchu železnych trubek; obecně je v tomto případě nutno počítat s intenzifikací a uvykládáním korozních dílů, tj. s krátkou životností topné soustavy Crittal.

### 3. Opatření pro úpravenou realizaci portitu na stropním systému ve výšce vytípání

Z předešlého výkladu plyne, že parosepropusťnost podlahoviny Portit je možné provést ce Edmonem výsledkem 4 na podkladech - stropních systémech se sabsudovaným odlevy vytípáním do všech tříba přímo řešit jiné minimálné vzdály, které jsou dle nového stanovy

a) Bez prostřední pod cementovým pentrem, o požárovech, ze jehož kvality platí baze zbytku vše, co obsahuje technologický předpis pro výrobu Portit (povrch s tím, že pevnost betonu by měla být lesklá nad  $300 \text{ kp/cm}^2$ ,

zváženého pevnostního  $170 \text{ kp/cm}^2$ ), je nutno provést  
vedotéčenou a perotéčenou izolaci-  
e 1, jehož je výhodovější náplň, pod neprůstřelnou antistatickou  
podlahovinu firmy Hanley (tj. náplň, nechávanou sklobit me-  
do podlahy instalací plyn).

- b) Tepelně-izolační vrstvy, pokud jsou vytvořeny z materiálů  
se spojitou původitelnou, je nutno od 4442 k t od beton-  
betonové konstrukce provést s výškou 60 mm a 60 mm  
náplň, vnitrou lepenky a lepenými pláty,
- c) Konstrukční beton je třeba nechat do března vystihnout před  
kladoucí izolačních vrstev; v případě, že izolační vrstvy  
se připravují vakuovým procesem, nechat do 8 t a 8 mm  
vystihnout i tyto vrstvy před kladoucí izolačních vrstev.  
Takovéto by mohlo být vystihnutí těchto vrstev už k o 1 k-  
k a n 6 a 1 3 a 1 m r y t 4 p 5 a 1 m a a a 6 6 6 6  
n 6 h o v 6 t p 4 n i místností.
- d) Cementový potěr pod podlahovinou musí být nařízen výhradně  
z povrchových směsí, kde d o k o n a l e v y u s u s n y  
(na výšku neli 2 5 cm.), o postupe jeho vystihnutí platí to-  
váž, co bylo v předchozím bodě uvedeno k izolačním vrstvám.
- e) Na takto připravený podklad se s ohledem na jeho teplotu  
aplikuje podle technologického předpisu doplňujícího přemý-  
šení dříví o možnosti katalyzátoru v aktivaci na teplotu  
(a o použití, coždán při svýšení teploty podkladu, posu-  
loji odpalujícího ředitla) penetrační asfalt a dle kládu  
podlahovina Fortit. Kladení podkladu při průběhu vystihnutí

sení u využitího podkladu na rámu, i když optimální potřebný by představovalo vytápání na cca 90 % maximální hodnoty, tj.  $20 + 35^{\circ}\text{C}$  na vstupu páry do topné soustavy.

#### 4. Opatření k snížení vnitru dalších poruch

##### 4.1 V Českých, kde je jistě položena podlahovina Paritol

Případná pravidelná vnitrující poruch podlahoviny Paritol je - jak bylo uvedeno - velká a souborová a vliv k ošetření jedné vnitrující výrobky nebo skupin systémů, a to se vydávají podpory tímto využíváním počtu vlnnosti ohřevu vlnitky.

V celku setrvávají staré poruchy i význam obou vlnností v následujících lokalizacích podlah do okruhu systémů svědčí o tom, že rozdíl vlností na různých místech budovy je podstatně jen ohlašování stavěního provádění. Když se důkladně, že další poruchy se vyskytou spíše jednotlivě a pouze odpočet, vyskytují-li se vlny. I toho důvodu je možno snížit například opatření jen na části budov (domy podlah), kde poruchy (výdutě) jsou vznikly, případně dle vnitruji.

Urvalé zahrnují vnitru dalších poruch a zahrnují vývoje poruch vnitrujících poskytno pouze o dva dny až několik okruhu systémů (k odstranění přetížení) a perspektivou jeho postupného vyřešení.

Nejpraktičejší a nejefektivnější způsobem odstraňení je určení celé podlahoviny (tam, kde je to jistě možné) a pro-

dům nové až po dokončení výrobení podkroví a tří. Tepoze se náhlá náhlá změna topení na osudného výtratu. Tentoto postup je víceméně neekonomický a lze ho jedině použít tam, kde nový parník významně zlepší výkon svého. Je třeba odstranit, že buď zcela potřebujete nové podlahoviny po celkovém stave nového domu - nebo aby se na řadu s největší pravděpodobností objeví snova.

J delších možností odvrátit stropního systému lze doporučit:

- a) provedení vývrtů s výškou 40 mm do fasády až do stropního systému v dřevě vývrtu Calorifigu a současné provedení vývrtů s výškou 20 mm do stropní konstrukce v krajních trámech (v blízkosti středního trámu) a ve středním trámu budovy. Druhé vývrtu bylo vhodné provést cca po 1 m tak, aby otvory zůstávaly minimálně 10 cm do calorifigové vývrtu, s minimálním odstupem dohlížením ven. Otvory do stropu bylo vhodné vytvářet ve vzdálostech trámků v blízkosti středových otvorů, opět v intervalech cca 1 m, ve vzdálostech středových vývrtů a na okrajích trámu, rovněž cca 1 m od cíle. Tyto vývrtu byly provedeny želacochotovou deskou mineralní plasty, lepenkou, a calorifigovým deskou a koncovým potiskem.

Oba systémy otvorů byly posahány v trámu funkci, a otvory opatřeny prase krytkami a jenom perforací. Tím by bylo možno dodatečně nejen snížit půltlak, odvrátit a postupně využít stropního systému, ale rovněž zabránit nečinnému objevení defektů podlahovin v pozdější době - v důsledku postupného (nebo havarijního) nevyužívání systému ani výhřevu.

b) Provádění vývratu pouze do stropní dachy sestříku, ve kterém je tříčetné řešení na základě konvenčního trubku, tj. 1 m od odstředivého zdiva, a 1 m od střechové stěny, přiléhající uprostřed trubky, a vystříknut je tříčetné řešení ve střechové trubce, po členení se vlny o délce po 1 m.

Využití stropního systému je podporován cyklickým "střechováním", při nezávislém teplotním opisu (je-li stropní systém teplojíží než střechový prostředek) dochází k "výdechu" vlnitého vodutu ze stropního systému. V opačném případě, tj. je-li prostředek teplojíží než stropní systém, dochází k "výdechu" relativně suchého vodutu a prostředí do systému. Balíček úprav povrchu stropu (k zamezití prohloubení vlivem vlnitosti do systému sestřiku) nemá v obou předešlých variantách tříčet. Je však možného zajistit číslo 4 vlivem vlnitosti vlastnosti stropního clary.

#### 4.2. V částech, kde ještě není položena podlahovina Fortit

V některých objektech nesoucí nejčastěji domní polohou neprostřílné podlahoviny Fortit, což poskytuje nejlepší - po výběru vhodné specifikaci půdlního poruchu - výhanku ke posunutí domní polohy.

Poznáte jsou již prováděny konzervativní postupy, záleží by být nekomplikovaně dodržována všechna požadavka podlahoviny na číslo 4 využitelný podle čl. 1 až 4, jehož koli nedodržení této číslosti se užívatele čl. 41 povolí projekti využít pouze podlahoviny. Současně by měly být stropy opatřeny následnou opětovnou povrchovou úpravou, např. laterninou, aby se zamezovaly

ale sice mlo prováděním, protože všechny mohou vytvářet vlnnosti ohopadu systému v důsledku distančního vedení par o svodnosti.

Počtu kontaktové potíží nejsou jisté provozy, aby byly na počátku výstavu Celofrigu (evropské vyrobení) počítané vedení a parovépropustné izolační vedení (npr. naturalfilament). Pak nemí například provést žádoucí další činnost (výběr) strupy a na dokonale vyvázený kontaktový potíž (pod 2 % vln. vlnnosti) lze klidně podlehotit. Tento bezpečnostní popsaných poruch po dobu jisté závratnosti.

Výška ohavných posuvů a kruhovitých závrtí až vedení mohou být obdobně uplatnit při aplikaci kruhového jiného neprůstředného podlehotoviny (zváraná PVC, lepené gumačky apod.). Proto i odstranění Portitu a jeho bezprostřední nahrazení jinou neprůstřednou podlehotovinou trvá až s největší pravděpodobností co nejdéle vedení podstatně těžké poruchy (vlnnosti, výdutí, odtržení podlehotoviny od podkladu apod.), jaké až byly propány a Portitu, pokud ve stropu systémem zůstane několik průniků vlnnosti.

### 3. Optimalizace nápravných parohů

Po provedení výše uvedených popsaných v předešlé kapitole dojde buď k závratnému pletisku par pod podlehotovinou a k následovnému odtržení vývoje jejich parohů.

Dosud uvedená porucha však po odstranění pletisku normální, užívání se, že nejlepší cestou rekonstrukce podlah (odstranění výdutí podlehotoviny) je **abrosofa** s několika desatinami

1 mm (~jen výjimkou je využívají výrobci, jejichž výška přesahuje 0,5 mm), které je průmyslově nejčastěji proveditelné (jako např. broušení termoz). Klamr obvykle je proveden kovovým částečným povrchem, broušený kovový kroužek nahoře vloženou skříňou, ve všech případech s o m e k r a ("pod vodou"). Kvalitní voda je dletož vždy se správným prováděním, aby byl broušený kroužek vložený paralelně k povrchu podlahoviny. K dešifrování jednotného optického dílu (barevnosti) se provede broušení celého povrchu brumou pastou (opět za vody). Jde se zde po krátkém přetrvávání novou optickou povrchovou vrstvu podlahoviny, i když tento postup není v klesající vzdálenosti upřednostňován podlahovou než výrobkou. Přesnou vzdálu například vlastivé polykarbonátové pojivožilky by totiž měla a ohledem na její mechnou charakteristiku při tvarování (nahoře zmíněná například od mřížení v ní vznikající) být co nejdokonalejší.

Měřicími čidly se projeví další efekt – pokud nedojde k novému usazení povrchu podlahoviny (ani nezastavína) – a to velkolepnou mřížkou difuzního optického podlahoviny, která například poklesem přetiskem par vo stropního systému.

## 6. Rekonstrukce a opravy

### 6.1 Práce na povrchy

Povrchy (výdutě podlahoviny Fortifit) vznikly v posuvném případě především jako důsledek nedostatečného provedení výroby a vlivem výkročí stropního systému. Chybou je jednak nadvrub stropního systému, ve kterém byly vloženy a povrchovou izolací pod-

prostupem po podlahinu (resp. pod jejím bezprostředním podkladem - cementovým potěrem), jednak postup provara a dřeně, při kterém mohlo dojít k úplnému využití stropního systému před položením podlahy.

V důsledku difuze vodních par a celkového transportu vlhkosti dochází k tomu, že P o d l a h o v i n a je vedená p r o c e s ō, který ovlivňuje sejménem odhad podlahoviny k podkladu a vlivem fyzikální vlastnosti podlahoviny. Jde především o hydrolytické rozložení polyesterového pojiva podlahoviny, jímž se její skladba poruší a znehodnocuje.

Zajistění dokonaleho využití stropního systému před položením podlahoviny Fortit spolu s optimálním ohodnotením povrchových vlastností lze následky nevhodného návrhu podkladu a následně výkonu vyleuštít.

V projektu nebylo dáné ani ustanovení norm, ani technologického předpisu pro podlahovinu Fortit; nebylo rovněž dán žádoucí experiment v souvislosti s nebezpečím kontaminace, kterou o sobě může mít difuze vodních par a celkový transport vlhkosti provara a resp. prosvrchní protifuk.

V pravidle dřeně nebylo také dáné ustanovení norm (čl. 97, 99 čl. 60 SÚD) o před položením kládové Fortitu nebylo provedeno objektivní posouzení vlastnosti podkladu (o něž povídá výkaz nejen providelných závodu, ale ve smyslu hospodářského výkonu a vyhlášky 104 St. arbitráže ČSSR z 31. 8. 1973, číslo 29, s všeobecně platnými výročními opatřeními, tj. rovněž docela autorizovaným

### a technického donora inventora,

#### 6.2 Odstranění příčin poruch a jejich odstraňení

K zahraničním výmluvy nových poruch poříkávající a rovnou stanující se podležitých jih provedených i k zahraničním výmluvy poruch na podležitých t.č. ještě bez poříkávání je n e c h y b n ě o d s t r a n i t a zdejšími příčinami poruch → n u d n ě p n e u p r i m d r u f v l h k o s t s celého stropního systému a ovšem zahraničit dalšímu pronikání v l h k o s t i do této systému lze tak užít následující výše uvedenými opisy.

V případě jih poříkávání poříkávání společně odstranění příčin poruch v třech etapách → 1. výsledný odstranění systému, jak bylo výše uvedeno.

V případě ještě nepoříkávání poříkávání je zde uveden dokončený výsledný odstranění systému a zde byly dáné následující postupy jakékoli výhodnosti k poříkávání, a to buď neopracovanou izolací pod cementovým potěrem nebo elektrolyt (fentolit cementový potěr je jih proveden) neopracovaným nátěrem stropního podkladu.

Prakticky nejvhodnější cement k násuvné poprvéch projeví poruch (typický náhlodný střívání a smysluplné vylití poříkávání na čistě vysušený podklad) je abrobenit výdruží poříkávání na metru.



Rekapitulace skutečnosti k návrhu na přeskočení arbitrážního rozhodnutí Státní arbitráže pro hl. m. Prahu ze dne 29. 3. 1977 ve sporu č. 2700/76/Nav dř. 4817/75/Nav.

---

- A. Projektant KPÚ vyprojektoval budovu nemocnice Most ze železového betonu, vybavené ve shodě s uživatelskými potřebami
- ústředním sálovým vytápěním s trubkami zabetonovanými ve stropní nosné konstrukci,
  - bezesparými podlahami z umělých pryskyřic. Jako podlahovina, zaručující bezesparost následné vrstvy, byl původně projektován Sedurit, později přijet Fortit

Definitivně byla projektována tato skladba speciálního stropního systému /zdola nahoru/:

Podklad: železobetonová deska 23 cm

Podlaha: izolační vrstvy : izolační vata Fibrex 1.7 cm

lepenka A 500 H na sucho 0,2 cm

křemelinové desky Calefrig 3 cm

podložka : cementový potěr 330 s rabičovou sítí

podlahovina : Sedurit 0,3 cm,

posléze Fortit 0,3 cm /oboje bezesparé podlahovina z umělých pryskyřic/.

Důkaz: 1. projekt KPÚ Praha, zak. č. 10-3270  
2. dopis KPÚ Praha na np. Konstruktiva Praha ze dne 19. 1. 1972

3. zápis o schválení podlahoviny Fortit všemi stranami ze dne 15. 6. 1972; tento zápis neobsahuje žádné technické údaje o skladbě a provádění podlahy
4. znalecký posudek znalce Bareše čj. Z 21/123/75 z 31. 12. 1975, str. 10

- B. Z dokumentace je patrné, že nebyla provedena podrobná specifikace této náslapné vrstvy a hmot použitých pro její zhotovení; v technické zprávě projektu se rovněž neuvádějí zvláštní požadavky na provedení jednotlivých vrstev speciální podlahy, tj. došlo k nedodržení čl. 16 ČSN 74 4505.

ČSN Z4 4505 Podlahy, oddíl A - Navrhování podlah předepisuje v čl. 16 /Označování v projektech/:

"Normalizované nebo typizované podlahy se ve výkresové projektové dokumentaci obvykle označují předepsanou značkou nebo číslem příslušné normy, popř. typového podkladu a v rozpisu zkráceným popisem.

U netypizovaných podlah jednoduché konstrukce se v řezech uvádí rozpis jednotlivých vrstev. U podlah speciálních buď svou konstrukcí, nebo složením vrstev musí projektant provést podrobnou specifikaci vrstev i hmot použivých pro jejich zhotovení. Zvláštní požadavky na provedení se uvádějí v technické zprávě projektu".

Důkaz: 1. ČSN 74 4505

2. projekt KPÚ Praha zak.č.10-3270  
včetně technické zprávy

C. Z projektované kombinace typu vytápění a podlah nadto vyplývala potřeba dohody projektanta i stavebně provádějícího závodu s dodavatelem ústředního sálového vytápění o vhodnosti použitych podlahovin a o postupu kladení, zvláště při kladení novodobých materiálů; k takové dohodě nedošlo, čímž projektant převzal odpovědnost za netrvání na dodržení čl. 97

ČSN 06 0312

ČSN 74 4505 Podlahy, oddíl B - Provádění podlah předpisuje v čl. 24: "Pro provádění podlah na stropech se zabetonovanými trubkami ústředního vytápění platí příslušná ustanovení ČSN 06 0312 Ústřední sálové vytápění se zabetonovanými trubkami".

Příslušné ustanovení ČSN 06 0312 v oddílu V - Provádění udává v čl. 97: "Podlahy se provádějí obvyklým způsobem, je však třeba dohody projektanta i stavebně provádějícího závodu s dodavatelem ústředního sálového vytápění o vhodnosti použitych podlahovin a o postupu kladení, zvláště při kladení gumy, vlysů, linolea nebo novodobých materiálů".

Podle metodické pomůcky č. 4 ÚNM ze 13.8. 1964 c, známené formulace "je třeba" co do závaznosti, že lze užít i odchylného řešení, je-li rovnocenné s řešením uvedeným v normě. Zápis o změně podlahoviny Sadurit na Fortit nelze pokládat za rovnocenné řešení, protože neobsahuje žádné

údsje o postupu kladení novodobého materiálu.

N.p. Armebeton vyčerpal své možnosti využití ustanovení čl. 97 ČSN 06 0312 uzavřením hospodářské smlouvy s n.p. Konstruktive o subdodávce podlahovin se současným sjednáním technických podmínek dodávky, jejichž součástí byly i technické požadavky na podložku podlahoviny.

- Důkaz : 1. ČSN 74 4505  
2. ČSN 06 0312  
3. projekt KPÚ Praha zák.č.10-3270  
4. zápis z 15. 6. 1972  
5. hospodářská smlouva mezi Konstruktivou a Armebetonem čís. . . . .  
6. STON 38/71, čl. 7  
7. znalecký posudek Bareš, str. 32, 33, 52  
8. znalecký posudek Jerábek-Novák, str. 5, odst. 4

D. Při dodržení obou uvedených článků norem měl projektant možnost zabránit hermetickému uzavření značného množství vlhkosti v podkladu a v podlaze i pohybu této množství spodními vrstvami podlahy ke styku s podlahovinou. Projektant mohl požadovat eliminaci mokrých procesů při provádění podlahy, ochranu podlahoviny izolací proti vlhkosti ze spodu, nebo řádné vysušení podkladu a spodních vrstev podlahy.

Uložení tzv. parnepropustné zábrany pod tepelně izolačními deskami Calofrig nemá na vlhkost podlahy podstatný vliv; tato zábrana může pouze poněkud zpomalit průchod vlhkosti z podkladu do podlahy, nikoliv však tekovému průchodu zabránit.

V ČSN 74 4505 Podlahy, oddíl B - Vlastnosti podlah se stanoví:

"Pokud toho vyžaduje povaha území, charakter provozu nebo druh podlahy, je nutno podlahu chránit izolací proti zemní vlhkosti, popř. proti podzemní vodě.

Proti pronikání par do podlahy ze spodu /nad místnostmi se značnou relativní vlhkostí vzduchu/ se podlaha chrání parotěsnou zábranou, viz ČSN 73 0540 Návrhování stavebních konstrukcí budov z hlediska tepelné techniky.

Druh vodotěsnící izolace nebo parotěsné

zábrany se určuje případ od případu podle  
místních podmínek".

- Důkaz : 1. ČSN 74 4505, čl. 16 /viz bod B/  
čl. 59  
2. ČSN 06 0312, čl. 97 /viz bod C/  
3. znalecký posudek Bareš, str. 32,  
45-46  
4. znalecký posudek Jeřábek-Hovák,  
str. 5, odst. 2  
5. projekt bezesparé antistatické  
podlahoviny z umělých pryskyřic  
anglické formy Marley.

- E. Nedodržení obou uvedených článků norem projektantem s nedbání ustanovení sjednaných technických podmínek s np. Arma-beton na podlahovinu Fortit mělo za následek postup stavebně provádějícího nár. pedniku Severočeská Konstruktiva. Kladení spodních vrstev podlahy vrstvy Fibrex a tepelné izolace Calofrig - bylo ukončeno položením bohatě skrápěné cementové malty; tím došlo ke značnému promočení /místy pravděpodobně až k nasycení vodou/ zejména vrstvy silně porézního materiálu.

Cementový potěr podložky byl vyroben z tekuté směsi s vysokým vodním součinitelem, nezbytným při pneumatické dopravě malty na místo. Ošetřování položeného potěru bylo prováděno kropením hadicí.

Náhodně provedenou sondou do podlahy bylo však zjištěno, že provedení podlahy neodpovídá projektované skladbě: chyběla parotěsná zábrana a na místo jedné vrstvy desek Calofrig byly uloženy dvě vrstvy o celkové tloušťce 6 cm.

Důkaz: 1. stavební deník září 1972 až září 1973

2. znalecký posudek Bareš, str.

F. Následné položení izolace proti vodě ze spodu nebylo projektováno, počet a doba vysoušení spodních vrstev podlahy nebyly předepsány; po povrchovém oschluní podlahy, /cementové malty/ závod 10 np. Armabeton jako subdavatel se souhlasem stavebné provádějícího podniku zohájil kladení podlahoviny Fortit. Stavebně provádějící podnik se však dopustil chyby – nevěnoval pozornost pronikání vlhkosti od podkladu k povrchu podlahy podle STON 38 kap.

7a/1a.

Ze dluhu podlahy nekrým procesem může být snadno všechno straněn. Předepsaných 20 dní užní betonové podlahy je dostatečná za normálních podmínek /větrající prostor chráněný před deštěm, uložení na suché spodní vrstvě a zabránění pronikání vlhkosti od podkladu/ k dosažení rovnovážné vlhkosti, což je v běžném technickém myšlení "suchý". Další vysušení lze dosáhnout pouze využením /vyššími/ za svěřené teploty, takové vysušení je ale nestabilní, při návratu do normálního prostředí dojde opět k nasycení vlhkostí z atmosféry až do rovnovážné hodnoty. V daném případě byla doba užní vlády více než 1 měsíc, větrinou na fungujícího v-tápění Crittal a podle skulenosnosti bylo možno považovat podlahovinu za suchou pro nanášení podlahoviny Fortit. Zkontakt

dodatečně, zda byla provedena opatření k sábraní průniku vody do podlahového systému, či zda byla provedena opatření k odstranění vody do systému jakkoli vložené, případně byla-li podložka podlahoviny oddělena od podkladu a ostatních částí podlahy vodotěsným povlakem může jinak, než destrukcí podlahy.

Normou STUZ 38/71 - kap. 10 je předepsána /a de ceny kalkulována/ subjektivní kontrola vzhledu /a ostatních předepsaných vlastností/ podložky.

Dokaz: 1. STUZ 38/71

2. znalecký posudek Bareš, stř. 32-33, ř2
3. zápis o předání a převzetí podložky k provádění Fortitu
4. znalecké deníky za období září 1972 až říjen 1973

G. Podlahovina byla položena na cementovou maltu viditelně suchou /nesmečenou/, avšak na průběhu vysychání spodních vrstev podlahy. Vlastní vlhkost v cementové maltě nebyla obsažena staticky, ale stacionárně - za stálého pronikání od spodního ke svrchnímu lící vrstvy. Kombinací vlivu vlhkosti, vyvolanou zadržením jejímu odchodu, pak docházelo k poruchám podlahoviny.

- Dílčí
1. smalecký posudek Bareš
  2. smalecký posudek Jeřábek-Novák, str. 4, odst. 2,3
  3. dodatek smaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 1, odst. 2, str. 3, odst. 6
  4. Posudek VÚPS - Praha o poruchách podlahovin v Motole  
" ..... " z .....
  5. MŠF posudky o poruchách podlahovin v Motole /MŠCMT Praha, VÚPS - Gottwaldov, VÚSPL - Pardubice/

H. Hlavní stavebně provádějící podnik při-  
řítl vznik a vývoj těchto poruch chy-  
bám subdodavatele podlahoviny a žádal je-  
jich bezplatné odstranění. Subdodavatelský  
podnik na podkladě znaleckého posud-  
ku odmítl a poukázal též na nedostatky pro-  
jektu. Projekční složka v souvislosti  
s arbitrárním řízením veškerou vinu popře-  
la.

Důkaz: 1. arbitrární řízení np. Kon-  
struktiva ŽJ. ....  
ze dne ....  
2. odmítnutí np. Armabeton ze dne  
.....  
3. vyjádření KPC Praha ze dne  
.....

I. Projektant argumentuje, že

- a/ nebyla proti KPÚ uplatněna žádná reklama vůd projektu /ani investorem, ani generálním dodavatelem/
- b/ na místě původně navržené podlahoviny byla zápisem z 2. 9. 1972 nesí KPÚ, konstrukční a Armabeton schválena podlahovina Fortit
- c/ np. Armabeton potvrdil v zápisu z 15. 6. 1972, že byly splněny podmínky pro pokládku podlahoviny Fortit.
- d/ podle téhož zápisu změna podlahoviny Fortit na Safurit není důvodem ke změně projektu.
- e/ tentýž zápis je uchován investorem, projektanta a stavebně prováděcího závodu s dodavatelem středního vytápění podle §1. 97 ČSN 06 0312.
- f/ použití zevihlé sněsti pro přípravu podložky automaticky splňuje podmínky bodů c, d odst. 1 §1. 7 STON 38/71 bez potřeby použití vodotěsné vložky, neboť zároveň volně se spotřebuje na hydrataci
- g/ parotěsná sábrana není předepsána žádnou normou
- h/ není rozhodující, že bylo použito sálového vytápění Crittal
- i/ největší závady podlahoviny se vyskytuji v prostorách bez Crittalu
- j/ hnědá kapalina ve výdutích je důkazem neisodržení technologie spracování a pokládky Fortitu, stejně jako jsou důkazem téhož některé části nesouhlasnice, kde se závady nevyskytly.
- k/ podle vyjádření VÚPS Praha nebyl dodržen ani spôsob ukládání jednotlivých sloužek

- l/ analýza tekutiny z výdutí obdobně porušené polilahoviny Fortit v FPI Motol, provedenou na VŠCHT v Praze, byla zjištěna přítomnost etylenglykolu a dietylenglykolu, indikující posun chemické rovnováhy v neprospečích polymerační reakce, značící tak jednak nedostatečně proběhlou polymerační reakci, jednak alkalickou hydrolyzu vytvářené polyesterové pryskyřice
  - m/ VÚSPL Pardubice ve svém vyjádření k analýze podle bodu l ze dne 5. 12. 1976 potvrdzuje, že v prvé fázi pokládky Fortitu dochází k inhibici polymerace a následkem toho v druhé fázi k alkalické hydrolyze
  - n/ projekt vypracovaný KFD je bez závad
  - o/ příčinou poruch je nedokřízení technologického postupu při kladení Fortitu
  - p/ podle předpisů TEP 13/74 a STOZ 38/71 se liší složení Fortitu
  - r/ příčina poruchy podle znaleckého posudku Bareš se neshoduje s příčinami uváděnými pro poruchy ve FPI Motol v posudcích VŠCHT Praha, VÚPS Praha a VÚSPL Pardubice
  - s/ neži dokončení potíru a kladení Fortitu uplynulo několik měsíců a to v teplé sezóně
  - t/ nelze soudit se závratně, že primární příčinou poruchy je vlhkost,
- což není pravda v případě bodů c, e, f, g, h, i, j, k, o, p, r, s, t, zatímco v bodech a, b, d, l, n jsou vyjádření stanoviska shodná se stanoviskem Armetonu.

K bodu ad a/ : generální dodavatel snal požadavky subdodavatele podlahoviny Fortit na podložku podle s ním sjednaných technických podmínek a mohl proto reklamovat vadu projektu.

Důkaz: 1. STON 38/71, čl. 7

2. metodické pokyny ČMK a Státní arbitráž ČSSR, čís. 9 z 27. 4. 1971 o sjednávání technických podmínek

K bodu ad b/ :

Důkaz: zápis z 5. 5. 1972

K bodu ad c/ : bylo potvrzeno, že prohlídka učinila splnění podmínek, kladených na podložku

Důkaz: zápis z 15. 6. 1972

K bodu ad c/ : dohoda musí být uzavřena před dokončením projektu, aby dohodnuté požadavky mohly být do něj zahrnuty; taková dohoda uzavřena nebyla.

Důkaz: projekt KPÚ Praha, zak. č. 10-3270

K bodu ad f/ : pro sávnou směs je vodní součinitel cca 0,4 , spotřeba vody na hydrataci odpovídá vodnímu součiniteli 0,17. Při provedení betonu 550 je neshytné dodat alespoň 500 kg cementu na  $m^3$  směsi, takže množství dodané vody by dosáhlo 200 l. Na hydrataci se spotřebuje 56 l vody, takže sbývá 144 l vody na  $m^3$  směsi; při tloušťce cementového potěru 5 cm činí nadbytek vody 7,2 l na  $1m^2$ .

Tato voda se z největší části odčerpá do

vratvy Calofrigu, kde ustanovuje jako dlouhodobá rezerva vlhkosti podlahy. Ani při použití mazhlé směsi /nouvačuje-li se viboc následně očištění skrýpěním veden/ nedojde tedy ke splnění podmínky c, d bodu 1. čl. 7 STON 38/71.

- Díkaz:
1. Bechyně, Technologie betonu, SVTL, 196
  2. Značecí posudek Bareš, str. 15-20, 23-24, 32-39
  3. Nodatok značeckého posudku Jeřábek-Novák, str. 2, odst. 2

K bodu ad g/: parotěsnou zábranu nebo izolační povlak je třeba navrhnut podle ČSN 74 4505, čl. 16, 24, 39, 42, 57 pokud těho vykladuje druh podlahy a dále podle STON 38/71 čl. 7, bod 1, podmínka c a podle ČSN 06 0312, čl. 97, 99

- Díkaz:
1. ČSN 74 4505
  2. ČSN 73 0540
  3. ČSN 06 0312
  4. STON 38/71

K bodu ad h/:

- Díkaz:
1. značecí posudek Bareš, str. 27 a dále
  2. značecí posudek Jeřábek-Novák, str. 4, odst. 3
  3. nodaček značeckého posudku Jeřábek-Novák, str. 5, odst. 4

K bodu ad 1/2:

- Díkaz: značecí posudek Bareš, str. 23  
značecí posudek Jeřábek-Novák, str. 2, odst. 2

K bodu ad. j/: hnědá kapalina ve výdatných vzniklých inhibicích polymerace a hydrolyzou pojiva podlahoviny vlivem nadměrné vlhkosti podlahy.

Důkaz: 1. znalecký posudek Bareš, str. 41-45  
2. rozběr VÚCHT Praha /pro FDN Motel/  
3. posudek VÚPS Praha - " -  
4. stanoviště VÚSPL Pardubice /pro FDN Motel/

K bodu ad. k/: Mídné vyjádření tohoto začíná nebylo předloženo.

K bodu ad. l/: v důsledku působení nadměrné vlhkosti, uzavřené v podlaze

Důkaz: jako ad. j/.

K bodu ad. n/: není, když umožnil nadměrnou uzavřenou vlhkost podlahy.

Důkaz: jako ad. j/

K bodu ad. o/: bez jakéhokoliv doložení.

K bodu ad. p/: nelíší se

Důkaz: 1. TRP 13/74, str.

2. STPN 38/71, str. 17 až 19

K bodu ad. r/: příčina poruchy je ve všechn po- sudečích shodná.

Důkaz: 1. znalecký posudek Bareš, str. 51-52  
2. znalecký posudek Jeřábek-Novák, str.  
3., odst. 4, str. 4, odst. 1,2  
3. doplněk znaleckého posudku Jeřábek-  
Novák, str. 1, odst. 2

K bodu ad s/: uplynulo více než 1 měsíc

Důkaz: 1. výtah ze stavebního deníku np.

Konstruktiva z 10. 11. 1975

2. znalecký posudek Bareš, str.9,10

K bodu ad t/: příčinou poruchy je vlnnost

Důkaz: jako ad r/

- J. Hlavní stavebně provádějící podnik uvádí, že
- a/ jde o nedostatečně vyzkoušenou podlahovinu, jež vyžaduje speciální úpravu podlahy
  - b/ Armabeton jako subdodavatel, mohl vyžadovat úpravu podlahy
  - c/ z výdutí vytéká nadbytek tužidla a jde o spotřeň rozmíchanou směs
  - d/ je nevhodné pokládat podlahovinu na betonevnou podložku
  - e/ pokladavek suché podložky je nesplnitelný
  - f/ OK 74 4905, čl. 37 připouští vlnkost podlahy pod povlaky 6%
  - g/ Fortit se prováděl coa po plné roce od položení podložek, v teplé sezóně
  - h/ poruchu zavinil Armabeton, když doporučil podlahovinu, jež vyžaduje speciální úpravu podlahy
  - i/ podle znaleckého posudku Bareš je jasné, že podlahovina nemá dostatečně vyzkoušení
  - j/ potér nelze provést s pevností  $350 \text{ kp/cm}^2$
  - k/ Armabeton nepoložoval kvalitnější betony, než B - 170
- což neodpovídá skutečnosti ani v jednom bodě, neboť přehlíží, že

K bodu ad a/ : jde o podlahovinu vyzkoušenou a široce používanou během posledních 20 až 25 let ve vyspělých státech a v posledních 1,5 letech v ČSSR. Dosud bylo v ČSSR položeno a úspěšně slouží coa 1,2 mil.  $\text{m}^2$ . Podlahovina je nepropustná,

z umělých pryskyřic, a vyžaduje speciální úpravy podlahy sejmína ve spojení s Crittalovým vytípáním. Np. konstruktiva sjednal s np. Armabeton technické podmínky, v nichž je na tuto okolnost upozorněno. Tyto technické podmínky do jisté míry nahrazovaly nedostatky projektu a mají stejný dopad, jako by mělo uvedení "zvláštních požadavků na provedení v technické správě projektanta" podle čl. 16 ČSN 74 4500. Odběratel se podle Všeobecně dodacích podmínek podlahoviny Fortit neavauje splnit smluvně stanovený rozměr prací. Dodavatel ruší za kvalitu díla jen totud, pokud odběratel bude provedené práce používat v souladu se sjednanými podmínkami. Případné vady, vzniklé v důsledku nevhodné činnosti odběratele, peruchy podložky nebo vlivem třetí osoby odstraní Armabeton pouze na základě zvláštní objednávky proti lhůtě.

- Důkaz:
1. hospodářská smlouva, jejíž součástí je STON 38/71 /plíp. TEP 13/7 /
  2. STON 38/71, čl. 7
  3. všeobecně dodací podmínky podlahoviny Fortit, čl. "hospodářská smlouva" a "záruky".
  4. ČSN 66 0312

K bodu ad b/: i Armabeton vyžadoval speciální úpravy podlahy sjednáním technických podmínek a konstruktivou.

Důkaz: jako ad a/

K bodu ad c/: rebar vytékající tekutiny byl proveden na ČSAV a VŠCHT; nejde o tužidlo.

- Důkaz:
1. snalecký posudek Dareš, str. 41-45
  2. rebar VŠCHT /pro FRI Kotol/

K bodu ad d/ : Fortit se pokládá spravidla na betonovou podložku.

Důkaz : STON 38/71

K bodu ad e/ : za běžných podmínek dojde k vysušení podložky na rovnovážnou vlhkost za 28 dní; obsah vody odpovídající rovnovážné vlhkosti nemá škodlivý vliv na podlahovinu Fortit.

Důkaz: 1. značecí posudek Bareš, str.49-50  
2. značecí posudek Jeřábek-Novák,  
str. 5, odst. 2

K bodu ad f/ : pro bezesparé nepropustné podlahoviny není v ON 74-4505 žádná hodnota uvedena.

Důkaz: ON 74-4505

K bodu ad g/ : viz bod I - ad s/

K bodu ad h/ : viz ad a/

K bodu ad i/ : značecí posudek žádné takové tvrzení neobsahuje

Důkaz : značecí posudek Bareš

K bodu ad j/ : STON 38/71 vyhadovala cementové potěry pro podložku B-250: projekt vyžadoval B-350. Není známo, zda uplnil svou výhradu np. konstruktiva proti KPC a z jakého betonu vlastně provedl podložku.

Důkaz: 1. STON 38/71

2. projekt KPC Praha, zak. č. 10-3270  
3. značecí posudek Bareš, str. 45

K bodu ad k/ : viz bod ad j/.

- K. Subdodavatel podlahoviny upozorňuje, že
- a/ s np. Konstruktiva sjednal technické podmínky, jejichž návrh vypracoval a jejichž součástí jsou speciální požadavky kladené na podložku, zejména nutnost zabránit pronikání vlnkostí k podložce od podkladu.
  - b/ upozornil np. Konstruktiva na nutnost plnit stanovený rozsah prací oběma stranám, i na rozsah sáruk
  - c/ podložka byla při jejím předávání a přebírání /peuhým okem/ a s ohledem na období jejího uznání přesahujícího většinou pořezených 28 dní a účinné vysouzení Crittenlovým vytápěním společně hodnocena jako dostatečně suchá pro zahájení pokládky Fortitu
  - d/ není v moci Armabetonu, aby se po předání hotové podložky přesvědčil o správném provedení podlahy a není to ani v jeho pravomoci, ani v jeho povinnoce tech. Povinnost provést podlahu tak, aby byly splněny podmínky kladené na podložku převazal na sebe sjednání technických podmínek np. Konstruktiva. Jeho včí bylo, aby případně upozornil EPÚ na nedostatky projektu.
  - e/ složení podlahoviny, pokud je možno jej zpětně zjistit, nevybočilo z povolených tolerancí podle STON 38/71
  - f/ nejsou dny důvody k vyžádání tzv. kontrolního posudu; všechny další technické podklady sporu se opírají o původní posudek Bareš

K bodám a - f : odpovídají skutečnosti

Důkaz : body a,b,d: 1. Hespodářský smlouva  
2. Všeobecně dodací pod-  
mínky

3. STON 38/71

bod c : 1. Zápis o předání a pře-  
vzetí podložky

2. Dodatek k posudku Je-  
řábek-Novák, str. 9,  
odst. 2

bod e : znalecký posudek Bareš, str.  
25-26

bod f : 1. znalecký posudek Bareš  
2. znalecký posudek Jeřábek-  
Novák  
3. dodatek znaleckého posudku  
Jeřábek-Novák  
4. posudek VÚPS Praha /pro  
FDN Metol/  
5. posudek VÚSPL Pardubice  
/pro FDN Metol/  
6. návěry ministerské komise  
o poruchách v FDN Metol  
7. vyjádření Spolku pro che-  
mickou a hutní výrobu  
Ústí nad Labem

- L. Arbitr si vyžidal tzw. kontrolní posudek, aniž by byl slyšel v kterékoliv fázi řízení znalec Bareš, autor původního posudku; tento znalec nebyl arbitrář ani požádán o vysvětlení nebo doplnění svého posudku /ve smyslu § 109 trestního zákona/, pokud snad vznikly nejasnosti ve vykládání posudku nebo pochyby o jeho splněnosti.

Ačkoliv byl tento posudek jako průkazný materiál mnohokrát citován a vykládán, nebyly žádány citace nebo výklad znalcem Barešem autorizovány. O vyžádání kontrolního posudku nebyl np. Armabeton informován, s vyžádáním posudku ani s osobami znalců nevyslovil np. Armabeton souhlas. Podle arbitrárního rozhodnutí byly tyto posudky vyžádány pouze na žádost np. Konstruktiva a KPÚ. Požádání znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 4, odst. 2 včak "oběma sporným stranám je posudek Ing. Bareš znám a podle sdílení shora uvedených místupodí obou stran nemá ani Konstruktiva ani Armabeton žádné námitky proti stanovení příčin vzniklých poruch v teste posudku".

Dílčas i díto jako od K -- bod 2/

Není jasné, proč arbitr akceptoval tzw. dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, o němž není známo, kdy, proč a kdy byl vyžádán, když se od doby vypracování prvního posudku Jeřábek-Novák nesměnily žádné rozhodující skutečnosti. Pro další jednání /a dokonce rozhodnutí/ arbitráře bylo použito posudku, obsahujícího závadní rozpor.

- Dikas : 1. znalecký posudek Jeříbek-Novák  
2. dodatek znaleckého posudku Jeří-  
bek-Novák  
3. Vl. Methern : znalecký posudek  
ako dokazny prostriedok v čs.  
trestnom konaní, NSAV, 1976

M. Znalcí, kteří byli přizváni arbitrem, potvrdili příčiny poruch podlahoviny Fortit v nemocnici Most, obsažené v původním maledickém posudku Bareš. Dali se však ovlivnit oheslením některých informací, takže došlo k rozporným názvům.

Znalcům Jeřábek-Novák v jejich dodatku učilo, že podložka je minimálně 4 cm silná betonová mazanina, jež musí mít před kladením Fortitu tyto vlastnosti: vyzrádla /minimálně 28 dnů/; soudržná, s pevností v tlaku  $250 \text{ kp/cm}^2$ ; revná; suchá, nepopraskaná, neprášná, neznečistěná; zhotovená ze kavohlí směsi; zajištěná proti průniku vlhkosti od podkladu k povrchu. Splnění všech těchto požadavků může spolehlivě ověřit skušený pracovník, s výjimkou posledního.  
Za splnění tohoto požadavku ovělem odpovídá ten, kdo podložku provádí; vyniká rozpor původního posudku Jeřábek-Novák a jeho dodatku.

- Důkaz:
1. maledický posudok Jeřábek-Novák,  
str. 3, odst. 2, str. 4, konec  
odst. 3
  2. dodatek k posudku Jeřábek-Novák,  
str. 4 odst. 2, odst. 4, str. 5,  
odst. 1

Znalcí Jeřábek-Novák nerozumějí, co je miněno "podkladem" ve čl. 7, bod 1 c STON 38/71, ačkoliv přesná definice je obsažena v ČSN 74 4705, čl. 10, čl. 25 a další.

Stejně znalci Jeřábek-Novák nerozumí "jakého časového období se pronikání vlhkosti týká", i když se samé podstaty problému je naznačuje, že jde o období od položení nepropustné podlahoviny nijak neomezené. Znalci Jeřábek-Novák zaujímají v původním posudku a jeho dodatku protikladná stanoviska k otázce dostatečnosti nebo nedostatečnosti parotěsné zábrany jako ochrany, splňující ustanovení čl. 7, bod 1 c STON 38/71, k otázce umístění této zábrany ve stropním systému, a k otázce nezbytnosti vedení izolačního povlaku. Rovněž terminologie je používána rozporně.

Díkaz: 1. znalecký posudek Jeřábek-Novák str. 5, odst. 2

2. dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 4, odst. 3

V dodatku znaleckého posudku si pak znalci Jeřábek-Novák kládou otázky sami, což je nepřípustné; navíc na první otázku odpovídali ve svém původním posudku, druhá otázka má charakter první.

Díkaz: 1. dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 5, odst. 5

Odpověď na druhou otázku je sama rozporná, protože údajně "podmínky STON 38/71 jsou závazné především a výhradně pro kladeceský závod /Armabeton/" a dále "určené jejich závaznosti také pro objednatele námi všeobecně technického znalce".

Díkaz: dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 4, odst. 1, řádek 2 až 3 a řádek 5 až 6

Rozpor v hodnocení zavinění stran dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák plyne z tannich konstatování, že "čádnu stranu neoslovuvá, jestliže se s plným projektem skladby stupu a podlahy neseznámila", a dále "není důvodu trvat na zavinění vad projektantem", a konečně "vady Fortitu jsou vadami prováděcích prací".

Důkaz: dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 5, odst. 4, řádek 8 až 9 až 14 až 15 na str. 6, odst. 5 /závěr 2/, řádek 1

Ze znaleckého posudku Jeřábek-Novák vyplývá jednoznačný návěr o společném zavinění vad chybami projektových prací a prováděcích prací, zatímco dodatek téhož posudku uvádí, že vady byly způsobeny pouze nedostatky prováděcích prací. Původní posudek Bareš odůvodnil společnou vinu všech stran, včetně dozoru.

1. znalecký posudek Jeřábek-Novák, str. 6, závěr 1
2. dodatek znaleckého posudku Jeřábek-Novák, str. 6, závěr 1 a 2
3. znalecký posudek Bareš, str. 52 až 53  
Znalec učí hodnotit jiné důkazy, např. STON 38/71 nebo původní znalecký posudek Bareš.

N. Arbitr rozhodl, že Armabeton je povinen bezplatně odstranit vady své dodávky v nemocnici Most a kryt arbitrážní náklady včetně úhrady znaleckého posudku Jeřábek-Novák, vyžádaného na přání Konstruktivy a KPÚ. Ve svém rozhodnutí se opírá o vlastní transkripci znaleckého posudku Jeřábek-Novák a jeho dodatku a o vlastní dikej soukromého sdělení pracovníka ÚRS. Zcela pomíjí komplexní závěry původního posudku Bereš, citovaného v pozdějším posudku Jeřábek-Novák.

Na str. 2, odst. 2 srb. rozhodnutí je uvedeno, že ze znaleckého posudku Jeřábek-Novák plyne jednoznačný závěr, že vady byly způsobeny vednou prací Armabetonu. Závěry skutečně uvedené v tomto posudku a jeho dodatku jsou odlišné /viz ad M/. Rovněž závěr původního znaleckého posudku Bereš je odlišný. Formulece údajného sdělení pracovníka ÚRS není autorizována; tak, jak je sdělení podáno /se zmatenou terminologií/ přímo odpovídá smyslucitované STON 38/71.

Armabetonu nebyl dán na vědomí žádný nový podklad, předložený do arbitrážního řízení, na jehož základě znalcí Jeřábek-Novák zpracovali dodatek svého posudku.

Soukromým sdělením pracovníka ÚRS nelze potvrzovat či vyvracet názor znalců; žádné autorizované sdělení nebylo k arbitrážnímu jednání předloženo. Avšak ani znaleckým debrozdáním, ani soukromým vyjádřením nelze popírat znění ČSN a STON. V tomto smyslu nemohlo být ani po-

sudkem Jeřábek-Novák, ani uvedeným soukromým sdělením cokoliv prokázáno.

Z toho, co je uvedeno na str. 2 arbitrážního rozhodnutí není zřejmé, že nebylo třeba provádět parotěsnou zábranu /i když tato otázka vůbec není meritem věci/. Pokud nebylo jinak zebráno existenci vlhkosti v podlaze, mohl její pronikání od podkladu k povrchu /k podložce/ zamezit pouze vodoizolační povlak těsně pod podložkou.

V čl. 10 STON 38/71 /údaje o výkonové normě/ je výslovně uvedena norma času na kontrolu podložky /vizuální/, nikoliv /jak mylně uvádí arbitrážní rozhodnutí/ na kontrolu vlhkosti podlahy.

Rozhodnutí o reálnosti lhůty k odstranění vad musí vycházet z komplexního přístupu ke společenskému prospěchu. Je třeba řešit provozní i technické zásady. Termín provedení oprav do 31. 12. 1977 je technicky i provozně nereálný, pokud bude opěva prováděna stržením staré a položením nové podlahoviny. Vyšouštění podlahy bude vyžadovat 1 až 2 měsíce po stržení staré podlahoviny. Pro každou rekonstruovanou část lze odhadovat přiměřenou lhůtu na cca 3 měsíce. Rekonstruovat je možno jen vyklichené a uzavřené části; protože je nemocnice v provozu, nelze počítat s jiným než postupným vyklichením jednotlivých částí.

Jiný reálný a méně nákladný způsob rekonstrukce, nevyžadující úplné vyklenutí ani odstre-

nění zabudovených zařízení, je uveden v původním znaleckém posudku Bareš.

Žádny znalecký posudek neobsahoval závěr, že "vytěpení uložené v tělese stropu nemůže mít, vzhledem k nízké uzavřené vlhkosti 4 až 6%, negativní vliv na řádně provedenou podlahovou krytinu". Takové tvrzení by totiž zcela popíralo shodný názor znalců na základní příčinu poruchy, prokázanou v původním posudku Bareš.

Rozhodnutí o příčinách poruch a vině stran bude mít dalekosáhlý význam jako precedent; může silně negativně působit na zavádění pokrokových technologií v důsledku zpomalení vývoje nebo jeho posunutí nazpět.

0. Předkládaný návrh na přeskočitelní rozhodnutí je v souladu s uvedenými aktuálnostmi a vede k novému objektivnímu stanovení míry zavinění poruch podlahoviny Fortit v budovách nemocnice Most odčastnění stranami. Projektanta nelze obavit povinosti recenzevat jednotlivá stanovení norm jednak jako návazné směrnice, jednak jako regionální opatření, která jsou v plném souladu s jeho odbovností. V jakémkoli rozporu s prováděcím podnikem, kvalifikovaným organizačním schopností, důrazem dovednosti a skržeností, je projektant novým utelně představitelom vyšší odbovnosti. Stavebně provádějící může pak zejména nelze obavit povinosti kontrolovat projekt při jeho převzetí a recenzevat ojednání technické podniky.

Sdělení o poruchách podlahovin  
v nemocnici Most.

---

Výstavba horizontálních částí železobetonových konstrukcí budov je obvykle spojena s řadou mokrých procesů (betonáž nosné konstrukce, kladení tepelně izolačních vrstev, kladení podkladní betonové vrstvy); ve stropních systémech dochází k hromadění nadbytečné vody (zámesové a ošetřovací).

Pokrytí horního i zdánlivě suchého povrchu stropního systému, obsahujícího volnou vodu jakoukoli nepropustnou podlahovinou vede k dlouhodobému uzavření vlhkosti v systému; vysychání stropního systému se tím prodlouží na mnohaleté období, případně zcela znemožní.

V případě vytápění objektu soustavou Crittal - s topnými trubkami zabudovanými do stropní konstrukce, dochází vlivem teplotního spádu k transportu vlhkosti k hornímu povrchu stropního systému a tím k poruchám nepropustné podlahoviny (oddělování, puchýřování, chemické narušení). Kromě toho jsou vytvořeny v celém stropním systému podmínky (co do teploty a vlhkosti) pro růst různých mikroorganismů.

V nových objektech nemocnice Most (estatně podobně i v Dětské nemocnici Motol) nastala shora uvedená situace; ve stropních systémech bylo nalezeno více než 7 litrů/m<sup>2</sup> vody. Kombinace přetlaku vlhkosti pod podlahovinou a jejího chemického (spolu s látkami vyluhovanými z podkladu) případně mikrobiologického působení na podlahovinu způsobily poruchy podlahoviny.

K napravě daného stavu je především třeba odstranit příčinu poruch, tj. přebytek volné vody ve stropním systému. Tohoto cíle je možno dosáhnout odvětráním vlhkosti odkrytým povrchem stropního systému (bez

podlahoviny) na dobu nejméně 1 - 2 měsíce (při intensivním vytápění za současného větrání). Stejného cíle lze však dosáhnout s menšími náklady a obtížemi (zejména v provozovaných částech objektů) i u stropního systému s položenou podlahovinou vytvořeném větracích průduchů (vývrtů) tak, aby přirozené proudění vzduchu a teplotní spád, vyvolaný vytápěním, podporovaly po bezprostředním snížení přetlaku postupný odchod vlhkosti ze systému; možnosti rozložení větracích otverů, nebránících provozu, nenarušujících celistvost podlahoviny a nezhoršujících sterilitu prostředí, spolu s postupem odstranění následků poruch byly navrženy ve znaleckém posudku Ing. Bareše č. Z 21/123/76 "O příčinách poruch podlahoviny Fortit v budovách nové nemocnice v Mostě".

Jakékoli úpravy podlahoviny, resp. zásahy do stropního systému, které nepovedou k odstranění první příčiny poruch (např. stržení narušené podlahoviny a krátce nato její znovupoložení, znovupoložení bez řádné úpravy podkladu a pod.), lze setva prohlásit za racionalní. Zákroky, které se snaží vyjít vstříc objektivním, společensky motivovaným požadavkům bez důsledného šetření předchozích zásad nemohou zaručit trvale bezporuchový stav a mohou dokonce vést k nezanedbatelným hospodářským ztrátám. Neuvážené rozhodnutí o výhradním zavinění některým ze spoluúčastníků může pak mít negativní dopad na rozvoj chemizace a zprůmyslnění stavebnictví v daném odvětví, uloženém XV. sjezdem KSČ, stejně jako posledním plenárním zasedáním ÚV KSČ v březnu t.r.

Ing. Richard A. Bareš, CSc.

V Praze dne 21. dubna 1977

v těchto obdobích:

při průměrné vlhkosti nad 8% na více než 2 měsíce  
při průměrné vlhkosti 6 až 8% na více než 1,5 měsíců  
při průměrné vlhkosti 4 až 6% na více než 1 měsíc.

Uvedená období jsou však pouze hrubé informativní a mohou sloužit nanejvýš k plánovacím účelům; skutečná doba vysušení a možnost zahájení prací na pokládání nové podlahoviny Fortit je v každém jednotlivém případě nutno určit objektivním způsobem. S ohledem na velký rozptyl hodnot vlhkosti místo od místa je třeba provést sjíštění vlhkosti v reprezentativním souboru míst. Při výskytu vlhkosti nad 4 % v kterémkoli /jednotlivém/ místě mělo by však být zahájení pokládky povoleno v každém místě, jenž je součástí sledovaného souboru.

Zkratšují, že časné položení Fortitu je význam i na další parametry uvedené v technických poznámkách.zejmána je třeba památovat na nebytost očistění starého penetračního nátěru /resp. vraty penetrované podložky/, aby nová penetrace mohla získat svůj účel – usítit dokončit spejení podlahoviny s podložkou. Za nejvhodnější úpravu povahuji v tomto směru opisování celé podložky a následné její vysáti.

Během okládání Fortitu by mělo být zmíněno vytápění Crittemem na max. 1/2 nejvyšší hodnoty /tj. s teplotou vstupní vody 30°C/.

Ostatní poznámky dležející v rámci pokládky Fortit obsahuje výše uvedený posudek, str. 43 až 47. Zaslouží upozornit na vhodnost volit pro penetraci světlou dávkou tužidla a zrychlováče, aby byl proces vytváření zrychlen a bylo o jistotou zabráněno možnosti inhibice polymerace pojiva zbylou vlhkostí. Mechanismus tubuuti rovněž výhodně

- 3 -

ovlivní použití jiného ředitla /méně těžkého/ na místo  
běžně používaného systému.

*R*  
Ing. Richard L. Bareš, CSc  
c/o Ředitel teoretické a aplikované  
mechaniky  
Československá akademie věd

Ing.CSc. Richard A.Bareš  
c/o Ústav teoretické a aplikované  
mechaniky Československé akademie  
věd,  
Vyšehradská 49, 125 49 Praha 2

Doc.Ing.CSc.Jiří Tomáš  
Palackého 2548  
530 02 Pardubice

Doplňek znaleckého posudku

o příčinách poruch podlahoviny Fortit v budově nové nemocnice  
v Mostě

č.j. /78  
Práha, 12.7.1978

Rozhodnutím Státního arbitra Dr. Ševčíka při arbitrážním jednání u Státní arbitráže hl.m.Prahy dne 31.5.1978 za přítomnosti a se souhlasem všech přítomných stran bylo uloženo znalcům R.A.Barešovi a J.Tomášovi vypracovat doplněk jejich předchozích posudků o poruchách podlahoviny Fortit v budovách nové nemocnice v Mostě. Doplňkem posudku mají být ověřeny údaje žadatele podle podpisu "Údaje OÚNZ při opravách fortitových podlah" o rozsahu a lokalitě vadných podlahovin, mě být stanoven rozsah nezbytných oprav k odstranění funkčních vad a dále stanoven rozsah vad estetických, jež bude sloužit jako podklad pro poskytnutí slevy dodavatelem. Vychází se přitom ze zásady přijaté na arbitrážním jednání, že z ekonomických důvodů má se omezit oprava podlahovin jen na části, kde poruchy brání řádné funkci objektu.

Státní arbitráží bylo požadováno vypracování doplňku posudku v co nejkratší době, aby bylo možno přistoupit k opravám a vyhovělo se maximálně potřebám uživatele.

Prohlídka objektů nemocnice uskutečnili znalci 5. června 1978, za přítomnosti zástupců np. Armabeton, TAZUS Teplice a uživatele.

Na místě bylo moždno, že bude provedena kompletní prohlídka celého monobloku, jakožto hlavního jádra nemocnice o devíti podlažích křížového půdorysu, kde je největší výskyt reklamovaných vad. V ostatních objektech bylo postupováno namátkově, aby bylo možno zvládnout daný úkol v jednom dni.

#### Nálezy

Pro rozlišení vad na vady funkční a estetické byly přijaty tyto zásady :

Funkčními vadami se rozumí rozrušení podlahoviny v takovém stupni, že je porušena její celistvost, např. prasklina, trhlina.

Za estetické vady fortitové podlahoviny se pokládá výskyt drobnějších nerozměklých a neporušených puchýřků, jež nijak nevadí běžnému provozu nemocnice.

Tato kriteria se kromě jiného opírala o konstatování zástupců np. Armabeton a KPÚ Praha, že na mnohých místech na byly vyskytující se závady neměnnou povahu; pokud tedy poruchy nevadí provozu, bylo by neúčelné obnažování betonové podlahy (s předchozím pracným strháváním organického povlaku) s jeho negativními vlivy (přerušení provozu oddělení, značný hluk, prach, atd.).

### P o s u d e k

Prohlídka jednotlivých lokalit byla skutečně zjištěna, že opravy podlahoviny nejsou náhle ve všech případech, uvedených v podkladech Badatele.

Při prohlídce bylo též konstatováno, že v místnostech v opravě po stržení Portitu není zajištěno trvalé vytápění na maximální možnou hodnotu, jak bylo doporučeno znalcem. Doba vysychání se tak nezhraně prodlužuje. Bylo rovněž konstatováno, že odber vzorků podlahy není proveden v souladu s instrukcemi znalců.

Kontrolní vzorky podlahy ke zjištění zbytkové vlnnosti je neobytné odebrat

- pokaždé z jiného místa, vzdáleného od předchozího odberu nejméně 1 m,
- a celé podlahy, tj. až ke konstrukční desce.

Dle jsou uvedeny vedle požadavků Badatele plochy nutných oprav a plochy pouze s estetickými vadami podle hledisek výředu uvedených.

### A. Monoblok

#### 1. Kožní odd., 9. podl., sekce 5/5 a 5/6

Místo	Požadavek Badatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	15 m <sup>2</sup>	-	15 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 6	40 m <sup>2</sup>	-	30 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	6 m <sup>2</sup>	-	6 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	18 m <sup>2</sup>	-	18 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	18 m <sup>2</sup>	-	18 m <sup>2</sup>
Sklad prádla	18 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
<b>CELKEM</b>	<b>200 m<sup>2</sup></b>	<b>60 m<sup>2</sup></b>	<b>112 m<sup>2</sup></b>

Poznámka : Konec chodby 5/6 u balkonu : na podlahovině se  
jeví vliv zatékání dešťové vody z balkonu a  
výskyt plísně na stěně v dolní části

2. Kožní odd., 9. podl., sekce 5/3

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 9		20 m <sup>2</sup>	-
Jídelna	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj lékařů	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
<b>CELKEM</b>	<b>140 m<sup>2</sup></b>	<b>120 m<sup>2</sup></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b>

3. Nervové odd., 9. podl., sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 2	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 5	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 10	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Vyšetřovna (4 místnosti)	72 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	-
Kuřárna	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Kuchyň	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Stenice	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	-
Společ.místnost	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>310 m<sup>2</sup></b>	<b>207 m<sup>2</sup></b>	<b>125 m<sup>2</sup></b>

4. Nervové odd., 8. podl., sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	<b>-</b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>

5. Uvní, krční, nosní odd., 8. podl., sekce 5/3 a 5/6

jsou ve stadiu oprav

6. Oční odd., 7. podl., sekce 5/5, 5/6

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 10	40 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 12	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	-

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 5	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Kapárna operat.	25 m <sup>2</sup>	-	25 m <sup>2</sup>
Sestražna	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Kuchyňka	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>200 m<sup>2</sup></b>	<b>105 m<sup>2</sup></b>	<b>95 m<sup>2</sup></b>

7. Interna II. 7. podl., sekce 5/3

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	20 m <sup>2</sup>	20 + 20 m <sup>2</sup> na konci	-
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 6	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 10	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 2	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Kuchyň	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>200 m<sup>2</sup></b>	<b>110 m<sup>2</sup></b>	<b>110 m<sup>2</sup></b>

8. Interna II., 7. podl., sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba na konci	30 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Seaterna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 8	20 m <sup>2</sup>	20 +(20 m <sup>2</sup> navíc)	-
Pokoj č. 7	40 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 6	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 10	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Vyšetřovna	-	20 m <sup>2</sup>	-
<b>CELKEM</b>	<b>250 m<sup>2</sup></b>	<b>150 m<sup>2</sup></b>	<b>120 m<sup>2</sup></b>

9. Interna I., 6. podl., sekce 5/5, 5/6

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	290 m <sup>2</sup>	-	290 m <sup>2</sup>
Spirometrie	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Vyšetř.po opravě	30 m <sup>2</sup>	-	30 m <sup>2</sup>
EKG	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 10	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 11	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 12	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	-	-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>530 m<sup>2</sup></b>	<b>90 m<sup>2</sup></b>	<b>450 m<sup>2</sup></b>

Interna I., 6.podl., sekce 5/3 ve stadiu oprav

10. Interna I., 6. podl.. sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Denní místnost	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 7	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>190 m<sup>2</sup></b>	<b>50 m<sup>2</sup></b>	<b>140 m<sup>2</sup></b>

11. Ortopedie, 5.podl., sekce 5/5, 5/6 - nově opraveno

12. Urologie, 5. podl., sekce 5/3

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	-
Kuchyňka	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Vysetřovna	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 6	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 7	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	20 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>400 m<sup>2</sup></b>	<b>290 m<sup>2</sup></b>	<b>110 m<sup>2</sup></b>

13. Urologie, 5. podl., sekce 5/4, 5/5

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	50 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Izotopy	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Endeskop.sálek	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č.10	10 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>190 m<sup>2</sup></b>	<b>100 m<sup>2</sup></b>	<b>100 m<sup>2</sup></b>

14. Chirurgie, 4. podl., sekce 5/5, 5/6

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	200 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Denní místnost	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Stanice	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Jídelna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Poradní místnost	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Lékaři	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Škola	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.10	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.11	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č.12	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 9	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 8	40 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 7	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 2	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	40 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
CELKEM	650 m <sup>2</sup>	510 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>

15. Chirurgie, 4. podl., sekce 5/3

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 5	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
CELKEM	60 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>

16. Chirurgie, 4. podl., sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	-
Společ.místnost	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Kuchyň	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Služebna sester	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Společ.místnost	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 1	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 2	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-

Místnost	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 4	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 9	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 10	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
CELKEM	490 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>

17. Chirurgie, 3. podl., sekce 5/5, 5/6

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Společ.místnost	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.10	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
CELKEM	90 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>

18. Chirurgie, 3. podl., sekce 5/3

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Vyšetřovna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	-
CELKEM	75 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>

19. Chirurgie, 3. podl., sekce 5/4

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Chodba	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Jídelna	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Kuchyňka	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	5 m <sup>2</sup>	-	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 2	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 1	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>105 m<sup>2</sup></b>	<b>55 m<sup>2</sup></b>	<b>50 m<sup>2</sup></b>

B. Dětské oddělení

20. Stanice C, Blok II

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Schodiště, hala	40 m <sup>2</sup>	-	40 m <sup>2</sup>
Kuchyňka	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Jídelna	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Staniční sestra	10 m <sup>2</sup>	-	10 m <sup>2</sup>
Ambulance	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Chodba	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Izolace	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Jídelna	20 m <sup>2</sup>	-	20 m <sup>2</sup>
RTG	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.15	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.14	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.11	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>

Místo	Požadavek žadatele	Funkční vady	Estetické vady
Pokoj č. 8	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 5	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 2	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 1	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Učebna		5 m <sup>2</sup>	-
Rehabilitace		-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>320 m<sup>2</sup></b>	<b>235 m<sup>2</sup></b>	<b>100 m<sup>2</sup></b>

Dětské oddělení

Místo	Požadavek zadatele m <sup>2</sup>	Místo	Zjištěné závady	
			Funkční závady	Esetické závady
<u>Stanice B - blok II.</u>				
Pokoj č. 1	10 m <sup>2</sup>	Pokoj č.1	-	10 m <sup>2</sup>
Ambulance	20 m <sup>2</sup>	Ambulance	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 3	20 m <sup>2</sup>	Pokoj č.3	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	Pokoj č.5	20 m <sup>2</sup>	-
Ambulance	20 m <sup>2</sup>	Ambulance	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Hernia	20 m <sup>2</sup>	Hernia	20 m <sup>2</sup>	-
Chodba	20 m <sup>2</sup>	Chodba	20 m <sup>2</sup>	-
<u>Stanice A</u>				
Pokoj č. 5	20 m <sup>2</sup>	Pokoj č.2	-	10 m <sup>2</sup>
Pokoj č. 4	20 m <sup>2</sup>	Pokoj č.3	20 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 7	20 m <sup>2</sup>	Pokoj č.4	10 m <sup>2</sup>	-
Izolace	40 m <sup>2</sup>	Pokoj č.5	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 6	5 m <sup>2</sup>	Pokoj č.6	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č. 9	10 m <sup>2</sup>	Pokoj č.7	10 m <sup>2</sup>	-
Pokoj č.10	10 m <sup>2</sup>	Hernia	10 m <sup>2</sup>	-
Izolace	40 m <sup>2</sup>	Chodba	20 m <sup>2</sup>	-
Izolace	40 m <sup>2</sup>	Předsíň boxu	12	40 m <sup>2</sup>
		dtto	11	40 m <sup>2</sup>
		Sesterna	8 m <sup>2</sup>	-
<b>CELKEM</b>	<b>335 m<sup>2</sup></b>			<b>268 m<sup>2</sup> 30 m<sup>2</sup></b>

C. Poliklinika

22. 3. podl., sekce 4/1, 4/3

Místo	Požadavek zadatele	Funkční vady	Estetické vady
Schodiště a výtah.hala	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	-
Ženské oddělení chodba	30 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	-
Poradna pro těhotné	65 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	-
Přípravná	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Čekárna	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Čekárna	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	-
Psychiatr.oddá	110 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
UKN ordinace	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
UKN inhalace	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Urologie 2 míst.	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
EEG neurolog.	40 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	-
Pracovna vrch. radiolog.labor.	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Sklad	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Negatoskopie	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Oper.sál chirurg.	42 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	-
Sklad chirurg.	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Septická chirurg.	20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Schod.hala 4/3	40 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	-
Čekárna chirurg.	40 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Chodba	40 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	-
Dokumentace		-	10 m <sup>2</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>627 m<sup>2</sup></b>	<b>510 m<sup>2</sup></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b>

### Rekapitulace

V další tabulce jsou souhrnně zaznamenány zjištěné údaje pro Monoblok vedené požadavkům žadatele. V jednotlivých částech je <sup>vyjádřen</sup> poměr znalci zjištěných a nárokovaných vad. V podstatě se údaje o celkovém rozsahu vad shodují. Dále je vyjádřen poměr funkčních vad k celkovému rozsahu vad zjištěných znalci. Pohybuje se od 0 do 100%, v průměru čini 57%; vztaženo na rozsah vad podle zjištění žadatele čini rozsah funkčních vad 59%.

Jak bylo výše zmíněno, v dalších částech nemocnice byla provedena jen nomátková kontrola a to v místech, kde podle vyjádření žadatele je výskyt vad největší. Na dětském oddělení čini podíl funkčních vad v posuzovaných dvou stanicích 77% z nárokovанého rozsahu, na poliklinice v posuzovaném jednom oddělení 81%.

T a b u l k a

A.

Místo	Nárokované vady m <sup>2</sup>	Znalcí zjištěné vadu			Poměr zjiště- ných a nárok. vad	Poměr funkčních a zjiště- ných vad
		funkční	estetické	celkem		
1	200	60	112	172	86%	35%
2	140	120	40	160	114%	75%
3	310	207	125	332	107%	62%
4	20	0	20	20	100%	0%
5 <sup>x)</sup>	130	130	-	130	100%	100%
6	200	105	95	200	100%	52%
7	200	110	110	220	110%	50%
8	250	150	120	270	108%	55%
9	530	90	450	540	102%	17%
10	170	50	140	190	112%	26%
11 <sup>xx)</sup>	280	280	-	280	100%	100%
12	400	290	110	400	100%	72%
13	190	100	100	200	105%	50%
14	650	510	140	650	100%	78%
15	60	20	40	60	100%	33%
16	490	420	70	490	100%	86%
17	90	50	40	90	100%	55%
18	75	35	40	75	100%	47%
19	105	55	50	105	100%	52%
CELKEM	4 490	2 782	1 802	4 584	-	-
CELKEM -(5+11)	4 080	2 372	1 802	4 174	102%	<u>57%</u>

x) ve stadiu oprav

xx) opraveno

Závěr

Z provedeného podrobného rozboru objektu "Monoblok" vyplývá, že na funkční vadu připadá přibližně 60% rozsahu reklamovaných vad.

Z ostatních objektů, které nebyly podrobně posuzovány, byly vybrány pouze části s výskytem největších vad a byly získány jednotlivé hodnoty 79% resp. 81%, jež odpovídají obdobným případům v "Monobloku". Lze předpokládat, že v celku budou i tyto objekty vykazovat stejný podíl funkčních a estetických vad a doporučujeme proto i v těchto případech použít stejné měřítko pro redukci nárokovovaných vad, tj. snížení o 40%.

Znalecká doložka:

Richard A. Baroš



Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZT 108/67 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.

Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 2117 znaleckého deníku.

Znalečně a náhradu nákladů (náhradu mzdy) ūčtuji podle přípojné likvidace na základě dokladu čís.



Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím M. J. u. spravedlnosti ze dne 5. 9. 1967 č. j. 1004/67 pro základní obor chemie pro odvětví katalyz a zavěr si proti

Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 3/48 znaleckého deníku.

Znalečně a náhradu nákladů (náhradu mzdy) ūčtuji podle přípojné likvidace na základě dokladu čís.

Ing. CSc Richard A. Bareš  
c/o Ústav teoretické a aplikované mechaniky  
Československá akademie věd  
Vyšehradská 49, 128 49 Praha 2

Další postup rekonstrukce podlah nemoenice Most

Odborná expertiza

Praha, 10. 1. 1979

Dne 2. 10. 1978 byl jsem požádán národním podnikem Armabeton o provedení odborné expertizy dalšího postupu rekonstrukce podlah s podlahovinou Fortit v nemoenické Most. /Text předmětu plnění dohody: "Vzhledem k tomu, že na akci nemoenice Most se nedáří dosáhnout trvalé rovnovážné hodnoty vlhkosti do cca 3% váhově v souladu ČSN 74 4505 - Podlahy, čl. 37, žádáme o doporučení dalšího postupu k urychlenému dokončení rekonstrukce"./

Bylo již mnohokrát konstatováno, že úspěšný výsledek při pokládání podlahoviny Fortit /jako ostatně každé nepropustné podlahoviny nebo podlahoviny s velkým difuzním

odporu/ závisí na kvalitě podležky a zabrudnění přístupu vlhkosti k podlahovině odspodu.

Výstavba horizontálních částí železobetonových konstrukcí budov je obvykle spojena s řadou mokrých pre-  
vosů /betonář nosné konstrukce, kladení tepelně-insulač-  
ních vrstev, kladení podkladní betonové vrstvy – podlež-  
ky/, ve stropních systémech dochází k hromadění nadbyteč-  
né vody /záměsové a očetřovací/.

Pokrytí horního i zdánlivě suchého povrchu stropní-  
ho systému, obsahujícího volnou vodu, jakoukoli nepropust-  
nou podlahovinou vede k dlouhodobému uzavření vlhkosti v sys-  
tému; vysychání stropního systému se tím prodlouží na mno-  
haleté období, případně zcela znemožní.

V případě vytápění objektu soustavou Cittal – s top-  
nými trubkami zabudovanými do stropní konstrukce – dochá-  
zí vlivem teplotního spádu k transportu vlhkosti k hornímu  
povrchu stropního systému a tím k poruchám nepropustné pod-  
lahoviny /oddělování, poňofřování, chemické napuštění/. Kro-  
mě toho jsou vytvořeny v celém stropním systému podmínky  
/co do teploty a vlhkosti/ pro růst různých mikroorganismů.

V nových objektech nemocnice Most nastala shora uve-  
dená situace: ve stropních systémech bylo nalezeno více než  
7 litrů/m<sup>2</sup> volně komunikatelné vody. V kombinaci tlaku  
vlhkosti pod podlahovinou se zvlášť nepříznivě projevilo  
chemické /hydrolžtické/ působení vlhkosti /obohacené alka-

liskými látkami vyluhovanými z podkladních vrstev/ na podlahovinu Fortit, jejímž pojivem je běžná pryskyřice s nenasycených polyesterů. Nelze vyloučit, že k uvedeným vlivům přistoupilo ještě působení mikrobiologické.

K napravě daného stavu je především třeba odstranit příčinu poruch, tj. přebytek volné vody ve stropním systému. Jistého zlepšení z hlediska chemické odolnosti lze dosáhnout použitím materiálů pro podlahovinu, které jsou méně náchylné k alkalické hydrolyze.

K vyjasnění možného postupu rekonstrukce je znova rekapitulován rozbor rozhodujících skutečností.

#### Rovnovážná vlhkost

Rovnovážnou vlhkostí se rozumí obsah vody v porénném systému vázané sorbcí /odtud také někdy užívaný název sorbční vlhkost/. Její hodnota závisí na celé řadě vnitřních /materiálových, strukturních/ i vnějších /atmosférických/ faktorů. Záleží na velikosti kapilárního poloměru /tloušťce/ vlásečnic, na celkové porovitosť /hutnosti/, na sráznosti případ, na tučnosti mísení, malý vliv má druh cementu a stáří betonu. Pohyb vody /střídavé nasávání a vysoušení/ určuje kromě kapilárních sil tlak plynů a par v kapilárách nebo difuze s adsorbcií vody a vzduchu. Ty závisí ovšem na teplotě a vlhkosti prostředí, tedy na hodnotě parciálního přetlaku par. Teore-

tické sledování jevu je vzhledem k různorodé a složité závislosti na mnoha činitelích nesnadné, či spíše nemožné a hodnotu rovnovážné vlhkosti lze approximovat jen podle experimentálních řešení. Ze stejných příčin má rovnovážná vlhkost velký rozptyl jak místní, tak časový.

Prakticky vyhovuje vlhkosti o něco vyšší, tzn. technické rovnovážné vlhkosti, které jsou obvykle udávány hodnotou o  $1/2 \%$  obj. vyšší než vlhkost vyrovnaná. Protože také zkoušení je obtížné a časově náročné, liší se jednotlivé literární údaje dost značně, jak ukazuje tab. 1.

Tabulka 1

Hodnoty vyrovnané vlhkosti podle různých autorů

autor	RV %	40	60	80	Pozn.
Frančuk		0,78	1,04	1,47	
Gessner			0,20-0,40	2,5-5,0	podle množství cementu
Haller		0,40-1,09	1,13-1,43	2,09-2,43	

Rovněž údaje předpisů a různých doporučení jsou značně nejednoznačné. Tak v podlahách, pro něž platí ČSN 74 4505 je povolena maximální vlhkost vyrovávací vrstvy /podložky, tj. vrstvy sloužící k vyrovnaní tloušťky celé podlahy nebo k ochraně izolačních vrstev/ pod povlaky /míněno s malým difuz-

ním odporem / 6 % objemově /. O ostatních vrstvách podlahy a podkladu se průmo nezmiňuje. Uváží-li se však existující koloběh vody /vlhkosti/ v celé podlaze a stropní konstrukci a závislosti na okolním prostředí, tj. difuze par, kondenzace, kapilární vzlínání, je nezbytné – aby se mohlo vyhovět ustanovení o maximální vlhkosti podložky /časově neomezené/ ~~↳~~ zajistit, aby všechny ostatní vrstvy byly sušé /s rovnovážnou vlhkostí/. V opačném případě je nutno zabránit podložce obohacovat se z nich vlhkostí jak difuzí, tak kapilární vzlínavostí. Poslední požadavek lze splnit buď provedením parotěsné zábrany s takovým difuzním odporom, že dovolí pronikání jen množství vlhkosti z podložky odpařitelné /např. v ročním období/, nebo provedením činného odvětrávacího systému pod podložkou, který nedovolí vznik difuzního přetlaku. Oddělení podložky od ostatních vrstev k zabránění kapilární vzlínavosti je v obou případech přitom samozřejmé.

Stojí nato znova připomenout, že zvýšení vlhkosti podlahových vrstev nad rovnovážnou hodnotu má tím nepříznivější účinek, čím jsou tyto vrstvy tlustší; jde totiž především o absolutní množství vody, jež v podlahovém systému může volně komunikovat. Tak např. zvýšení vlhkosti o 1% nad stanovenou hodnotu při tloušťce podlahy a stropní konstrukce 30 cm představuje uavíc cca 6 l vody na 1 m<sup>2</sup>. Provlhčení cementové podložky o tloušťce 4 cm k miskání stejněho přeshytku vody by muselo být 6 % výšově nad rovnovážnou vlhkostí /což je již na

nezi nasokavostí!.\*

Podle protokolu z jednání "Pracovní skupiny pro odstranění závad na podlahách Fortit" /miněno na objektu nemocnice Motol/, s odvoláním na firmu "Deutsche Linoleumwerke" /NSR/ počítající vlhkost podkladu nejvýše 4% váh a blíže neudané rakouské prameny, počítající 3,5% váh /s tím, že před nahájením kladeni<sup>je</sup> ještě počítaje vytápění na 2/3 výkenu po dobu 14 dnů/, je vyžadováno u nás vysušení podkladových vrstev /nejen podložky/ na normovou hodnotu /t.j. 6% obj, což při normové hmotnosti prostého betonu sn. 170 - 250 2200 kg/m<sup>3</sup> je 2,73% váh.

Obdobné je i vyjádření VÚPS Praha sn. 92/77-61/Saf/PM z 25. 11. 1977, zdůrazňující, že normou ČSN 74 4505 předepsaná hodnota se týká "podkladních vrstev podlahových konstrukcí" a že článek 37 této normy udává "maximální pověrny objem vlhkosti v podkladních vrstvách podlah typu Fortit 6 %". Přepočtením pro prostý beton o suché objemové hmotnosti 2100 kg/m<sup>3</sup> byla vypočtena maximální přípustná vlhkost 3 % váh, /namísto správných 2,87%/.\*

Podle "Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stav. tepelné techniky", díl II., 1972 /VÚPS Praha/ jsou rovnovážné vlhkosti betonu při 20°C podle relativní vlhkosti okolí dány hodnotami:

RV %	20	40	60	80	90	
Revn. vl. %	0,7	0,9	1,25	1,7	2	/váh/

Podle Bechyně je vyrovnaná vlhkost betonu a cementové malty po 4 letech při různé vlhkosti prostředí dána sestavou:

RV %	35	70	97
Rovn. vl. %	beton	2,5	4,2
	malta	2,1	4,2

9,3  
11,4 /váh/

Podle vlastních pozorování doporučuje autor používat tyto hodnoty rovnovážných vlhkostí v závislosti na relativní vlhkosti prostředí při 20°C :

RV %	40	60	80
Rovn. vl. %	1,0	1,3	2,6

/váh/

#### Vysušitelnost

Pro úspěšnou aplikaci nepropustných /málo propustných/ podlahovin typu Fortit má neobyčejný význam vysušení podkladních vrstev, příp. jeho střídání s nasáváním.

Vysušení betonu je velmi pomalé; voda nasátá za 1 - 2 hodiny může být odvedena vysoušením za 1 - 2 měsíce. Voda dodaná při stavbě se vypaří z betonu za dobu podstatně delší než rok. Rychlosť vysušení se časem zpomaluje; stav rovnováhy nastane v betonu teprve za velmi dlouhou dobu /desítky let/. Velmi rychle se vysoušejí betony porovité, naopak takové betony vodu nejvíce nasávají; je to umožněno větším vnitřním povrchem a otevřenými cestami, které usnadňují rychlejší pohyb vody i par

s vnitřku na povrch a naopak. Naopak kapilárními silami je vola usilovně vtahována z porovitého betonu /s velkými pory/ do hutného betonu /s vlásečnicemi malého průměru/.

Vysoušení závisí ovšem významně na vlhkosti okolního vzduchu. Zvýšenou teplotou se ustálená vlhkost sníží, i když jen dočasně, neboť po ukončení vyhřívání nastane znova pochlcování vody. Přesto má mikrok využití praktický význam pokládání se podlahovina ihned po ukončení vyhřívání, protože dosažení trvalé vlhkosti poutáním vody ze vzduchu trvá delší dobu. Jednostranným zvýšením teploty urychlí se též difuze vlhkosti ve směru záporného tepelného spádu a vysoušení se snažně urychlí.

Vysoušení závisí ovšem i na rozsahu objektu /tělesa/, na ploše volného povrchu podporujícího vysoušení i na ploše detyku s vlhkým prostředím s něhož se mohou stráty vody namrazovat, a ovšem na stavu půry na povrchu /smečištění povrchu, karbonace hydrátu, syntetická nebo živičná penetrace/. Pro každé místo konstrukce probíhá vysoušení obvykle jinak, příton záleží na tloušťce vrstev, na plošném umístění, na vztahu k umístění zdrojů tepla atd. Pozorované vlhkosti mají jistý průběh a odchyly, které se všich približně čarou pravděpodobných chyb; beton má řádu plochu, tedy velkou proměnlivost. Doba potřebná k vysoušení roste přibližně se čtvercem tloušťky vrstvy /je-li např. vrstva tloušťky 4 cm vysušena za 60 dní, je vysušení vrstvy o tloušťce 20 cm zapotřebí doba  $60 \frac{20^2}{4} =$  ≈ 200 dní, tj. téměř 5 let/. Vysoušení postupuje od povrchu,

ve větších hlebkách jsou změny vlhkosti jen velmi pomalé. Změny vlhkosti přestádí mafí rovněž vliv převážně na povrchové vrstvy, takže v průběhu času se vlhkost povrchových vrstev stále a poměrně v širokých mezinách mění. Týká se to vrstvy nejvýše do hlebky 2 cm.

Zaplněním povrchu /ústí/ pórů např. penetrací pryskyřicí dosáhne se podstatného snížení /zpomalení/vysušení/ na povrchu což na 20%, uprostřed podlahy na 10%, na spodku na nulu. K obdobnému účinku zaplnění ústí pórů může dojít též vývojem různých mikroorganismů /plísní/.

Z rozboru plyne, že možnost reálného vysušení silné vrstvy /nebo několika vrstev/ betonu nebo podobných peresních materiálů v krátké době /týdnech, měsících/ je neuskutečnitelná. Navíc každé nové zvlhčení znamená mnohonásobně delší dobu potrubí pro vysušení než byla doba zvlhčování. První vysušení vrstev pod penetrací podložkou je pak téměř nemožné, k vysušení může pak docházet jen místy náhodně otevřenými, což bude provázeno zvýšenou horizontální difuzí vlhkosti a zvýšeným místním rozptylem vlhkosti v konstrukci.

Ač už jsou však skutečné hodnoty vyrovnané vlhkosti i technické rovnovážné vlhkosti jakékoli, závažný je pro podlahy dlej. čsl. normy o minimálním vysušení. Podlahovinu Fortit s velmi značným difuzním odporem lze tedy počítat jen na podložku, která spolu se všemi dalšími vrstvami podlahy, s nimiž může komunikovat pory a kapilárami, neobsahuje více než 6 % ob-

jemu těchto vrstev vlhkosti.

✓ Otázka je, jakým způsobem lze na stavbě zajistit hodnotu průměrné vlhkosti, ohodnotné pro rozhodnutí o splnění podmínek ČSN 74 4505 k pokládání podlahoviny.

Vycházejí-li se z výše uvedené skutečnosti o velkém místním a časovém rozptylu vlhkostí v konstrukci, nesbyde než nalézt průměrné hodnoty v jistých souborech, do nichž jsou zahrnuty oblasti příbuzných výchozích charakteristik, jako složení podlahy, stáří, způsob ošetření atd. Např. bude možno jako jeden soubor hodnotit jedno podlaží, bude-li zhotoveno v přibližně stejné době, bylo-li stejně ošetřováno a je-li skladba podlahového systému i nosné konstrukce obdobná.

Při volbě míst, kde v daném souboru bude vlhkost zjištována, je třeba především Setřít kriterium reprezentativnosti. Musí být volena místa zejména náhodně ale tak, aby byl celý soubor pokryt. Základním kriteriem by mělo být, aby na každých  $40\text{ m}^2$  bylo alespoň jedno vyšetřované místo, pokud soubor zahrnuje plochu větší než  $400\text{ m}^2$ . Při menších souborech je třeba toto kriterium přiměřeně upravit tak, aby v souboru bylo vždy nejméně 6 měřených míst.

Pokud průměrná vlhkost, zjištěná ve všech měřených místech v jednom časovém období je nižší než předepsaných 6 % obj. a současně na každém jednotlivém místě nepřesáhne zjištěná hodnota 8 % obj., lze povolit pokládání nepropustné podlahoviny.

Jestliže je zajištěná průměrná hodnota vyšší než 6 % obj. je třeba zjistit průběh časové změny vlhkosti: provedou se měření 3 x za sebe v rozmezí po 1 týdnu v místech vzdálených 1 m od míst v nichž bylo provedeno předchozí měření. Hodnotu vlhkosti v daných podmínkách okolního prostředí lze pak počítat za časově ustálenou, jestliže váhové změny ve třech po sobě jdoucích prováděných v intervalu po jednom týdnu, nepřevyší 10 % předchozí hodnoty. V případě nemocnice Most, kde je ve stropní konstrukci zbudováno sálavé vytápění, má smysl časově ustálenou hodnotu určovat při plném výkonu topení a přizosení ze současného větrání a při očištěném povrchu betonové podlahy/.

Měření vlhkosti samo lze provádět různými způsoby /elektricky odporevní, radiální atd./, všechno je však nesbytné speciální zařízení, které není k dispozici na domácím trhu. Proto nezbydělo provádat měření vlhkosti zajištěním vahového úbytku vysekáного nebo vyvrataného vorku při přesunění na 120 - 140°C /do ustálené váhy/. Vzorek musí být přitom odebírán ze všech vrstev podlahy od povrchu až k paronepropustné mibraně /je-li přitomen/ nebo k odvětrávací vrstvě, případně nejsou-li provedeny až k nosné konstrukci. O nosné konstrukci se předpokládá, že její vlhkost je totéžna se zjištěnou vlhkostí ostatních vrstev podlahy. Vzorek musí být bezprostředně po odběru vložen do vysušené mibrusové /skleněné/ láhvě, která je předem zvážena, a její váha na lahvi osnažena.

Stanovení vlhkosti se pak provede postupem předepsaným  
příslušnými normami /ČSN 73 1316/.

Jestliže vlhkost podlahy je vyšší než normou povolená hodnota a přesto z nějakých důvodů /provozní, ekonomické, časové, politické/ je nesbytné uložit nepropustnou podlahovinu Fortit, nelze se sice vyhnout fyzikálnímu působení přetlaku vodních par a tím nebespečí rozklíčování podlahoviny od podkladu a vznik dalších poruch, je však možno některými opatřeniami omezit nepříznivé působení chemické, /zejména hydrolyzu/ a zvýšit odolnost rozklíčování svýšením adhesu podlahoviny k podložce. V každém případě by se mělo před zahájením prací získat výjimka z normy. Přitom je nesbytné, aby všechny zúčastněné strany si uvědomily, že jde o řešení z neuse, řešení náhradní nebo řešení havarijní a jako takové nemůže proto být dokonalé.

Pro informativní odhad období, ve kterém dojde k vysušení podlahy v nemocnici Most /ve shodě s výpočty uvedenými ve znaleckém posudku R. A. Bareš, řj. z 21/123/75/ lze použít tyto hodnoty /za předpokladu plného vytápění, větrání a očištění povrchu/:

při průměrné vlhkosti nad 16 % obj. . . . více než 3 měsíce  
při průměrné vlhkosti 12 - 16 % obj. . . více než 1,5 měsíce  
při průměrné vlhkosti 8 - 12 % obj. . . více než 1 měsíc.  
obvykle budou doby vysušení, pro něž jsou jedině směrodatné výsledky zkoušek, podstatně delší.

Důvody, proč v podlahových systémech v nemocnici v Mostě je uavřena nadměrná vlhkost, byly podrobně analyzovány v znaleckém posudku R. A. Bareša čj. ř. 21/123/75; protože jde o chyby projekční a prováděcí, nelze dnes v daném případě na věci nic změnit, avšak jsou cenným podkladem pro návrh a provádění dalších obdobných staveb. Podlahovina Fortit je dobrá bezespará úprava povrchu a je relativně levná. Je však nesbytné pro její aplikaci zachovat důsledně všechna ustanovení Československých státních i oborevních norm a příslušných technických podmínek i za cenu, že podlaha bude dražší /např. o parotěsnou zábranu/. Zdražení bude vždy nižší, než náklady na případnou rekonstrukci a odstraňování vzniklých poruch, nehledě ke škodám ostatním.

#### Způsob rekonstrukce porušených podlahovin Fortit v nemocnici Most

Z provedeného rozboru vyplývají možné úpravy a způsoby rekonstrukce porušené podlahoviny Fortit v nemocnici Most.

Kombinace nadměrné zabudované vlhkosti v podlaze bez parotěsné zábrany pod podložkou /a tedy možnost volné komunikace vodních par v celém stropním systému/ spolu s vysokým teplotním spádem /horizontálním i vertikálním/ vyvolaným nabudovaným sálavým vytápěním je nanejvýš nepříjemná. I poměrně malé množství vody, přítomné v systému /nad rovnovážnou

vlhkost / je usilevně vytlačována do míst ohladnějších, tedy zejména pod podlahovinu. Kondenzace vlhkosti v těchto místech, rychlé obhacování kondensované vody alkaliickými ionty a její nepříznivé chemické působení na polyesterovou podlahovinu /zejména hydrolytické/ účinně přispívá k prvnímu narušujícímu účinku fyzikálnímu, vyvolanému přetlakem. Porušení podlahoviny je v takových podmínkách nevyhnutelné.

Základním požadavkem je snížit přetlak v podlahovém systému /a tím transport vlhkosti/ a umožnit v něm přirozené proudění vzduchu. Popis jak toho dosáhnout je dán v posudku R. A. Bareš ČJ. Z 27/123/79, který je též v souladu s návrhem ČSN 73 0540, čl. 15 a 16.

V případě, že byla zvolena alternativa stržení podlahoviny a vybudování nové, lze k pokládání nové podlahoviny přistoupit až po podstatném snížení zabudované vlhkosti. To se dosáhne dlouhodobým vysoušením /při zapnutém vytápění a účinném větrání/ povrchu podložky, z níž byly odstraněny sbytky starého penetračního nátěru. Jeho needstraněním se vysoušení zpomalí na nednesnou míru.

S ohledem na to, že v daném případě /již probíhající provoz / nelze již prakticky nic změnit na provedení a projektu a že společenský zájem je porušená místa opravit v době co nejkratší, doporučují jako nouzové řešení /nikoliv dokonale, a zaručující zejména další bezporuchovost/ učlenit výjimku z normy

ČSN 74 4505 - čl. 37 a povolit položení nové podlahoviny Fortit i při nedosažení předepsané vlhkosti podlahy, jestliže bude zajištěna větší odolnost pojiva chemickému působení alkalického prostředí a vyšší přilnavost podlahoviny k podložce a pokud vlhkost podlahy nepřesáhne dále uvedená kriteria.

Udělení výjimky z ČSN 74 4505 - čl. 37 doporučuji omezit takto:

Podlahovinu Fortit lze provádět, pokud průměrná hodnota vlhkosti daného souboru je menší než 3,5 % váh. /vztaženo k váženému průměru z objemových vah všech vrstev podlahy/ a současně pokud nepřevýší vlhkost v žádném místě ve sledovaném souboru 4 % váh., budou-li učiněna opatření ke zvýšení chemické odolnosti použitého pojiva alkalické hydrolyze a bude-li zvýšena průměrná hodnota soudržnosti podlahoviny s podložkou. Na obojí má vliv především způsob penetrace, a to jak co do druhu penetračního prostředku, tak co do provedení. Vhodnou penetrací lze do značné míry zabránit průniku par a hlavně vody v kapalné formě do podlahoviny; hodnota soudržnosti /adhesive/ je pak přímo závislá na druhu použité pryskyřice pro penetrační roztok, hloubce penetrace a kompatibility penetrace s pojivem podlahoviny.

Doporučuje se proto volit takový penetrační systém, který zajistí:

- a/ dobrou penetrační schopnost do betonu
- b/ dostatečnou hloubku penetrace

- c/ dobré vytvrazení penetračního systému i v betonu vlhkém
- d/ nezávislost penetračního systému na alkalitě penetrovaného prostředí /odolnost hydrolyze/
- e/ neovlivnění pojiva Fortitu některou ze složek penetračního systému
- f/ kompatibilita penetračního systému s pojivem Fortitu v nezatvrdlém i tvrdém stavu.

Ke každou samozřejmým požadavkům k jakékoliv úpravě novou penetraci je úplné odstranění staré penetrace i všech dalších nečistot včetně povrchové vrstvičky podložky v tloušťce 1 - 2 mm. Novou penetraci je možno provést až po dosažení hodnot vlhkosti vpředu uvedených. Očištění povrchu podložky se provede ihned po stržení staré podlahoviny.

Bod d/ horních požadavků splní z dostupných hmot nejlépe nemodifikovaná epoxidová pryskyřice, jako ChS Epoxy 15, případně i ChS Epoxy 1200, ChS Epoxy 1500, ChS Epoxy 1120 /všechno Spolek - Žatec nad Labem/, případně epoxidový lak S 1500 /Barvy a laky Praha/, nebo i Sadurit M 11 /Spolek - Žatec nad Labem/.

Všechny uvedené epoxidové pryskyřice současně vykazují dobrou snášenlivost s polyesterovou pryskyřicí, jež tvoří vlastní pojivo Fortitu, tedy splňují bod f/ horních požadavků.

K zajištění bodu a/ a b/ je vhodné použít směsné ředitlo, snižující vhodně povrchové napětí, s dobrou ředitelitou fáziností a nepříliš rychlým odparem. Hodí se nejlépe směs technického kylénu a butylalkoholu nebo isotropylalkoholu v poměru 3 : 2 hmotn. Namísto kylénu /nebo části kylénu/lze použít i toluenu, namísto alkoholu je <sup>nemr</sup> vhodné použít esteru, např. etylacetátu.

Poměr pryskyřice /podle druhu/ a uvedeného směsného ředitla je 1 : 2 - 1 : 4, v průměru 1 : 3 /hmotn./. Při použití laku S 1500 /který je jist 20 % roztok epoxidové pryskyřice ve směsi kylénu a butylalkoholu v poměru 7 : 3 hmotn./ provede se další ředitlo v poměru 1 : 1 /obj./ Ředitlem dodávaným výrobcem k laku /které je stejnou směsí jako v laku/. Při použití Saduritu M 11, který je 20 % roztok epoxidové pryskyřice ve směsném ředitle kylén - butylalkohol, se další ředitlo neprovede.

Dalším rozhodujícím činitelem je způsob vytrvávacího systému; lze jím zabezpečit body b/, d/, e/ a částečně i f/. Závisí přitom i na druhu polyesterové pryskyřice, použité pro pojivo Fortitu. Použije-li se, což je podstatně vhodnější, dianová polyesterová pryskyřice např. ChS Polyester 221, je třeba při volbě tvrdidla pro epoxidovou penetrační dbát především toho, aby tvrdnutí /zesíťování/ proběhlo dokonale i ve vlhkém /při provádění v zimě, za vytápění, okamžitě po položení penetrační vrstvy je zabráněno volnému odchodu par z betonu podložky, dojde ke vzniku přetlaku, případně

kondenzaci a vlnutí vrstvy besprostředně pod penetrovanou; proto je lépe provádět podlahovinu v letním období, tj. bez vytápění; je-li nutno provádět v zimě, je třeba redukovat výkon topení v době provádění podlahoviny na cca 1/3 plného výkonu.)

Vhodné tvrdidlové systémy jsou Resanil PV/konec., nebo D 190.


Používají se obvyklé směsi polyesterových pryskyřic ChS Polyester 104 a ChS Polyester 200/např. pro nemožnost získat ChS Polyester 221/ je třeba ještě zajistit, aby tvrdidlo neobsahovalo žádné příměsi jež by mohly inhibovat nebo hydrolyzovat polyesterovou pryskyřici. Proto není vhodný v tomto případě Resanil, neboť není jistota, že byly při jeho destilaci odstraněny všechny zbytky fenolu, který je jeden z nejdůležitějších inhibitorů. Tvrdidlo D 190 /L 190/ poskytuje sice větší odolnost vodě při tvrdnutí, avšak vzhledem k přítomným esterovým vazbám má výsledkový produkt menší chemickou odolnost v alkalickém prostředí. Nejvhodnější je směs aminoazidu a diethylentriaminen, tj. směs tvrdidel P 1 a L 190, obchodně dodávané jako D 500 /Spolek-Ústí nad Labem/. Toto tvrdidlo poskytuje dobré a rychlé sesítění, slepšené sesítění ve vlhkém proti P 1, nemá však taklik alkaliemi napadenutelných esterových vazeb jako L 190. Množství tvrdidla je 3,3 násobek množství tvrdidla P 1, které udává výrobce pryskyřice pro tento druh.

Použití tohoto tvrdidla je výhodnější i tehdy, použijeli se pro pojivo ChS Polyester 221.

Penetraci je třeba provádět na suchý a čistý povrch podložky 2 x nebo vícekrát, aby se zaplnily zcela póry betonu, ale aby se nevytvorila ještě na povrchu souvislá /laková/ vrstva silnější než cca 0,3 mm.

Polyesterový laminát se klade do ne ještě zcela vytvrzené penetrace, tj. do mírně lepivého stavu /což je velmi důležité, neboť větší přestávka, např. 24 nebo více hodin značně zhorší soudržnost vrstev/, normálním způsobem podle technických podmínek.

Nesbývá než ještě zdůraznit, že celkovou opravu poškozených podlahovin Fertit lze doporučit pouze v těch místech, kde je to nesbytně nutné z hygienických nebo epidemiologických důvodů. V ostatních místech, kde výskyt vad /puchy/, z těchto hledisek nevadí a je převážně estetickým defektem, doporučuje se ponechat podlahovinu v tento stavu s tím, že za jistý čas bude možno provést postupné přebroušení povrchu a přelití novou povrchovou vrstvou nebo případně provést jen opravu lokální /vyplánutí a znova položení/.

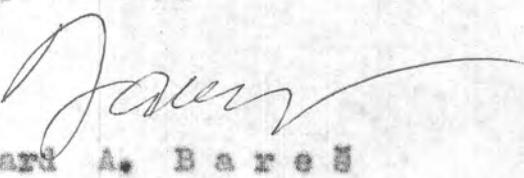  
Richard A. Bareš

Ing. CSc. Richard A. Barré  
c/o Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČVUT  
Vyšehradská 49, Praha 2

Doc. Ing. CSc. Václav Žeřábek  
c/o Fakulta stavební ČVUT  
Trojanova 13, Praha 2

Doc. Ing. CSc. Jaroslav Novák  
c/o Fakulta stavební ČVUT  
Trojanova 13, Praha 2

Doc. Ing. CSc. Jiří Tomáš  
c/o Vyšší škola chemicko-technologická  
Pardubice

**s p o l e č n ě k o n e č n ě v y j a d r e n í  
z n a l c ē**

k příčinám poruch podlahoviny Fortit v budově nové nemocnice  
v Mostě

čj. z. 21/176/79  
Praha, 30. března 1979

Dne 28.3.1979 se sešli shora uvedení znalci, aby zhodnotili opět směrnou vědkaré dovednosti materiály, do tohoto dne zpracované a předložené ve sporu u.p. Konstruktiva ca u.p. Armabeton a KPÚ Praha o vadách podlahovin v nemocnici Most.

Všichni znalci považují za hlavní příčinu poruch nadměrnou vlnkost podlahy vnesenou do ní výrobním postupem před kláděním podlahoviny spolu s vysokým teplotním opadem vyvoleným odlehým vytápěním trubkami zabudovanými ve stropní konstrukci. Těmito vlivy došlo k fyzikální i chemické destrukci.

Všichni znalci se na základě souhlasného hodnocení technických příčin poruch a podle jiných známych dokladů chodili v odporu,

Se všechny zájmově stranou nesou v tento sporu povinnou míru  
zavídaní na poruchách zejména tím, že

- KFÚ nevrhl takový systém podlahy, který nemůže splnit v reálném  
čase po zhotovení podmínky čl. 37 ČSN 74 4505 /"nejvyšší vlhkost  
vypořávacích vrstev, na které se lepí vrstvy nálepky, je u po-  
vleku 6 % obj."/ a čl. 7-1/c STON 38/71, podle níhož musí být  
betonová podložka sajistěna proti pronikání vlhkosti od podlo-  
žky k povrchu.

KFÚ dalek nesplnil povinnost učiněnou mu v čl. 16 ČSN 74 4505,  
třetí odst. /podle níhož se "svláštne požadavky na provedení uvá-  
dějí v technické správě projektu"/, případně článku 69 tehdy plat-  
né ČSN 06 0312 - 1960 /podle níhož "Podlahy se provádzí obvyklým  
způsobem, je však třeba dohody projektanta i stavebního prováděčeho  
závodu s dodavatelem dodávání sádrového vytápění o vhodnosti pou-  
žitých podlahovin a o postupu kleďení, svážství při kleďení guny,  
vlysu, linolea nebo nevodobych materiálů"/.

- stavebně prováděcí podnik n.p. Severočeská Konstruktiva neza-  
jistil splnění podmínek pro podložky, požadovaných v článku  
7-1 STON 38/71, článku 37 ČSN 74 4505 a zvolil takový postup  
provedení, který nemohl v reálné době umožnit vyhovění článku  
99 ČSN 06 0312 /platné od 1.10.1972, podle níhož "Jednotlivé bez-  
operáry podlah z umělých pryskyřic, které hermeticky uzavírají  
betonový podklad, je dovoleno až po finálném vyušení betonového  
podkladu"/, před kleďením Fortitu nezajistil objektivní posou-  
sení suchosti podložky a ostatních vrstev podlahy a případně  
se nepodílel na sajistění splnění článku 69 tehdy platné ČSN  
06 0312 - 1960 /jehož citace je uvedena v předešlém odstavci,  
týkajícím se zavídaní KFÚ/.
- provádějící podnik podlahoviny n.p. Armateton nespouštěval  
podrobněji požadavky na podložky ve svých technických a techno-  
logických předpisech převzatých do STON 38/71 a později i do  
TSP 13/74, neupozornil na nedočekatky projektu o provedení, ne-  
přesvedčil se před kleďením podlahoviny zda stavebně prováděcí  
podnik předložil podlahy podle uvedených podmínek /STON 38/71/,  
tedy s ohledem na obsaženou vlhkost, zda je splněn čl. 37 ČSN  
74 4505 /citovaný v odstavci týkajícím se zavídaní KFÚ/, čl. 99

ČSN 06 0312 /platné od 1.10.1972, jehož citace je uvedena v předchozím odstavci, týkajícím se zavinění Severočeskou Konstruktivou/ a případně čl. 69 tehdy platné ČSN 06 0312 - 1960 /jehož citace v odstavci, týkajícím se zavinění KPÚ/.

Pokud došlo ve zmíleckých posudech k různým stanoviskům o zavinění KPÚ Praha, bylo to způsobeno přede vším odlišným výkladem právního důvodu zápisu ze dne 15.6.1972, kterému předcházelo ještě zápis z 8.2.1972 a dopis KPÚ z 19.1.1972 o skladbě podlasky.

Bude-li uznán zápis z 15.6.1972 státní arbitráži za podklad splňující ustanovení čl. 69 tehdy platné ČSN 06 0312 - 1960, pak se míra zavinění KPÚ snížuje /na cca polovinu/ oproti opačnému případu, kdy lze považovat zavinění všemi spornými stranami stejným dílem.

K námitkám KPÚ Praha, týkajícím se chemické podstaty vad podlahoviny FORTET, které se opírají o zmíněný posudek M.Chládka, se vyjadřuje Doc. J. Tonk takto:

Tento posudek opomíjí nejen výsledky analytických důkazů renomovaných pracovišť, ale dopouští se celé řady hrubých chyb vědeckých i terminologických. KPÚ Praha převažal posudek M.Chládka jako podklad k dalšímu uplatňování svých názorů. Ve vyjádření KPÚ jsou body 3b/ až 3f/ a 3i/ až 3l/ neprováděné.

Jako příklad nesprávného postupu v posudku M.Chládka je možno uvést např.:

- důvkování iniciálního systému bylo v masech, které zaručují dostatečné vytváření pryskyřice; katalogové údaje výrobce jsou jen přibližné, mohou "jen právně nezdrobnit poradit a údaje nutno přizpůsobit místním podmínek". Sdílenou je doba gelování směsi, která byla v konkrétním případě menší než 40 minut /viz Katalogové listy výrobce pryskyřice, publikace pracovníků katedry technologie makromolekulárních látek VŠCHT v Pardubických "Vytváření nenasycených polyesterových pryskyřic", Plasty a Rauček II, 1974, str. 165-168, J.Mleciva a kol. "Polyestery", SNTL Praha, 2.vyd., 1972/. Je škoda, že informace obsažené v základní literatuře umíkly odbočnou pracovníku.

- skreslení skutečnosti v čistecei od 2/ "posudku". Znalec J. Tomš nikdo neuvádí, že by polyesterová pryskyřice bylo souděním s obsahem 77,6 % styrenu. Takové množství styrenu se novacee při zhotovení podlahoviny ponesei značecích výleček. Výpočet lze ověřit skutečně elementárnou metodou. Jestliže znalec J. Tomš připouští, že vnesením styrenu při zhotovení podlahoviny se množství styrenu v pryskyřici ožadvojnádcebí, pak to znamená, že  $2 \cdot 30\text{h.d.}$  styrenu =  $60\text{h.d.}$  styrenu ve 130 h.d. pryskyřičného roztoku. Z toho vyplývá, že pryskyřice je zředěna styrenem na jeho obsah 46,1 %.
- přestupe "penetrace do betonu byla malová", je na jiném místě prokazováno, že acetón přítomný v penetratérním roztoku byl jednou z příčin poruch podlahoviny.
- výskyt vody pod Fortitem nelze redukovat na etižku penetrace,
- úplné opomínutí jiných vlivů než chemických atd., atd.

K tomu níže podepsaní znaleci společně posuzují toto:

Protože bylo důkazy popsanými v předchozích znaleckých posudech prokázáno, že došlo k dostatečnému vytvoření podlahoviny a že počer materiálových čloupek nemá vliv na zjištěnou vodu, je v podstatě závěr posudku M.Chládku totálny s některými závěry předchozích znaleckých posudků, tj. že

- položení podlahoviny bylo provedeno ze správných eurovin
- s největší pravděpodobností správným postupem
- technologie nebyla porušena
- příčinou vody je přítomnost vlhkosti v podloze.

Rade Beres V. Jeřábek J. Novák J. Tomš



Doplněk ke společnému konečnému vyjádření znalečů  
k příčinám poruch podlahoviny Fortit v budově nové  
semináře v Mostě

23. dubna 1979

Patrné emylem Čelie je opisování ohodnotěho textu  
společného vyjádření znalečů na pranovisku znalečů Doc. Je-  
říkem a doc. Novákem k vynescháni dvoje odstavců na straně  
C společného vyjádření z 20.3.1979, na odstavcem třetím.

Tyto odstavce (než třetím a čtvrtým oddílym předlo-  
beného textu) mějte:

"K dodatku znaleckého posudku J. Tomáš ze dne 22.11.1978  
k kdyžkém odborných posudků byly opět využeny následky  
Severočeskou konstruktivou sp. se dce 8.3.1979 a EFC Praha  
ze dne 12.3.1979.

Severočeská Konstruktiva svědčí, že ani ona, ani sp.  
Konstruktiva Praha neměly odborné pranovisky schopné použít  
chemické složení provedené podlahoviny. Ikonata konstato-  
vává, že výkonného EFC Praha posudek na posudky čtyř odborní-  
kých znalečů pravdě běl pranoviska sp. Konstruktiva Praha,  
samočastně vývojového pranoviska M. Chládky."

Zádome, aby v tomto emyle bylo společné konečné vyjá-  
dření znalečů doplněno.

