

Znalecký posudek o poruchách podlahoviny FORTIT

+ Doplněk k návrhu rekonstrukce podlah +
Upřesnění TP pro kládání podlahoviny FORTIT
Stran : 45 + 2 + 2 19. 3. 1978 + 8. 11. 1978

Ing. CSc. Richard A. Baroš
o/o Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Československé akademie věd
128 49 Praha 2, Vyšehradská 49

Znalecký posudek

o půruchách podlahoviny Fortit ve [redacted]

č.j. Z 48/158/78

Praha, 19. 3. 1978

Dne 17. 1. 1978 byl jsem požádán objednávkou np. Konstruktiva, Praha 1, Spálená 29, čj. Ko-72/36/16/Tu/78 o provedení znaleckého posudku "na podlahovinu Fortit, kterou provedl np. Armabeton Praha [redacted]

[redacted] Jde o havarijní stav, zejména ve 3. poschodí na ploše 500 m². Objednatel v posudku, který bude později pravděpodobně podkladem arbitrárního řízení, žádá o zodpovězení těchto otázek:

" 1. co je příčinou havarijního stavu podlahoviny

2. jakou technologií doporučujete při provádění opravy použít, aby nedošlo k výskytu podobných vad."

S ohledem na to, že jde o stavbu sledovanou MS ČSR, je požadováno urychlené provedení.

Protože k provedení posudku budou nezbytné některé chemické analýsy, vyžádal jsem souhlas zástupce OTK np. Konstruktiva k přizvání konsultanta, specialisty analytika - Ing. Milana Streibla, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV.

Dne 19.1. 1978 provedl jsem za přítomnosti Ing. Danešové z MS ČSR, stav. Musila z OTK np. Konstruktiva, Ing. Srba a stav. Churáčka ze závodu 2 np. Konstruktiva, Ing. Hesra CSc., s. Janovského a s. Skardy z np. Armabeton, závod 10 a stav. Chaleupky z np. Léčiva prohlídku objektu, odebral jsem vzorek podlahoviny a podkladních vrstev a seznámil se s některými částmi projektu a souvisejícími okolnostmi.

Pro další řetření bylo tohoto dne dohodnuto, že dne 23. 1. 1978 budou provedeny s pomocí zařízení zapůjčeného z np. Armabeton vrtané sondy do podlahového systému v místnostech 315, 334, příp. dalších a dále, že stavbu zajistí:

- a/ přítomnost vzduchotechnika
- b/ vzduchotechnickou dokumentaci
- c/ stavební deníky
- d/ zjištění teploty v prostoru mezi stavební konstrukcí a podhledem ve II. patře.

Dne 23. 1. 1978 provedl jsem za přítomnosti Ing. Srba a stav. Churáčka ze závodu 2 np. Konstruktiva, s. Janovského a s. Skardy ze závodu 10 np. Armabeton, Ing. Hynara z np. L6-

čiva a Ing. Macouna, stav. Peřiny a Dr. Votruby z KPF Praha, na stavbě v místnosti 315 a 334 vrtané sondy a odebral vzorky podkladních vrstev, vzorky kapaliny, přítomné pod podlahovinou a srovnal se s dalšími skutečnostmi. Body b/ až d/ podle dohody z 19. 1. 1978 nebyly k tomuto dni zajištěny.

Po projednání s uvedenými zástupci učinil jsem tohoto dne zápis do stavebního deníku stavby objektu Injekce, ve kterém jsem doporučil v co nejkratší době stržení celé podlahoviny v místnostech 315, 334 a 331 a zahájení vysoušení podkladních vrstev /topení, odsívání/.

Dne 27.1. 1978 jsem si vyžádal telefonicky od stav. Churáčka:

- a/ vzorek podlahoviny Fortit z místa s výdutí, v místnosti 315 nebo 334
- b/ átto z místa bez výdutě
- c/ plán III. a II. patra se zakreslením klimatisace
- d/ rozpočet
- e/ výkres sestavy podlah
- f/ stavební deníky.

Dne 1.2.78 navštívil jsem znova stavbu, převzal připravené vzorky a podklady a prostudoval stavební deníky a rozpočet.

Vzorky z místnosti 353 resp. 352 nemohl jsem s ohledem na probíhající provoz odebrat při návštěvě stavby dne 23.1.78.

[Později investor rozhodl, že i v místnosti 353 bude požadovat v každém případě provedení nové podlahoviny a ke dni 28.2.78

uvolnil tuto místnost ke stavebním pracem. Tehoto dne navštívil jsem znova stavbu a odebral vzorky kapaliny z výdutí v této místnosti.

Dne 3.3. 1978 vyžádal jsem si telefonicky od stav. Churáčka vzorky Fibreku, použitého k isolaci v podlahových systémech. Téhož dne jsem získal od PhDr. Srámkou z np. Léčiva informace o tekutině, poskytnuté np. Konstruktiva k čištění dlaždic a obkladů.

Dne 8.3.1978 získal jsem vzorky Fibreku z dodávek o zhruze dva roky mladších než byly použity do podlah v objektu Injekce. Téhož dne jsem při další návštěvě objektu odebral z chodby mezi místnostmi č. 315 a 334 vzorek do podlahy uloženého Fibreku a vzorek podkladního betonu.

Ve všech šetřeních poskytl podle svých možností pomoc s vyjímečnou ochotou stav. Churáček; naslouží mi za ní plný dík.


Nález

Objekt "Injekce" část A - B - C je železobetonová, skeletová, čtyřpatrová, trifunkční budova s deskovými prefabrikovanými stropy.

Projekt vypracoval KFÚ Praha, architektonický atelier O 21 pod zakázkovým číslem 21-4420/20-4-36 v konečném tvaru s osnažením "Revize 1972", vedoucí projektant Ing. J. Jaroš, zodpovědný projektant stav. F. Pešek.

Pod stranní konstrukcí je zavěšen podhled Peal ve dvou úrovních: ve střední části budovy, kde probíhají vzduchotechnická zařízení, je podhled niže, než v krajních částech budovy.

Podle výkresu 63a "Skladba podlah", týkající se části "C", byly provedeny podlahy i ve všech ostatních částech, pro něž speciální výkresy - jak plyne ze seznamu příloh u technické zprávy - nebyly zhotoveny. Na uvedeném výkresu jsou správně rozkresleny dva druhy podlahy Fortit, jednak pro mokré, jednak pro suché provozy:

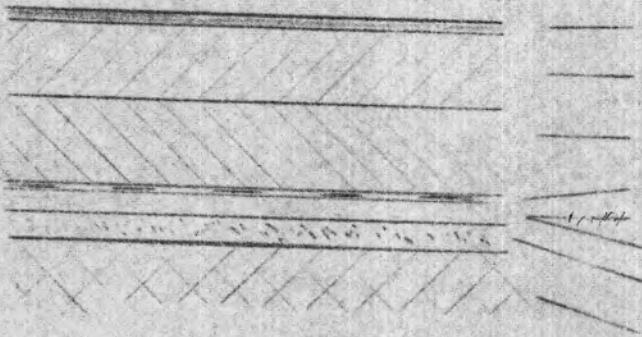

0,3cm Fortit
3,0cm cementový potér B 330
4,2cm betonová mazanina
0,5cm vodotěsná isolace /nepř. lepenka A/400H na sucho/
1,0cm rohože Fibrex
1,0cm písčkové ležení
konstrukce stropu

Celková tloušťka podlahového systému je 10 cm. liší se pouze v tom, že pro mokré provozy je předepsána vodotěsná isolace, pro suché lepenka na sucho.

V legendě prováděcích plánů jednotlivých podlaží /např. 3. patro - výkres 9a, 2. patro - výkres 8a/ není naprotitomu podlaha Fortit pro suchý a mokrý provoz rozlišena. Rovněž tak v rozpočtu není rozlišení důsledně: ve výpisu podlah /str. 619-

- 620/ je sice uvedena dvojí položka /bez označení místnosti/ pro "1.Fortit" a "2.Fortit-suchý provoz", na str. 331 a další /pol 1./ není však uvedena vedoucí isolace u této místnosti s Fortitem. Na str. 341 je uvedena "tepelná isolace Fibrex 1x do pískového lóže, plázková lepenkou A/400H s vyvědením lepenky 17 cm" výslovně pro obě položky Fortitu /označení 1 a označení 2/ v výpisu podlah. Stejně i na str. 453 je sečtena pol. 1 a 2 pro podlahovinu Fortit. Konečně v technické správě projektu /zak. č. 21-4430/30-4-36/ se o podlahovině praví pouze: "Podlahy jsou navrženy podle účelu místnosti". Další podrobnější specifikace umístění podlah podle výkresu 63a chybí.

Vytápění je distřední, běžnými tělesy, z odsáváním směřujícího vzduchu; v některých částech objektu je klimatizace na teplotu 22°C v zimě až 26°C v létě a RH 35-40%. Ve 2. patře může být klimatizována část mezi 3-4 a 12 řadou sloupů, ve druhém patře mezi 3-4 a 12-12 řadou sloupů, v 1. patře mezi 3 a 17 řadou sloupů, v přízemí mezi 3 a 13 řadou sloupů. V neklimatizovaných prostorách se předpokládá vytápění na 22°C . Teplota přívodního potrubí pro klimatisaci v mezištropu /nad Fealem/ je podle údaje vzduchotechnika s. Truxy cca 25°C ; teplota nevětraného prostoru mezi stropem a podhledem nebyla měřena, avšak lze předpokládat, že dosáhne stejnou teplotu jako potrubí.

Podlahovina Fortit může být provedena podle technologického v edisu np. Armabeton z května 1976 /zřízení STON č. 38 - Laminování podlahoviny Fortit/.

Podle zájemců ve stavebních denících bylo započato s pokládáním isolace Fibrex a betonáží podkladního betonu 3.3. 1975, betonáž cementového potěru /s pletivem/ byla zahájena 7. 7. 1975. Postupovalo se od 3. patra dolů a tyto práce byly dokončeny 22. 3. 1976. Bylo použito pumpovaného betonu /systém Mixcrete/ s vodním sevřinitem /podle údaje stavbyvedoucího/ cca 0,5 - 0,6. Obě betonové vrstvy byly ošetřovány po dobu cca 14 dnů opakovaným vydatným kropením hadicí /až přebytečná voda protékala stropem/.

Zkouška topačeho systému byla provedena /podle údaje stavbyvedoucího/ před zimou 1974 a od té doby se budova vytápěla, i když k dokončení zakrytí došlo až načátkem roku 1976.

Zkouška vodovodní instalace proběhla 5. 11. 1975.

V důsledku vodopropustnosti střešního pláště byla 11.8. 1975 zahájena oprava střešní krytiny, spočívající v odstranění původní a provedené nové. V některých částech objektu /část B, místnost 353, 3/2/ bylo zaznamenáno nové zatékání dešťové vody v důsledku chyb v isolaci střechy /zápis z 20. 10. 1975 stav. deníku 139 786/.

V blíže neurčené době /avšak před položením Fortitu/ došlo k havarii destilačního systému Ponsiny /umístěného nad místností 315/ a přeteklá destilovaná voda promíčela část stropních systémů 4. a 3. patra. Při průtrži mražen

v srpnu 1977 různými netěsnostmi obvodového a střešního pláště vniklo do budovy velké množství vody.

2. a 3. patro bylo převzato nár. podnikem Armabeton 8. 5. 1976 s tím, že mazaniny mají před prováděním být naprosto suché. V místnosti 353 /adjustace/ byly zjištěny praskliny v cementovém potěru a jejich okolí bylo duté. V přejímacím protokolu bylo zapsáno: "S ohledem na budoucí lehký provoz nebude potér předčítán. Případné poškození podlahy v důsledku poruchy podkladu nebude ko uplatňovat proti AB". Fortit byl pokládán nejdříve ve 2. patře, pak ve 3. patře a to v dubnu 1976 /18. 4. 1976 byly předány nár. podniku Konstruktiva hotové podlahy/.

Podlahovina Fortit /celkové tloušťky 3 - 5 mm/ je zhotovena z polyesterových pryskyřic; pokládá se na základní penetrační nátěr a skládá se ze tří vrstev: nosné /která je vyztužena sekantním skelným provazem/, vyrovnávací a povrchové.

Složení jednotlivých vrstev a postup podle technologického předpisu TEP 13/74 np. Armabeton je následující:

Penetrační nátěr

ChS Polyester 104	90 objemových dílů
ChS Polyester 200	10 --%
aceton	100 --%
P-urychlovač I/40	1 --%

P-katalyzátor VI /podle teploty prostředí a podkladu tak, aby počátek gelatinace byl na 2 hod./. 1-4 objemových dílů

Nosná vrstva

ChS Polyester 104	90 objemových dílů
ChS Polyester 200	10 --%
P-urychlovač I/40	1,5 --%

P-katalyzátor VI /podle teploty prostředí a podkladu tak, aby počátek gelatinace nastal cca po 30 min./. 2-4 --%

Do nosné vrstvy se pokládá skelná rohož se skelných pramenec. Během zpracování se hutnicí výlešky namíčejí ve styrenu. Množství skelné výstuže je min. 600 g/m². Množství pryskyřičné matrice není udáno, podle skutečnosti říší obsah skelné výstuže vzhledem k celé podlahovině cca 12% váh.

Vyrovňávací vrstva

ChS Polyester 104	90 objemových dílů
ChS Polyester 200	10 --%
P-urychlovač I/40	1,5 --%
P-katalyzátor VI	2 - 4 --%
pigment	3 --%
Aerosil 380	0,142 --%

písek JUK	20	objemových dílů
restok parafinu	0,5	-"

Restok parafinu se připraví předem ve složení

styren	100	v.d.
parafin 52/53	5	v.d.
Lukoil M 10	0,2	v.d.

Povrchová vrstva /tloušťka do 1 mm/

ChS Polyester 104	90	objemových dílů
ChS Polyester 200	10	-"
pigment	3	-"
P-urychlovač I-40	1,5	-"
P-katalyzátor VI	2+4	-"
Aerosil 380	1	-"
parafinový restok	5	-"

Podklad má být podle tohoto technologického předpisu z cementového potěru tloušťky min. 4 cm, s pevností 170 kg/cm^2 , zhotovený ze z a v l h l ē směsi, uhlazený dřevěným hladítkem, s rovností vyhovující ČSN 74 45 05, se zajištěním proti pronikání vlhkosti od podkladu k povrchu, vysrážlý a s u c h j, neznečištěný, neperušený.

Optimální podmínky pro provádění jsou 20°C a RV do 60%. Teplota podkladu nesmí přesihnout 20°C a klesnout pod 10°C , teplota prostředí má být minimálně 15°C .

Jednotlivé složky pro přípravu směsi jsou
ChS Polyester 104 - základní nenasyčená polyestrová pryskyřice,

t.j. roztok nenasyceného polyestru v monomerním styrenu
/množství styrenu 33% váh/

ChS Polyester 200 - smrkoující pryskyřice /obsah styrenu 30%
váh/

P- urychlovač I/40 - 40% roztok kobaltnaftenditu v toluenu
/s obsahem 4 % Co/

P- katalyzátor VI - 50% methylecyklohexanonperoxidu
- 1% methylecyklohexanolu
- 3% dibutylftalátu

Druh apretace skelných vláken není znám.

Investorovi bylo předáno 1. a 2. patro k montáži technologie 23. 4. 1976, 1. 7. 1976 byl zde zahájen provoz. 4. patro bylo investorovi předáno 13. 9. 1976, 5. patro bylo předáno k montáži technologie 28. 4. 1977.

N.p. Konstruktiva dodává pouze stavební objekt, vzdutotechniku, ZPA, technické plyny, demineralizovanou a destilovanou vodu a ostatní technologie dodává investor sám.

Různé získané informace se shodují v tom, že z počátku byly jisté potíže s klimatizací: v důsledku toho, zejména v místnostech, kde jsou plněny a zatacovány ampule dosahovala teplota vzduchu neúnosných hodnot. V současné době je v provozu /od 5. 6. 1976/ klimatizace i topení a odsávání ve 2. patře, dále v 1. patře /kromě místnosti 113 a 114/; ve 3. patře je v provozu pouze topení a odsávání, nikoliv klimatizace.

Prohlídkou bylo zjištěno porušení podlahovin Fortit různého

druhu v různém rozsahu.

V místnostech 3. patra č. 319, 334 a 331 byly nalezeny velké puchýře /o průměru až 1 m/, naplněné mezi podlahovinou a podlahou pod přetlakem tekutinou. Po proražení výdutě tekutina tryskala na povrch /obr. 1,2,3/. V místnostech 353 a 352 byly v několika místech zjištěny malé puchýřky o průměru několika mm až cm a výšce v desetinách mm naplněné tekutinou mezi nosnou a krycí vrstvou, některé provozem proražené /obr. 4/. V místnosti 353 ve vnějším traktu u sloupu C - 15 byla pozorována též jena větší výdutě / $\varnothing \sim 20$ cm/. V místnosti 312 byly odebrány 3 vzorky /jeden vzorek vysekáný, dva vyvrstané/ podlahoviny, podložky a podkladního betonu /sonda 1,2,3/, v místnosti 334 jeden vyvrstaný vzorek podložky a podkladního betonu /sonda 4/. Po odkrytí Fortitu, jehož tloušťka se pohybovala od 4 do 8 mm, přičemž tloušťka vyrovnávací a krycí vrstvy kolísala /dohromady/ od 1 do 5 mm, a který byl zoela od podložky oddělen /jak v místě s výdutí, tak bez výdutě/, stála na podložce tekutina. Odebrané vzorky Fortitu se po vyschnutí konkávně skřívily /zkrácením spodní, laminované plochy/. Podložka tloušťky cca 4 cm je provedena z velmi dobrého, pevného, hutného, pro kapaliny málo propustného betonu; je zoela tekutinou nasycen. Pod podložkou byl nalezen podkladní beton v tloušťce 8 - 12 cm, chudý pojiven, z nekvalitního štěrkopísku, písání, nasákový. Rovněž tento beton byl zoela nasycen tekutinou. Pod betonem byla vložka z lepenky a Fibrexové izolační desky,




Obr. 1



Obr. 2

- 14 -

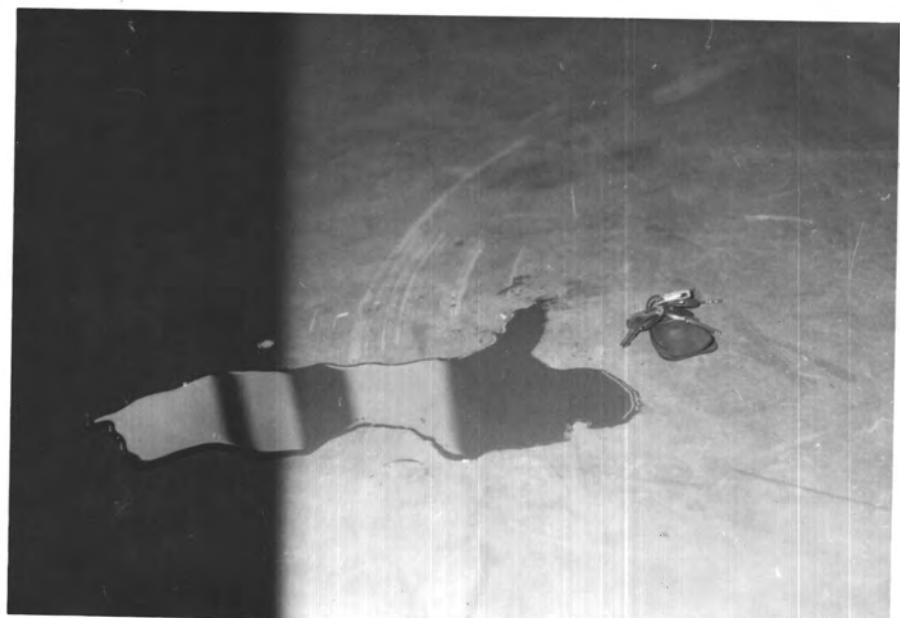

Obr. 3



Obr. 4

v některých sondách i pískové lože pod Fibrexem.
I tyto vrstvy byly vlhké.

V místnosti 353 byl odemán vysekany vzorek všech vrstev podlahy až po skončení provozu na jednom místě /sonda 5/. Dále byl odebrán jeden vzorek betonu na chodbě mezi místnostmi č. 315 a 334 /sonda 6/.

Ze sondy 1 a 5 /vysekávaných/ byl ihned po uvolnění vložen vzorek Fortitu do igelitového sáčku, podložka do sábrusové lahve a podkladní beton do polyetylenové láhvě.

Ze sondy 2, 3 a 4 byly vloženy celé vývrty ihned po odebrání do polyetylenových sáčků, beton se sondy 6 do polyetylenové láhvě. U vrtaných sond dochází vývinem poměrně značného tepla při vrtání k určitému vysušení nejméně povrchových částí vzorku a laboratorně zjištěná vlhkost je tak o něco /o 10 - 20%/ nižší než ve skutečnosti.

Zjištěné množství odpařitelné vody /při 110°C / jednotlivých vzorků obsahuje tab. 1.

U odebraných vzorků byla zjištěna rovněž maximální nasávavost vody při $20^{\circ}\text{C}/65$ hod.:

Fortit	2,12 % hm. /tj. 2,32% obj./
Betonová podložka	7,50 % hm. /tj. 16,62% obj./
Podkladní beton	12,68 % /tj. 23,84% obj./

Z několika vpichů do výdutí v místnostech 315, 334 /vzorek A, 331 a 353 /vzorek B, C/ byly odebrány vzorky k po-

Tabulka 1.

Vzorek	Cást podlahového systému	Množství vody	Suchá obj. hmotnost	Množství vody litrů
1	Po-lahovina Fortit /průměrná tloušťka 0,65 cm/	10,53	1093	0,75
2	Betonová podložka /průměrná tloušťka 4 cm/	7,47	2216	6,52
1	Podkladní beton /Fibrex nebyl nalezen, průměrná tloušťka 11,4 cm/	10,22	1880	21,90
2	Celý podlahový systém /jíž/	9,03	1664 l/	18,11
3	Celý podlahový systém /jíž dříve proražená výduš/	6,24	1664 l/	12,91
4	Celý podlahový systém /jíž dříve proražená výduš/	6,65	1664 l/	13,33
5	Fortit	1,86	-	-
5	Betonová podložka /prům.tl. 4 cm/	4,27	-	-
5	Podkladní beton /prům.tl. 5,5 cm/	9,16	-	-
6	Beton mezi dlaždicemi a Fibrexem	4,98	-	-

1/ Složení podlahového systému je uvažováno podle skutečnosti v provedených sondách:

podlahovina Fortit	0,65 cm	= 1093 kg/m ³
cementový potér	4,2 cm	= 2216 kg/m ³
podkladní beton	5,1 cm	= 1880 kg/m ³
lepenka + Fibrex	1,5 cm	= 155 kg/m ³
<u>písek</u>	<u>1,0 cm</u>	<u>= 1400 kg/m³</u>
<u>celkem</u>	<u>12,25 cm</u>	<u>= 1664 kg/m³</u>

drobné chemické analýze. Z velkých výdutí v městaostech 315, 334 /vzorek A/ a 335 /vzorek C/ bylo odebráno větší množství tekutiny, aby bylo možné izolovat a identifikovat i obsažené minoritní sloučky.

Dřívější skúšenosti s podlínkovinami Fortit ukázaly, že poruchy s výdutěmi může spůsobit hydrolyza /tj. reakce způsobená vodou/ polyesterové pryskyřice. Kapalina přítomná v puchýřích je vodný roztok dvojnormých alkoholů /glykolů/ a kovových sluf; obsahuje ještě nepatrná množství dalších dosud neidentifikovaných organických látek.

Vzorky z objektu injekce byly analyzovány tak, aby byla jedná o ověřena snadná fakta osložení kapaliny při vzniku hydrolyzy a jednak aby byly nalezeny další přítomné látky, jež by mohly patřit k objemu a k bližší specifikaci poruchy. Ze takové látky v kapalině existují, na svědčí i její charakteristický rámcový, který není opisován glykoly /tj. "vzácný bez rámcový".

Vzorky kapaliny byly použity všichni metodou plynové chromatografie jakožto konečnou identifikační metodu. Sprava vzorku před chromatografií v chromatografu byla provedena tak, aby se hledané látky nakoncentrovaly. K tomu účelu bylo využito několik postupů:

1. Přímé dřívkování kapaliny do chromatografu /bez spravy vzorku/
2. Acetylace

3. Redukce

4. Sloupcová chromatografie

5. Extrakce ethyletherem

6. Zpracování bílého náletu /odparku z kapaliny/.

7. Chromatografie na ionizaci.

Ad 1. Přímým dávkováním vzorku do přístroje /CHROM 4, CSSR/ byl stanoven obsah vody, ethylenglykolu /EG/ a diethylenglykolu /DEG/. Jako dílčí fáze v chromatografu bylo použito zahraničních výrobků PORAPAKU G a Carbowaxu 1500 A. Jako detektor sloužilo tepelně-vodivostní čidlo. Získané hodnoty obsahuje tabulka 2.

Tabulka 2

Vzorek	H ₂ O	EG	DEG	ostatní látky/kyseliny/	ostatní látky/převážně kovové solné
vzorek B z místn. 353	58%	3,2%	5%	0,3-0,5%	zbytek/~32%
vzorek A z místn. 315, 354 a vzorek C z místn. 353	90%	1,6%	- ²⁾	0,3-1%	zbytek/~8%

1/

ve vzorku A bez kyseliny adipové 2) ve vzorku C 4%.

Ad 2. Vedný roztok byl acetylamin přebytkem acetanhydridu v pyridinu. Byla získána směs acetátů EG a DEG se značným množstvím dalších minoritních látek. Tato směs se však nehodí k dalšímu spracování pro svou složitost a nevhodný poměr složek.

Ad. 3. Několik miligramů vodného vzorku bylo redukováno přebytkem hydridu lithio-hlinitého /LiAlH₄/ a reakční směs acetylovaná acetanhydridem. Získaná směs látek nebyla rovněž vhodná pro plynovou chromatografii.

Ad 4. Vodný roztok byl nalit na kolonu aktivovaného silikagelu a vymýván z kolony chloridem chlidičitým. Eluát z kolony neobsahoval glykoly. Stanovení jednotlivých složek pomocí plynové chromatografie a hmotové spektrometrie neposkytl žádné vhodné výsledky.

✓
Ad 5. Vodný roztok byl vytřepán několikrát ethyl-etherem. Po odpaření etheru byl zbylý extrahovaný podíl acetylovan a studován opět pomocí plynové chromatografie s napojeným hmotnostním spektrem. Ani v tomto případě nebylo dosaženo žádných pozitivních výsledků.

Ad 6. Volným odpařením vzorku na vzduchusse získá odpadec ve formě bílého až nahnědlého náletu, který se také nachází přímo kolem proražených výdutí podlahoviny. Nálet byl extrahován ethyletherem. Extrakt obsahoval pouze ethylenglykol a diethylenglykol. V etheru nerospustný zbytek uvolňoval zahříváním další glykoly; z toho se dá soudit, že část glykolů je v odporku vázána pravděpodobně ve formě výpenatých solí. Vyžíháním náletu byl získán kysličník výpenatý /sráží se kyselinou šťavelovou/. Nálet ve vodě rozpustěný dává s kyselinou šťavelovou pouze nepatrny zákal, což může být dalším potvrzením toho, že vápník je s glykoly jistým způsobem komplexně vázán.

Ad 7. Vodný restok byl n-lit na sloupek iontoměremiše DOWEXu 1 x 2 převedeného do OH⁻ cyklu a po eluci neutrálních láttek byly kyseliny ze vzorku vytěsněny 1/4 (Normální) kyselinou solnou, odpařeny od solučního činidla a esterifikovány methylalkoholem s 3% plynného chlorovodíku. Analyza pomocí plynné chromatografie a hmotové spektrometrie přinesla zatím jen dílčí výsledky: byla zjištěna kyselina adipová, fumarová, maleinová a 2 - hydroxy jantarevá /HOOC-CH(OH)-CH₂-COOH/.

Nepřítomnost adipové kyseliny /a dietylenglykolu/ ve vzorku z místnosti 315, 334 nasvědčuje, že zde nebylo použito ve směsi CHS Polyesteru 200.

Ve vzorech byly stanoveny hlavní komponenty, tj. voda a glykoly. Minoritní složky obsažené ve vodném restoku nebyly dosud uspokojivě zjištěny; proto bylo rozhodnuto provést izolační práce z větších množství vzorku kapaliny - odlahoviny - a užit eventuálně i jiných identifikačních metod.

A.
Při analýze anorganických součástí kapaliny /provedené z odebraného většího vzorku A/ a C/ bylo zjištěno, že pH vzorku je 11,3 /stanoveno pomocí papírků PHAN/, což je proti jiným dosud vyšetřovaným poruchám obdobného charakteru zcela neobvyklé /např. kapalina ve výdutích v nemocnici Motol měla pH asi 6,5 - viz posudek známe Z 11/107/75/.

20 ml původního vzorku bylo odpařeno k suchu a vyžihadeno. Popel je tavitelný a tím naznačuje přítomnost alkalických kovů. V popelu byly obvyklými kvalitativními postupy dokázány: hlavní složky K^+ , CO_3^{2-} , dále Ca^{2+} a pouze stoprocentní množství Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , SiO_2 .

Při kvantitativním rozboru bylo zjištěno v 1 ml 41,4 mg popela. V 32,125 mg popela bylo zjištěno 58% draselných jontů, což je 95% K_2CO_3 . Dále bylo stanoveno množství volného KOH vedle K_2CO_3 ; původní vzorek obsahuje volný KOH v koncentraci přibližně 0,01 (normální, tj. 0,4g KOH v litru). Poměr KOH ke K_2CO_3 v původním vzorku je si 1 : 50. Složení vzorků B a C je přibližně shodné.

Tyto výsledky naznačují, že muselo dojít k nějaké zejména mimořádné události: přítomnost takového množství draslíku při použití obvyklých stavebních materiálů není vysvětlitelná bez zásahu s vnějšku. Lze předpokládat, že podlaha byla kontaminována leuhem draselným, který v průběhu času se většinou přeměnil na karbonát, část volného leuhu však přesto zůstala. Konkrétní příčinou kontaminace se zatím nepodařilo zjistit.

Další podrobné analýzy jak tekutin, tak podlahoviny samé dosud probíhají; pro účel tohoto posudku nejsou nezbytně zapotřebí. Budou obsaženy v následující podrobné zprávě pro Státní arbitráž o poruchách podlahovin Fortit v celém objektu Injekcí.

Z odebieraných vzorků podlahoviny z místnosti 315 byla zhotovena zkoušební tělesa ke zjištění orientačních hodnot pevnosti. Výsledky jsou obsaženy v tab. 3. Zjištěné hodnoty souhlasí s hodnotami pevnosti Fortitu podle zkoušek z jiných staveb.

Tabulka 3

Vzorek	Popis zkoušky	Pevnost v tahu za chybu MPa
1	laminát na tažené straně	87,4
2	povrchová vrstva na tažené straně	28,9

Vzhledem k tomu, že ve 2. patře probíhá provoz a funguje klimatizace, z tímco ve 3. patře nikoliv, lze z dřívě uvedených skutečností předpokládat, že rozdíl teploty mezi horní lícem stratené konstrukce a horní lícem podlahy bude min. 10°C . Tato hodnota je v dalších úvahách použita.

V místnosti 315 a 334 je mnoho vodovodních a odpadních instalací, které nejsou všechny utěsněny pleteným způsobem. V některých případech je Fortit, který byl přelit přes zapuštěné šroubení, dodatečně odsekan. Tím je vytvořeno velké množství míst, kudy může pronikat voda /nebo jiné tekutiny/ z povrchu podlahoviny do podlahového

systému. Několik vývodů demineralizované a destilované vody není žádně utěsněno /usavřeno/ a voda trvale odka-
pavá na podlahu. Na podlaze i na stropě /osvětlovací tě-
loza/ byly patrné stopy po rozsáhlém smáčení neznámého
původu /v úvahu přichází nejspíše havarie vodovodních
instalací nebo vadné utěsnění obvodového či střešního plá-
tě/.

Porovnání termínů zahajování a ukončování výroby jednotlivých vrstev podlahy s termíny např. skoušky vo-
dovodní instalace, termínem definitivního ~~z~~ zastílení, po-
ruch a oprav stěžní izolace, vede k opravněnému závěru,
že podlahový systém mohl být ještě nedlouho před pokládá-
ním Fortitu silně pormáčen, /protože povrchové vyschnutí
podlažky mohlo působit dojmem, že podlahový systém je suchý/.
Ke smáčení a prosíknutí vody do podlahových systémů mohlo
však dojít také až po položení Fortitu a po /nebo při/ in-
stalaci technologie.

Efektivní hodnota přítomné vlhkosti je tak zřejmě
více méně náhodnou funkcí řady činitelů /výrobní i pový-
robní povahy/. V podlahovém systému zabudovaná voda počne
negativně působit na podlahovinu teprve tehdy, je-li tep-
lotním spádem vyvolána cirkulace vodních par /a vody/
směrem k hornímu povrchu. K tomu došlo zřejmě po zaháje-
ní výroby a částečném uvedení klimatisace do provozu ve
spodním /druhém/ patře budovy: k difusi vodních par dochá-
zí směrem k ohladnějšímu povrchu, tj. v daném případě
odspodu nahoru.

Po shrnutí získaných poznatků lze mít za prokázané, že

- podkladní části podlahového systému jsou místy značně provlhčené, přičemž místy výnikají dvě odlišné oblasti:

A/ kde promíření je téměř na maximálně možné úrovni došlo k úplnému oddělení podlahoviny od podložky a vytvoření velkých puchýřů v celé tloušťce podlahoviny; přítomná kapalina má přitom zcela neobvyklé složení, vyznačující se zejména velkou alkalitou, způsobenou obsahem draselných kationtů

B/ kde promíření je menší, avšak přesto značně převyšuje rovnovážnou hodnotu, došlo ke vzniku malých výdutí /puchýřů/ uvnitř podlahoviny, přičemž kapalina v nich obsažená má obdobné složení, jako bylo identifikováno na dřívějších poruchách téže podlahoviny /např. Motol/;

- v oblasti A/ je, s ohledem na poměrně dlouhé období mezi dehtem a podkladními vrstvami zladičky podlahoviny ve 3. patře objektu, vlhkost systému napříčiněna společně vodou primérní /vnesenou do systému mokrými výrobními procesy/ a sekundérní /vniklé do systému před nebo i po dokončení podlahoviny z různých, převážně havarijních příčin/. V oblasti B/ jde zřejmě pouze /nebo převážně/ o vodu primérní.

- kapalina ve výdutích obsahuje hydrolytické produkty, jež jsou důkazem pozdějšího porušení podlahoviny; nejsou naopak obsaženy odpadní produkty oxidace, což svědčí o tom, že

došlo k řádné polymeraci pojiva podlahoviny a potvrzuje,
že vrchní vrstvy stropního systému /minimálně podložka/
byly dostatečně vyschlé při kládení podlahoviny a dle
že v době kládení podlahoviny neexistoval negativní teplotní spád /zdola nahoru/.

- negativní teplotní spád ve stropním systému /zdola nahoru/,
existující po zahájení výroby ve 2. patře, podporuje difu-
si vlhkosti stejným směrem, tj. až k nepropustné podla-
hovině; tím se relativní obsah vlhkosti ve stropním systé-
mu zvýšuje odspodu směrem k podlahovině a vlhkost může fy-
sikálně i chemicky nepříznivě působit na podlahovinu;
- projekt neobsahuje žádoucí ustanovení o opatřeních k dokona-
lému vysušení celého stropního systému budovaného nekrými
procesy před pokládáním nepropustné podlahoviny Fortit,
ani o opatřeních k zamezení pronikání vlhkosti odspodu
k podlahovině; v nekrýích provozech s podlahovinou Fortit
není též uvedeno vodotěsné izolace.

P o s u d e k

1. Podlahovina Fortit

Technologický předpis pro výrobu podlahoviny Fortit /TP np. Armabeton/ neobsahuje takové nedostatky, které by mohly způsobit poruchy podobného druhu, jako se objevily na předmětné stavbě.

Složení jednotlivých vrstev je v podstatě správné; povolené rozmení některých složek /iniciačního systému/ předpokládá vysokou kvalifikaci provádějících pracovníků. Nedostatek iniciačního systému může umožnit oxidační přítomného styrenu, přičemž vznik odpadních produktů oxidace /viz znalecký posudek Z 44/154/77 /může být výsledkem mimo jiné inhibovat další polymeraci. Chemické analýzy kapalin z výdušníku však prokázaly nepřítomnost zplodin oxidace /benzaldehydu, formaldehydu, fenyletyenglykolu/, tedy k poddávkování iniciačního systému nedošlo. Rovněž nadošlo k inhibici polymerace přítomnosti jiných láttek, např. voly. V době kladení podlahoviny musel být proto povrch podložky dostatečně vyschlý a hlavně musel být teplotní poměry nad a pod stropním systémem netolik vyrovnané, že k difuzi vodních par a vlhkosti přítomné případně ve spodních vrstvách podlahového systému směrem k podlahovině nedocházelo, nebo docházelo tak malu, že difunční polymerace jednotlivých vrstev podlahoviny nebyla namáhána. Podlahy byly skutečně prováděny v měsíci dub-

nu, kdy objekt buď nebyl vůbec, nebo byl jen málo vytápen. Předávkování iniciačního systému ovlivní sice mechanické vlastnosti podlahoviny a zejména životnost sněsi, nemůže ale vyvolat vzniklé poruchy.


Rovněž hodnota chloroformového extraktu podlahoviny /menší než 10% / potvrdila, že došlo k dostatečnému stupni vytvrzení polyesterové pryskyřice.

V oblasti A nepřítomnost dietylenglykolu v kapalině ukazuje, že v pryskyřičném systému chybí ChS Polyester 200. Na vzniklé vady nemá nepřítomnost této složky ve sněsi vliv; spolymerovaná pryskyřice je však křehčí a při těžším mechanickém namáhání může snadněji dojít ke vzniku jiných poruch /trhlin/.

Podlahovina sama je pro daný provoz využovující, splňuje požadavky technologického předpisu a za normálních podmínek má vysokou životnost. V daném případě je tedy třeba hledat příčiny vzniklých poruch jinde, než v chybách složení, přípravy nebo provedení podlahoviny.

Koncovní vydatí odebraných vzorků Fortitu /proti obvyklému konvexnímu zkřivení/ svědčí o tom, že na jejich spodní straně existují po vyschnutí vyšší napětí, než jsou primární napětí od surštění, která vzhledem k uspořádání systému se srovnávají k hornímu povrchu. Zkřivení činí v průměru 0,6%. Jediným vysvětlením může být, že chemickým působením alkalické

vlhkosti došlo ke zgelování spodní /propustné/ vrstvy podlahoviny /pryskyřice mení skelnými vláknami/, vysušením hydrogelu skutečně pak vznikou značná napětí, jež mohou i několikrát převýšit /podle stupně nasycení vodou a poškození hydrogelu/ zbytková napětí systému od smrštění. Důkazem tohoto tvrzení je prokázané zmenšování zakřivení zpětným přechodem xerogelu do hydrogelu po namočení vysušeného vzorku do vody /obr. 5/.

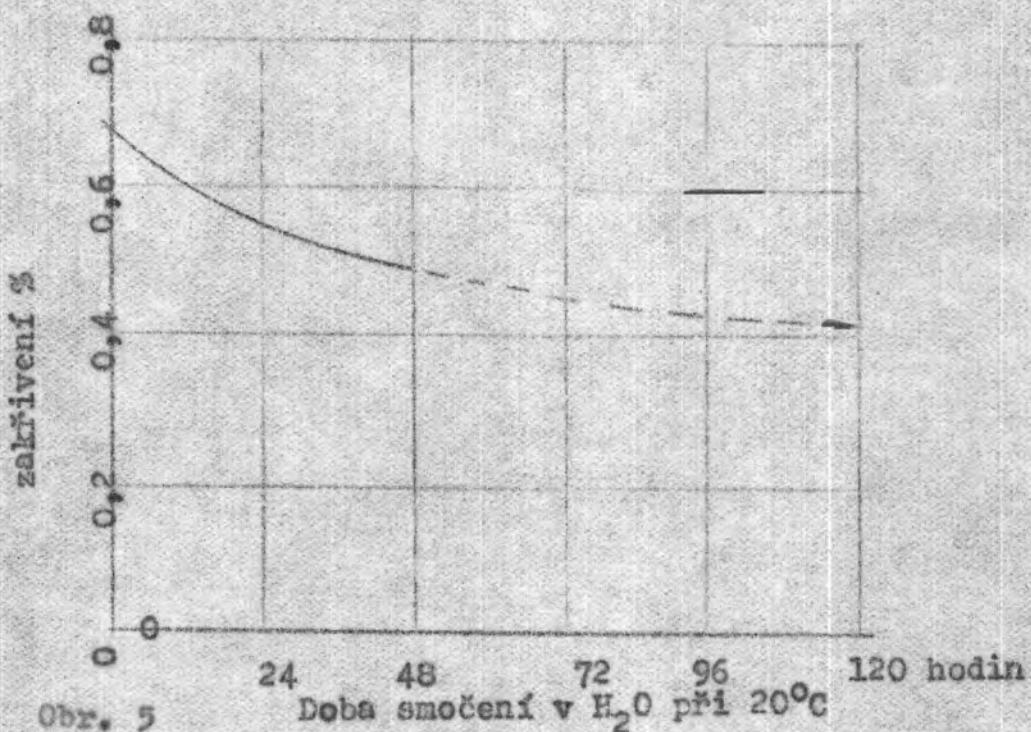

Pořadavky na podklad, o-solené v TP, zahrnují všechny nebytné parametry: rovnost, pevnost, čistotu, suchost a membranu proti pronikání vlhkosti k podlahovině odsedu. Pořadavky však nejsou konkrétně specifikovány, což může vést ke sporům při jejich výkladu. Rozhodující je, že je třeba zabrá-

nit pronikání jakékoli v vlhkosti pod tlakem k rubu podlahoviny /která je prakticky sečela vodo- a paronepropustná s difusním odporem $716 \text{ torr} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h/g}$ / stejně, jako je třeba tomu z bránit u každé jiné nepropustné podlahoviny. Závisí proto jednak na množství transportovatelné /chemicky volné/ vlhkosti v celém stropním systému /až k vodo- a paronepropustné isolaci/ a jednak na teplotním snádu, který jediný /až na kapilární síly/ může být příčinou transportu vlhkosti, případně její komprimace. Jestliže není provedena v systému vodo- a paronepropustná isolace, stává se přirozeně součástí systému i prostor pod stropem, případně podlahou.

2. Stropní systém jako celek

Stropní systém je nesbytné chápout jako celek, žádoucí v různe vrstev nelze posuzovat pouze odděleně od ostatních. Vliv na chování stropního systému má kromě běžných vlastností /únosnost, tepelně a svukově izolační schopnost atd./ difusní propustnost, stupeň vodního nasycení, teplotní gradient.

2.1 Stupeň vodního nasycení

Jak plyně z nálezu, je třeba rozlišovat dvě různé oblasti stropního systému. Místnosti 315, 334 a 331 a malá část místnosti 353 budou pro jednoduchost dle osnažovány "oblast A", zbytek místnosti 353 a místnosti 352 "oblast B".

V daných teplotních podmínkách lze rovnovážnou vlhkost

podkladních vrstev /cementového potěru, podkladního betonu/ uvažovat v rozmezí 2 - 4% hmotn. S ohledem na kvalitu obou vrstev /objemové hmotnosti/ je uvažována dále v cementovém potěru hodnota 2% hmotn., v podkladním betonu 4% hmotn. Rovnovážná hodnota vlhkosti izolačních desek Fibrex, písku, lepenky a podlahoviny bude považována pro zjednodušení /s ohledem na malé tloušťky/ hodnotou 2% hmotn. O konstrukci bude předpokládáno, že její vlhkost je rovnovážná, a nebude při výpočtu uvažována. Průměrná rovnovážná vlhkost celého podlahového systému je předpokládána hodnotou 3% hmotn.

Množství nadbytečné vody podle vlhkosti oddebraných vzorků a procentuelní nasycení vodou vzhledem k množství vody, které mohou jednotlivé vrstvy maximálně přijmout, obsahuje tab. 3.

Při předpokládání vodním součiniteli 0,6 a množství cementu v cementovém potěru 400 kg/m^3 a v podkladním betonu 250 kg/m^3 je množství vody vnesené výrobním postupem průměrně $9,61 + 7,65 = 17,26 \text{ litrů/m}^2$; na hydrataci se spotřebuje $3,71 + 2,91 = 6,62 \text{ litrů/m}^2$, takže v systému zbývá $10,64 \text{ litrů/m}^2$. Z toho cca 5 litrů/m^2 připadá na rovnovážnou vlhkost a zbylých $5,6 \text{ litrů/m}^2$ je třeba vysušováním odstranit. Zkušenost ukazuje, že kropením betonu /hutného/ při ošetřování se vnesená vlhkost zhruba udržuje /po jistou dobu/ na stejném úrovni. U méně hutného betonu /např.

Tabulka 3

Oblast	Vzorek	Část podla-	Charakteristika	Skut. množ- ství vody % hmotn., litrů/m ²	Max. množ- ství vody % hmotn., litrů/m ²	Vázaná voda % hmotn., litrů/m ²	Přebytek vody % hmotn., litrů/m ²	Nasycení vzhledem k maximu % -
1	pedlahovina			10,53 0,75	2,12 0,15	0 0	10,53 0,75	500
	cem. potěr			7,47	7,50	2,0	5,47	99,6
	podkl. beton	velká výdutě		6,62 10,22 21,9	6,65 12,68 27,17	1,77 4,0 8,57	4,85 6,22 13,33	-
	celkem			29,27	33,97	10,34	18,93	-
A	celý podlahový systém	velká výdutě	9,03.1,2=10,84 22,10	-	3,0 6,24	7,84 15,86	-	-
	celý podlahový systém	v místě již dříve proprá- žené výdutě	6,24.1,2= 7,49 15,58	-	3,0 6,24	4,49 9,34	-	-
4	celý podlahový systém	- " -	6,65.1,2= 7,98 16,60	-	3,0 6,24	4,98 10,36	-	-
Průměr vzorků 1,2,3,4							13,62	
B	pedlahovina	malé výdutě	1,86 0,13	2,12 0,15	-	1,86 0,13	87,7	
	cem. potěr		4,27 3,78	7,50 6,65	2,0	2,29 2,01	56,9	
	podkl. beton		9,16 9,57	12,68 13,11	4,0 4,14	5,16 5,33	72,2	
	celkem					-	7,47	

podkladního/ se však kropením zbytková vlhkost proti vlhkosti při uložení může svýšit.

Protože došlo mezi dokončováním ošetřování betonu a pokládáním podlahoviny Fortit nejméně k několika atýdennímu intervalu vysýchání, nelze – i při isotermických podmínkách, kdy výměna vlhkosti mezi systémem a okolím je dína jen vlhkostním gradientem na rozhraní – očekávat v konstrukci v průměru větší vlhkost, než při betonování. Množství vody nalezené v podlahovém systému v oblasti A čini 80-100% množství, jež je systém vůbec schopen pojmout a nekolikanásobek množství vneseného výrobou. Proto musela být voda do systému vnesena dodatečně, snad až po položení podlahoviny, bez přímé souvislosti se stavební výrobou.

Lze mít proto za prokázané, že k vniknutí převážného množství tekutiny do systému došlo až následně, po provedení jednotlivých vrstev podlahového systému

2.2 Teplotní gradient a difuze

Rozdíl teploty spodního a horního povrchu je uvažován jak je uvedeno v nálezu hodnotou 10°C , teplota spodního povrchu 28°C . Průběh teplot v konstrukci za tohoto předpokladu je uveden v tab. 4.

Protože difusní odpor pro prostup vodní páry vrstvou železobetonu dole nebo vrstvami potěru s penetračním nátěrem a podlahoviny Fortit nahore je tak velký, že tyto vrst-

Tabulka 4

Vrstva systému vrstvy	tlučtka m	součinitel vedivosti tepla kcal/m.h. ⁰ C	součinitel přestupu tepla vzduch: Fortit kcal/m ² .h. ⁰ C	teplý odpor odpor m ² .h. ⁰ C/kcal	teplota při hořním povrchu ⁰ C	teplota při spodní povrchu ⁰ C
vzduch v místnosti	-	-	7,0	0,14289	18	18
Fortit	0,006	/0,2/	-	0,03000	20,7	21,2
Beton B 330	0,04	1,15	-	0,03478	21,2	21,8
Beton B 137	0,051	1,00	-	0,05100	21,8	22,7
Lepenka	0,002	0,084	-	0,02381	22,7	23,1
Mín. plst	0,013	0,089	-	0,14607	23,1	23,7
Písek	0,010	0,55	-	0,01818	23,7	26,0
Armov. beton	0,15	1,35	-	0,11111	26	28

propustí o několik mádù menší hmotností vodní páry /na m² za hod./, než se ji může ve vlhkých vrstvách vytvořit, dochází k dynamické rovnováze mezi strátami páry difusí a nově se vytvářející párou s kapalné vlhkosti. Nezaplněný objem vrstev lze proto považovat v dalších drahách za konstantní.

Jestliže za konstantního objemu vrstvy teplota uzavřeného objemu vzduchu nasyceného vodní parou z původních 18⁰C na 25⁰C, bude tlak vzduchu

$$p = 760 + \frac{298,16}{291,16} /23,69 - 15,46/ = 760 + 8,42 = 768,42 \text{ torr.}$$

Přetlak je pak 768,42 - 760 = 8,42 torr ≈ 1 kPa.

Vzhledem k tomu, že přítomná kapalina je 98% vodní roztok, je vliv rozpuštěných sloučenin na přetlak zanedbán. Uvedený přetlak je dostatečný k tomu, aby trvale transportoval v systému přítomnou vlhkost k hornímu (chladnéjšímu) povrchu, kde dochází pod nepropustnou podlahovinou ke vzniku kondensátu a vývinu poruch, závislých za přítomnosti vody ještě na dalších vlivech chemické povahy.

Lze tedy mít za prokázané, že difusní tlaky, vzniklé negativním rozdílem teplot nad a pod stropem zejména v zimním, tj. vytápěném, období, způsobí transport vlhkosti k hornímu povrchu.

2.3 Transport vodní páry

Difusní vlastnosti materiálů podlahového systému vůči vodní páře obsahuje tab. 5.

Při rozdílu tensi vodních par mezi plynným prostředím v podlahovém systému o teplotě 25°C ($P_{\text{H}_2\text{O}} = 23,69 \text{ torr}$) a vnějším prostředím s tensí par klimatizovaného ovzduší (22°C , 35% RV) dojde k tekuté vodní páry ve stropním systému vertikálním směrem podle tabulky 6.

index vrstvy	material součinitel difuse E/m.h.torr	součinitel tloušťka m	difusní odpor torr. m ² . h/g	prameny/ údajů
1	Fortit	0,000 006 983	0,0065	930,8 /1/
2	Beton B 330	0,0039	0,04	10,2 / 2/
3	Beton B 135	0,006	0,5-0,051	4,2 /3/
4	lepenka	-	-	625-1670 /4/
5		0,00001- -0,00005	0,001	20-100 /2/
5	Fibrex	0,045	0,010	0,22 /2/
6	písek	0,0225	0,01	0,44 /2/
7	Železo- beton	0,004	0,15	3,75 /2/
8	Beton B 135	0,006	0,25 2/	41,7 /3/

1/ /1/ Tydlitát V., Jadavan J., Lukešová V.: Měření difusních vlastností podlahoviny Fortit, VVÚ SZ Praha, 1975

/2/ Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska tepelné techniky, díl 2, VÚPS, Praha 1972

/3/ ČSN 730540 Tepelné technické vlastnosti konstrukcí /1964/

/4/ Jadavan J., Tydlitát V.: Sledování difusních vlastností růží vodní páry ve vzduchu čtyř bitumencových materiálů, VVÚ SZ Praha, 1976

2/ Střední vzdálenost k mezorám v lepence, tj. vodorovná difusní dráha

Tabulka 6

	difusní odpor torr.m ² .h/g	difuze H ₂ O g/m ² .h	doba potřeb- ná k vysuše- ní 1 litru z 1 m ²
Tok vodních par na- horu /Fortitem/ ^{3/}	945,2	0,01778	0,0030
Tok vodních par dolů /železobetonovou des- kou/ ^{1/ 2/}	48,8	0,2713	0,046
Tok vodních par na- horu před položením Fortitu ^{3/}	14,4	1,168	0,196
Tok vodních par na- horu před položením Fortitu ^{4/}	11,978	3,834	0,644
			1,5 týdne

- 1/ V klimatizovaném prostředí jen těžko přichází v úvahu s vý-
jimkou teplých letních dnů, kdy je prostředí ochlazováno; po-
tem i proster meistrovnu bude více ochlazen /shrub na teplotu
chladícího media/
- 2/ Za předpokladu, že dochází k vodorovné difuzi podkladním beto-
nem ke sparáně lepence, tj. na střední vzdálenost
25 cm, a odtud k difuzi vertikální. Jestliže bylo lepenka byla
slepěna, byla by podle různých literárních údajů /též podle
druhu lepenky/ vertikální difuze 0,001 až 0,082 kg/m². týden,
přičemž se seriovější hodnotu pekla značí spodní vedenou
hraničí
- 3/ Za předpokladu, že většina vlhkosti je soustředěna v polovině
výšky podkladního betonu při teplotě 25°C a že teplota a rela-
tivní vlhkost vzduchu nad podlahovinou je 22°C a 35% RV, takže
rozdíl teplot je 3°C a vlhkostní rozdíl 16,82 torr /2,24 kPa/
- 4/ Za předpokladu, že 50% vlhkosti je soustředěno v jedné třetině
/shora/ tloušťky cementového potěru a 50% v jedné třetině /sho-
ra/ tloušťky podkladního betonu při teplotě 25°C a teplotě a re-
lativní vlhkosti vysušení nad podlahou 18°C a 35% RV, tj. roz-
díl teplot 8°C a vlhkostní rozdíl 18,432 torr /2,46 kPa/.

Ze srovnání obsažené vlhkosti v oblasti A s možnostmi danými předchozí tabulkou jednoznačně vyplývá, že k úplnému vysušení stropního systému /na rovnovážnou vlhkost/ vertikální difuzí vodních par skrz Fortit by mohlo dojít teprve za mnoha let; předtím zřejmě dojde k porušení podlahoviny jinými /např. chemickými/ vlivy, podmíněnými vlhkostí.

Značná část v systému obsažené vlhkosti /odhadem cca 5 l/m^2 / byla nahromaděna ve formě destilátu na povrchu cementového potěru a v jeho nejbližším okolí; k jejímu odpaření dojde poměrně rychle v závislosti na součiniteli přestupu tepla na povrchu podlahy. Tento součinitel za předpokladu, že není odebíráno teplo zespodu, má $12 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$; z toho by byla potřebná doba pro odpaření 1 kg vody z 1 m^2 60 hod. /při účinné výměně vzduchu/. Protože je ale trvale teplo dodáváno zespodu, bude odpaření vody nejméně o řadu větší, tj. cca 5 hod/kg vody. Odpaření povrchové vlhkosti proběhne tedy ve velmi krátké době, cca za 1 den. ^K Vysušení dlouhodobou difuzí zbyvá cca 10 l/m^2 .

S použitím tabulky 5 lze potom approximovat /s vědomím nepřesnosti podle uvedených předpokladů/, že vysušení stropního systému po odkrytí Fortitu by proběhlo za ideálních podmínek /zimní období s maximálně vytápěným spodním podlážím, mírně vytápěný horní podlažím při nepřetržitém odsávání suhlženého vzduchu/ nejdříve za 15 týdnů. Budík znova připomenuto, že jde o odhad ve smyslu předchozích úvah; přesné určení doby vysuše-

ní nelze s ohledem na celou řadu jedem neznámych parametrů určit. Ve skutečnosti nelze vyloučit ani dřívější /např. v důsledku i horizontální difuze/, ani pozdější /např. vlivem neideálních teplotních podmínek/ vysušení stropního systému a o skutečném stavu je nesbytné se přesvědčit zkouškou. Zkoušky obsahu vlhkosti nemá ale smysl napočít difuze než za 6 týdnů po odkrytí Fortitu.

V oblasti B, kde je množství nadbytečné vody v podlahovém systému menší, dochází obdobně k difuzi vodních par k podlahovině. Při menší celkové vlhkosti a menší alkalitě nastává nejdříve průnik vlhkosti některými netěsnostmi spodní vrstvy /laminované/ Fortitu, následovaný vytvářením plošných /štěpných/ trhlin mezi nosnou a povrchovou vrstvou /projevující se jako puchýřování/. K vysušení nadbytečné vody /tj. cca 7 litrů na m²/ je zapotřebí úměrně menší doba než v oblasti A, cca 10 týdnů po stržení Fortitu. Přesné určení stupně vysušení po určité době může se však i zde prokázat pouze zkouškou.

Projekt neobsahuje žádny údaj o délce vysušení nebo způsobu češtěování betonu, ani nezajišťuje vodotěsnou izolaci těsně pod podložkou /cementovým potřrem/, aby celkové /možné/ množství volné vody pod podlahovinou schopné difuze bylo minimalizováno /a také aby se zabránilo pronikání vlhkosti od podkladu k podlahovině/. Za ideálních teplotních a vlhkostních podmínek bylo by k vysušení podložky a podkladního betonu na rovnovážnou vlhkost zapotřebí 2 – 6 měsíců od skončení běžného

ošetřování betonu kropením /viz tab. 6/; teprve po této době by bylo možno uvažovat o kladení nepropustné podlahoviny. Vysušení samotného, 4 cm tlustého cementového potěru /odděleného od spodních vrstev vodotěsnou izolací/ za běžných stavebních podmínek na rovnovážnou hodnotu lze očekávat při vhodném ošetření za 4 – 6 týdnů od zhotovení.

Ve skutečnosti byl pokládán podkladní beton od 5. 3. 75, cementový potér od 7. 7. 1975 do 22. 3. 1976 a podlahovina byla položena během dubna 1976. Mezikámeň byla prováděna od 11. 8. 1975 do začátku roku 1976 oprava zastřešení, 5. 11. 1975 zkouška vodovodních instalací a v září až listopadu 1976 oprava zatékající střechy nad místnostmi 352 až 353. K rádnému vyschnutí vody vnesené do systému výrobou podkladních vrstev a případně dalšími cestami /zatékáním střechou, netěsnostmi vodoinstalací atd./ před pokládáním Fortitu nalezlo v daném časovém rozpětí nemohlo dojít.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že dělo k nedodržení technických podmínek pro podlažnínu Fortit, když byl položen na nedokonalé vyschlé podlahové vrstvy.

Bylo již řečeno, že nelze vyloučit ani pondějný příspun vlhkosti do podlahového systému, po položení podlahoviny, svinář v oblasti A. Došlo tedy k nedodržení technických podmínek podlahoviny Fortit i tím, že nebylo zabráněno pronikání vlhkosti od podkladu /tj. podle terminologie ČSN v daném případě od železobetonové konstrukce/ k podlahovině /Fortitu/.

2.4 Chemické působení

ChS - Polyester, vyráběné v np. Spolek pro chemickou a hutní výrobu Žatí nad Labem a používané k výrobě /při kle- dení/ podlahoviny Fortit, představují tzv. nenasycené poly- esterové pryskyřice. Jde v podstatě o coa dva váhové díly ne- nasyceného polyestru, většinou etylénglykolmaleinátového typu, rosoptěně v jednom váhovém dílu reaktivního monomeru, povětšině styrenu. Vytvárování takových pryskyřic spočívá v radikálové copolymeraci dvojních vazeb obou složek, inicio- vané nejčastěji ketonperoxidy /-metylketonperoxidem, cyklo- hexanonperoxidem, metylsyklohexanonperoxidem/ v kombinaci s kovovými mýdly /zejména kobaltnaftenuátem/ jako urychlovači.

K poruchám polyesterových systémů může dojít z rady pří- čin.

V kap. 1 bylo prokázáno, že nedošlo k oxidaci monomer- ního styrénu, když žádný z odpadních produktů oxidace ani v tekutinách z výdutí, ani ve vsorcích Fortitu, odebraných v oblasti A i B, nebyl přítomen. K inhibici polymerace nedošlo, systém byl zádně zpolymerován a poruchy vznikaly až na zpoly- merovaném systému.

V tekutinách z výdutí v obou oblastech A i B byly však obsaženy, jak plyně z nálezu, glykoly a kyseliny /ftálová, adipová/. Obojí jsou důkazem, že dohlo k alkalické hydrolyze zpolymerované polyesterové pryskyřice; k hydrolyze přitom ne-

může dojít bez přítomnosti dostatečného množství vody. Hydrolyza účinně podporuje vznik výdutí /puchyřů/ a celkové porušení podlahoviny.

Tekutina ve výdutích v oblasti A je silně alkalická, obsahuje uhličitan draselný i draselný louch v takových koncentracích, že – za přítomnosti velkého množství vody – muselo dojít k souvislé destrukci spodních vrstev podlahoviny /z praktické likvidací penetračního nátěru a zhydry, slování nosné vratvy/. Draselný louch nemohl být dodán do podlahového systému s žádoucí se zabudovanými vrstevami. Jeho přítomnost je vysvětlitelná pouze dodatečnou kontaminací. Druh kontaminace se nepodařilo sjistit.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že v důsledku nadměrné vlhkosti podlahového systému došlo působením přítomných alkalických iontů k alkalické hydrolyze polyestervé pryskyřice v podlahovině Fortit, jež účinně přispěla ke vzniku poruch podlahoviny. V obou oblastech byl porušující účinek společně fyzikální a chemický /difuzní tlak, hydrolyza, směrkovení, zboření, usnadnění difuze spodními vrstvami podlahoviny/.

✓) Výmalé hranice mohou vznikat
v důsledku nevhodného
nebo nízkého sloučení

Závěr

K otázkám položeným objednatelem shrnuji výše uvedené:

1. příčinou havarijního stavu podlahoviny ve 3. patře objektu Injekce je v obou oblastech (A i B) nadměrná vlhkost podlahového systému. V oblasti A byla nejspíše vlhkost částečně vnesena po položení podlahoviny a podlahový systém byl navíc kontaminován draselným louhem. K porušení došlo působením fyzikálních sil při difusi vyvolané teplotním spádem za současného působení chemického (hydrolyza vyvolaná převážně přítomností velkého množství draselných iontů). V oblasti B byla vlhkost s největší pravděpodobností zabudována předchozími stavebními operacemi a Fortit byl pokládán dříve, než došlo k úplnému vysušení celého systému. K porušení došlo i zde společným chemickým (hydrolyza vápenatými ionty) a fyzikálním působením vlhkosti.
2. v oblasti A nelze jinak, než starou podlahovinu strhnout a po dále zmíněných úpravách položit novou celou podlahovinu.

Při provádění opravy je předešvím nezbytné zajistit, aby celý podlahový systém byl zcela vysušen (na rovnovážnou vlhkost jednotlivých vrstev při dané teplotě prostředí). Dále je třeba zajistit, aby nemohlo v budoucnu dojít k novému havarijnemu průniku tekutin

do podlahového systému (např. děštem, přetokem destilačních nádrží, mokrým provozem na podlaze). K tomu je třeba zabezpečit, aby u všech prostupů, přívodů atd., jež nějakým způsobem poruší celistvost podlahoviny, bylo zahráno možné pronikání vody (vyoudováním zvýšených soklů, utěsněním trvale tvárným tunclem atd.), stejně tak i u okrajů (u zdí).

Před namášením nové vrstvy považuji za nezbytné zejména v oblasti A provést otryskání povrchu podložky (cementového potěru) pískem nebo broky, aby byly odstraněny zbytky starého penetračního nátěru, zbytky odpadních produktů hydrolyzy i kovových solí, následované důkladným vysátkem.

Uhličitan draselný, který je zřejmě bohatě přítomen v betonech podlahového systému, je silně hygroskopický. Nelze vyloučit, že časem dojde při vhodných vlhkostních a teplotních podmínkách (nebo v důsledku nedokonalého vysušení) k vytvoření obdobné situace na kontaktní ploše s Fortitem, jež by vedla k silné hydrolyze polyesterové pryskyřice. Proto by měl alespoň povrch (opísaný, očištěný) podložky být neutralizován; vodný roztok nelze použít, protože jakékoli vnášení nové vody do systému je nevítané. Neutralisaci je třeba provést bezvodým roztokem vhodné kyseliny (např. šťavelové ^{1/}) a před pekládáním podlahoviny ne-

1/ na povrch betonu se např. naštětkuje max. 5% roztok kyseliny šťavelové v etylalkoholu

chat použité řešidlo úplně vytěkat. Při pokládání Fortitu v oblasti A mělo by být použito pokud možno nových, chemicky odolných (odolných zmydelnění) diakových polyesterových pryskyřic, např. ChS Pöhlyter 23ter 221.

Úplnou jistotu, že nové poruchy v oblasti A nevzniknou, může však poskytnout pouze úplné odstranění všech vrstev podlahového systému a jejich nahrazení novými (při zachování všech podkladů), případně provedení jiné podlahoviny, např. keramické dlažby.

Sluší ještě upozornit, že k obdobným závadám Fortitu jako dole uvedený, může dojít kdykoliv v budoucnu při náhodném promáčení podlahového systému; k nějakým závadám by ovšem muselo zákonitě dojít u každé podlahoviny, která by nepropustně uzavřela povrch podlahového systému.

V oblasti B je možné obdobné řešení, jako v oblasti A (ztržení podlahoviny, vysušení, očištění, nová podlahovina); lze ale též postupovat tak, že se provede přebroušení povrchu k odstranění výdutí a po delším období (cca za 2 roky) se provede nové slabé povrchová vrstva na znova (před litím) obroušený povrch. S jistotou pravděpodobnosti lze očekávat, že k dalším poruchám (zvětšování rozsahu a počtu výdutí) již nebude docházet a že po vyschnutí difuzí (zvláště stropní konstrukcí v letním období)

bude čášem odstraněna i příčina poruchy. Je tedy možné uvažovat i o ponechání stávajícího stavu v těch prostorách, kde výdutě nejsou přímo na závadu provozu.



R. A. Bareš

R. A. Bareš

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím
MIn. i ze dne 11. 10. 1967 č. l. ZT 108/67 pro
zkušenou výrobu silohydraulického, pro odvzdušnění staveb obytných,
průmyslových a výrobních a silohydraulického materiálu.
Znalecký stan je zapísán pod 48/78 znaleckého

Znalecký stan je vzdálen (vzdálenost) zeměpisně podle přírodního stupně
dodnesi 1



Doplněk k návrhu rekonstrukce podlah v n.p. Léčiva Měcholupy

S ohledem na skutečnost, že nelze v současné době získat pro výrobu nové podlahoviny Fortit v ██████████ dianovou polyesterovou pryskyřici (ChS Polyester 221), která byla navržena znalcem na jednání 24.8.1978 (viz zápis z tohoto jednání), doporučuje se změnit penetrační systém.

Zvoleným penetračním systémem je třeba zajistit:

- a) dobrou penetrační schopnost do betonu
- b) dostatečnou hloubku penetrace
- c) dobré vytvrtzení i v betonu vlhkém
- d) nezávislost penetračního systému na alkalitě penetrovaného prostředí
- e) nezávislost pojiva Fortitu na slizkých penetracích
- f) kompatibilitu penetrace s pojivem Fortitu.

Livalka

Jako nejvhodnější základní pryskyřice z hlediska d) a f) se jeví ChS Epoxy 15 (Spolek), příp. ChS Epoxy 1200, ChS 1505 nebo ChS Epoxy ZV 1120 (všechno Spolek).

Lze též uvažovat použití epoxidového laku S 1300 (Barvy a akry), příp. Sadurit M 11 (Spolek).

Ředitlový systém

Nejvhodnější z hlediska a) a b) je směs ředitel technický xylén a butylalkohol (nebo izopropylalkohol) v poměru 8 : 2 hmotn.

Poměr pryskyřice (podle druhu) a uvedeného směsného ředitla je 1:2 až 1:4 , v průměru 1:3 (hmotn.).

Při použití laku S 1300 (jenž je již 50% roztok epoxidové pryskyřice ve směsi xylenu a butylalkoholu v poměru 7:3 hmotn.) provede se ředění v poměru 1:1 (obj.) ředitlem výrobcem k laku dodávaným (které je stejnou směsí jako v laku).

Při použití Saduritu M 11, který je 20% roztok epoxidové pryskyřice ve směsném ředitle xylen-butylalkohol, se další ředění neprovede.

Tvrďící systém

Vzhledem k tomu, že není jistota, že destilací byly z Resamolu odstraněny všechny zbytky fenolu, je Resanol jako tvrdidlo pro aplikaci v kontaktu s polyesterovou pryskyřicí ChS Polyester 104 a 200 nevhodný, i když zajišťuje velmi dobré vytvrdenutí ve vlhkém a výsledná pryskyřice je dobře chemicky odolná. Tvrđidlo D 190 (jež se užívá běžně také pro tužení laku S 1300, v roztoku se stejnými rozpouštědly jako lak) poskytuje větší odolnost proti vodě (vlhkému prostředí) při tvrdnutí, avšak vzhledem k přítomným esterovým vazbám má výsledný produkt menší chemickou odolnost.

Nejvhodnějším tvrdícím systémem jeví se směs aminoamiisu a diethylentriaminu, tj. směs čs. tvrdidel P 1 a L 190, obchodně dodávané jako D 500 (Spolek). Tvrđidlo D 500 dá dobré a rychlé zesítění, zlepšené zesítění ve vlhkém proti P 1, nemá však tolik esterových vazeb, napadnutelných alkaliemi v betonu jako L 190. Vyhovuje nejlépe z hledisek c), d), e) a f).

Množství tvrdidla D 500 je 3,3 násobek množství tvrdidla P 1, které udává výrobce pryskyřice pro ten který druh.

Penetraci uvedeným epoxidovým systémem lze provádět na povrch betonu, který je alespoň v povrchové vrstvě zcela suchý a zcela očistěný od zbytků staré (polyesterové) penetrace. Penetrace se provede dvakrát (příp. i vícekrát) k zaplnění pór betonu, ale bez vytvoření souvislé (lakové) vrstvy na povrchu.

Polyesterový laminát se klade do ne ještě zcela vytvrzené penetrace, tj. do mírně lepivého stavu, normálním způsobem.

V ostatních bodech zůstává plně v platnosti zmíněný zápis z 24.8.1978 o možnostech rekonstrukce poruch podlahovin v n.p. [REDACTED]

Navržený postup rekonstrukce nelze bez dalšího aplikovat v jiných případech; byl vypracován pouze pro akci rekonstrukce podlah [REDACTED]

Upřesňujeme znění TP pro kladení podlahoviny Fortit:

- a) všechny vrstvy stropního systému musí být před kladením Fortitu vysušeny na rovnovážnou hodnotu vlhkosti. Hlavní rovnovážné vlhkosti závisí na druhu použitých materiálů a podmínkách okolního prostředí a potřebné údaje obsahuje odborná literatura. Obecným kriteriem je údaj ČSN 74 4505 čl.37 podle níž nejvýše přípustná vlhkost podkladních vrstev pod nepropustnou podlahovinou činí 6% obj. tj. cca 3% váh. Tyto hodnoty je třeba bezpodmínečně zachovat, existuje-li ve stropním systému negativní teplotní spád (s teplotou klesající zdola nahoru), převyšující trvale 10°C ať je vyvolán jakýmkoli způsobem (kritall, teplodní nebo klimatiční rozvody pod stropem atd.).
- b) Je třeba zajistit, aby nemohla ani po položení Fortitu pronikat vlhkost pod podlahovinu (netěsnostmi kolem prostupů, ukončení atd. v mokrých provozech).
- c) Jestliže nelze z jakýchkoli příčin dodržet tyto podmínky (např. také při aplikaci dutých prefabrikovaných desek, jejichž dutiny jsou částečně naplněny vodou vnesenou do nich nevhodným prováděcím postupem při kladení a ošetřování následných podlahových vrstev), nebo jestliže existuje trvalý negativní vlhkostní spád mezi stropem a prostorem pod ním a převyšuje-li přitom vlhkost vzduchu 80% relativní vlhkosti, je třeba zabránit pronikání vlhkosti k podlahovině dodatečným opatřením. Takové opatření je vybudování parotěsné zábrany v co nejbližším sousedství nepropustné podlahoviny prakticky těsně pod betanovou podlážkou. Pod parotěsnou zábranu dostačuje, aby její difusní odpor byl alespoň rovnocenný difusnímu odporu Fortitu (hodnocený stejnou zkušební metodikou na stejném zkušebním zařízení). Ve shodě se zkouškami provedenými ve VVÚSZ Praha dostačující parotěsnou zábranu vytvoří jedna vrstva vhodného hydroizolačního pásu s asfaltovým nátěrem. Zkouška i ve VVÚSZ Praha byla zjištěna průměrná hodnota difuzního odporu podlahoviny Fortit o tloušťce 6,5 mm $930 \text{ torr} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{hod}^{-1}$ (SI $4,5 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}$)
- d) V případě, že nedochází ve stropním systému ani k teplotnímu ani k vlhkostnímu spádu vyvolanými vnějšími podmínkami, lze připustit před kladením Fortitu zvýšení ve stropním systému přítomné vlhkosti o cca 50% nad rovnovážnou hodnotu, tj. zpravidla ne více než 4,5% váh. Přitom musí být v každém případě ohledně pod podložek neopustit vrstvu

e) Pro beton podložky nesmí být použita žádná plastifikující pří-
sada, která může způsobit zvýšení alkalických iontů, beton
použitý pro podložku má být z nealkalického cementu a křeměnné-
ho štěrkopísku bez alkalických nečistot.