

**Znalecký posudek  
o příčinách poruch plastbetonové podlahoviny**

**59 stran**

**23. 11. 1981**

Ing. CSc. Richard A. B a r e š  
o/o Ústav teoretické a aplikované mechaniky  
Československé akademie věd  
Vyšehradská 49, 128 49 P r a h a 2

Cj. z 9P/223/81

Praha, 23. 11. 1981

### Z n a l e c k ý p o s u d e k

o příčinách poruch plastbetonové podlahoviny [REDACTED]  
[REDACTED]

V srpnu 1981 byl jsem požádán o provedení znaleckého posudku poruch syntetických podlahovin provedených n.p. Stavovnia Bratislava v objektu [REDACTED]  
[REDACTED]

Téhož měsíce jsem dostal písemnou objednávku n.p. Stavovnia, podn. Ředitelství, Stromová 9, 882 06 Bratislava, podepsanou vedoucím střediska vývoje Ing. Vl. Janiškem, pod čj. 43/79/81/Ing.Bý ze 14. 8. 81 tohoto znění:

„ Na základě telefonního dohovoru objednávané u Vás posouzení plastbetonových podlah na [REDACTED]  
[REDACTED] které vykazují vady.

Jedná se o posouzení příčin tvorby puchřev, návrh způsobu ich odstránenia a celkové posouzení čo do spoľahlivosti.

Vzhľadom na náš termín, kedy musíme opravu vykonať, tj. 30. 9. 1981 Vás prosíme, aby ste obhliadku a posudek urobil čím skor.

Znalecký posudek je nevyhnutný k rozhodnutiu o oprávnažnosti reklamácie zahraničného zákazníka a jako podklad pro plnění smluvních závazků mezi odběratelem a dodavatelem. Dodavatel stavby včetně podlahovin byl n.p. Stavoindustria.

Dne 1. 9. 1981 provedl jsem prohlídku objektu na místě za přítomnosti zástupců n.p. Stavoindustria s. Ing. Mádlové, stavbyvedoucí, HSV Trnava s. Májka, ved.výst. kontroly, ISP Bratislava s. Ing. Rystričekého, vývojové pracoviště Bratislava a zástupce uživatele s. Janička.

Současně jsem byl seznámen přítomnými zástupci s projektem a informován o některých skutečnostech při provádění stavby a o vzniku a rozvoji poruch podlahoviny. Byl mi též předán "Plán poškozeného plastbetonu" v jednotlivých částech objektu, seznámenávející stav v lednu 1981 a v srpnu 1981.

Rovněž jsem odebral vzorky podlahoviny k analytickým rozborům a vzorky podkladních vrstev ke zjištění jejich vlhkosti.

Další vzorky podlahoviny z míst určených znalcem byly odeslány později Ing. L. Bystričkým a předány znalci spolu s výsledky zjištění vlhkosti podkladního betonu na velkých vzorcích dne 2. 10. 1981.

S ohledem na to, že k identifikaci poruch se není možno obejít bez provedení řady chemických analýz, přičemž jsem s výslovným souhlasem zadavatele ke spolupráci konsultanty, specialisty analytiky, Ing. Konečného a Ing. M. Strojbla z Ústavu organické chemie a biochemie CSAV.

Veškerá nezbytná zařízení, přístroje a materiály potřebné k analýzám a dalším zkouškám byly ve smyslu § 14 zákona 36/67 Sb. zapůjčeny nebo poskytnuty bezplatně Ústavem organické chemie a biochemie a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Československé akademie věd.

K posudku byly použity tyto další podklady:

- B
- /1/ - Technologický předpis n.p. Armabeton "Podlahoviny ze syntetických pryskyřic" z ledna 1979
  - /2/ - Technologický předpis n.p. Armabeton "Podlaha Beto-plast" z června 1975 a TEP 12/76
  - /3/ - Technické podmínky pro "Podlahu Betoplast" z ledna 1977
  - /4/ - R. A. Bareš: Polyesterové plněné systémy, 1978, STAN-CSAV, Praha
  - /5/ - Technologický reglement č. 200 pro výrobu "Patix 211 a Patix 229" PCH3 Žilina z 1. 7. 1976

- /6/ - Technické podmínky pro "Syntetickou podlahovinu Fortix 225" /TPB 97-015-77/ platné od 1. 2. 1978, Žilina
- /7/ - Technické podmínky pro "P urychlovač III" /PDI 32-836-75/
- /8/ - Technické podmínky pro "Iniciatory P" /PDI 32-128-78/
- /9/ - R.A. Bareš "Všeobecné posouzení technologie a užití podlahoviny Fortix a Betoplast, odb. expertisa, Praha, únor 1979
- /10/ - V. Černák, Z. Hájek, J. Mleziva "Vytvrzování nenasyčených polyesterových pryskyřic I, Plasty a kaučuk 11, 1974, č. 6, str. 165-168
- /11/ - R.A. Bareš - Posevní stavby č. 11/1980
- /12/ - R.A. Bareš - Stavivo, č. 6,7,8,9,10/1980
- /13/ - R.A. Bareš - Stavební ročenka 1980, SNTL, 1979
- /14/ - J. Mleziva - Polyester, SNTL, 1978
- /15/ - St. Bechyně - Technologie betonu, sv. 5, SNTL, 1961
- 11 - R.A. Bareš - Fuzební pravidla 798/23/24, 786/21/81  
= deln.

B

## N á l o s

### 1. Popis objektu a jeho provádění

Stavba technického střediska [REDAKCE] je přízemní, halová budova, složená z několika částí na členěném půdoryse, s podlahovinou z polyesterového plastbetonu.

Podkladní betony byly provedeny na podzim 1978, střechy však byly dokončeny až o rok později. Je proto nanejvýš pravděpodobné, že alespoň v omezených lokalitách docházelo k opakovanému vlhčení podkladních betonů dešťovými srážkami a k vysychání betonu prakticky nedocházelo.


Plastbetonová podlahovina byla pokládána na podzim 1979. V první polovině roku 1980 /duben - červen/ byly zjištěny poruchy podlahoviny /např. ve skladě/, ve formě velkých vřdutin / $\varnothing$  10-30 mm i více/. V červenci až září 1980 byly provedeny opravy podlahoviny spočívající v odstranění poškozených částí, znovupoložení plastbetonové vrstvy vystužené navíc u spodního povrchu skelnou rohoží a vytvoření nové povrchové vrstvy v celém rozsahu objektu k dosažení barevné jednotlosti. Pro povrchovou vrstvu byl použit s výjimkou chodby Patix, na chodbě Sadurit /epoxy - styrenová směs/.

K dalším poruchám stejného charakteru, převážně na místech neopravených výměnou plastbetonu, docházelo během podzimu a jara 1980 a stav poruch v lednu 1981 byl zaznamenán uži-

vatelem budovy do schematických výkresů. Poruchy se dále rozširovaly a další jejich záznam byl proveden v srpnu 1981. Tento záznam odpovídá shruba stavu při prohlídce objektu znalcem, tj. v září 1981.

Během letního období 1981 /v mezidobí mezi provedenými záznamy poruch/ došlo k větším částem k poruchám u okrajů /ukončení/ podlahoviny, u zdiva, u oken.

V současné době je budova již v provozu a současný stav poruch je schematicky vyznačen na obr. 1, kde jsou vyznačeny též místa prováděných sond.

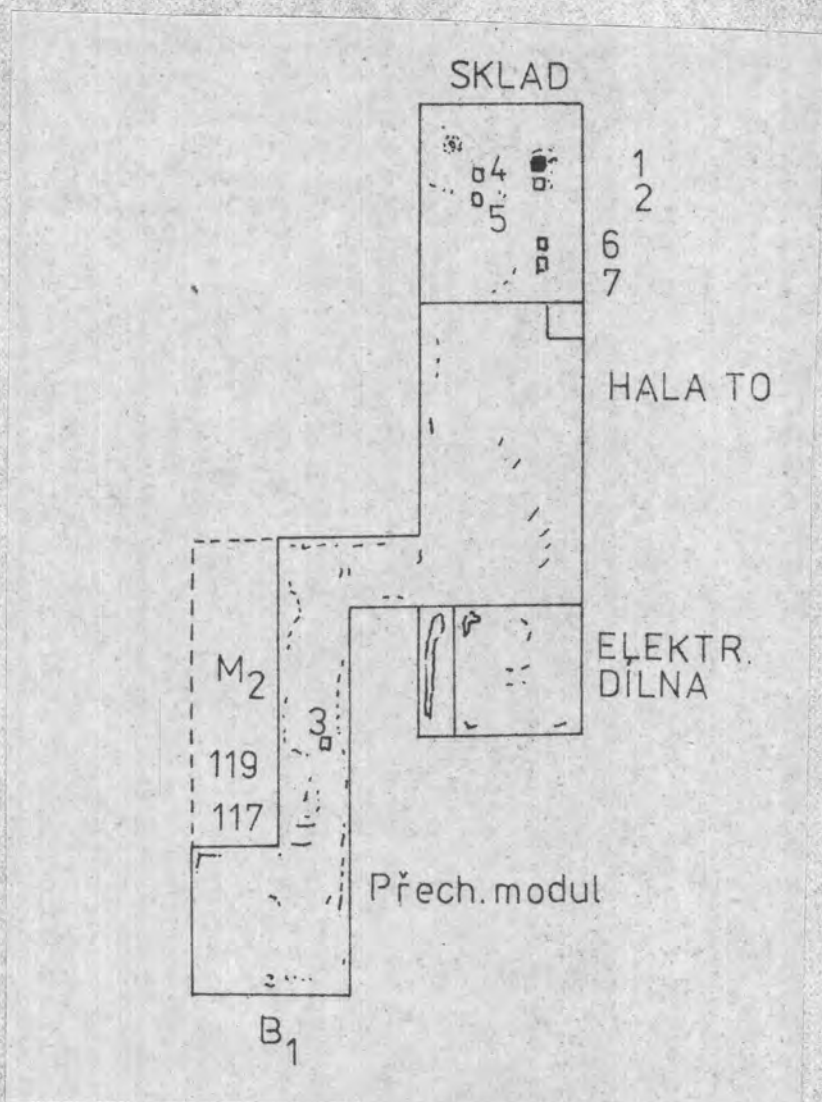

obr. 1  
Schematické znázornění poruch a sond

## 2. Skladba podlahy

Skladba podlahy je navržena v projektu takto /shora/:

plastbeton	2 cm
beton 170	12,5cm
izolace proti zemní vlhkosti	
podkladní beton	10 cm

Izolace podle máš předloženého projektu je uložena pouze horizontálně až k vnějšímu kraji zdiva /základů/, není zatažena vertikálně nad úroveň vnějšího terénu. Vnikání vlhkosti podél horizontální izolace z vnějšku není tedy zabráněno.

Neposuzoval jsem míru shodnosti skutečného a projektového řešení celkového uspořádání ani stavebních detailů, když jsem neměl k dispozici úplný projekt ani stavební deník; pro vyžadované posouzení příčin poruch podlahoviny nejsou však tyto skutečnosti rozhodující. Nemohu posoudit ani způsob provádění stavby a některé rozpoxy ve tvrzeních projektanta, prováděcího závodu a investora např. v časové návaznosti jednotlivých prací /doba sestřežení aj./.

Okolo celé budovy je proveden betonový chodníček s nevýrazným spádem od budovy.



### 3. Podlahovina

Ke zjištění předepsané technologie provádění podlahoviny vyžádal jsem si od jejího dodavatele technologický předpis. Podle sdělení Ing. L. Bystrického, n.p. Stavoindustrie, vlastní předpis nemá a používá technologického předpisu pro podlahovinu Betoplast n.p. Armabeton Praha s května 1976 s tím, že namísto směsi pryskyřice ChS Polyester 104 a ChS Polyester 200 používá stejné množství polyesterové, mírně plněné pryskyřice označené jejím výrobcem Povážskými chemickými závody Žilina jako "Syntetická podlahovina Patix 225". Složení této pryskyřice vyplývá z technologického reglementu č. 200 PCHZ Žilina pro výrobu pryskyřice Patix 234 a 211. Žádná ze složek z nichž byla podlahovina vyrobena, se v původním stavu do dnešního dne nedochovala, a nebylo tedy možno přímo posoudit shodnost reglementovaného a skutečného složení výchozích surovin.

Podlahovina Betoplast, podle jejíhož technologického předpisu - podle údaje dodavatele - byla provedena i podlahovina v posuzovaném objektu s již zmíněnou směsí pryskyřice, směsí iniciátoru P VI za PV a směsí urychlovače P I za P III, se pokládá na základní penetrační nátěr /provedený zde údajně též acetonem středněm Patixem 225/ a skládá se ze dvou částí:

- nosné vrstvy složené ze spojovací vrstvy a vlastního plastbetonu

- povrchové úpravy, složené z vyrovnávací vrstvy a následné vrstvy.

Složení jednotlivých vrstev a postup podle technologického předpisu n.p. Armabeton Praha je následující:

Penetrační nátěr:

ChS Polyester 104	90 hm.d.
ChS Polyester 200	10 hm.d.
acetón techn.	100 hm.d.
P-urychlovač I/40	1 hm.d.
P-iniciátor VI	2-4, doporučeno 3 hm.d.

Hesná vrstva

ChS Polyester 104	75 hm.d.
ChS Polyester 200	25 hm.d.
P-urychlovač I/40	1-2, doporučeno 1 hm.d.
P-iniciátor VI	2-4, doporučeno 3 hm.d.
signacol	2 hm.d.
písek JUK	70 hm.d.
písek PBT	630 hm.d.

Nejdříve se smíchá základní směs ChS 104, ChS 200, P I/40; z ní se odebere 8 kg a přidá P VI v množství 200 cm<sup>3</sup> /100 - 300 cm<sup>3</sup> podle teploty/, promíchá a přidá 3 kg JUK. Z této směsi se odebere cca 1,5 kg a rozprostře jako spojovací vrstva před kladením plastbetonu. Ke zbytku se přidá písek PBT /30 kg/.

promíchá a ukládá <sup>bezprostředně</sup> na spojovací vrstvu.

Vyrovnávací vrstva

ChS Polyester	104	90 hm.d.
ChS Polyester	200	10 hm.d.
P-urychlovač I/40		1-2, doporučeno 1 hm.d.
P-iniciátor VO		2-4, doporučeno 3 hm.d.
signocel		5 hm.d.
aerosil		1 hm.d.
JUK		100 hm.d.
roztok PAR-5		1 hm.d.

Nášlapná vrstva

ChS Polyester 104		90 hm.d.
ChS Polyester 200		10 hm.d.
P-urychlovač I/40		1-2, doporučeno 1 hm.d.
P-iniciátor VI		2-4, doporučeno 3 hm.d.
signocel		5 hm.d.
roztok PAR-5		5 hm.d.

Parafinový roztok PAR 5

styren		100 hm.d.
parafin 52-54		5 hm.d.
lukocil M 10		0,2 hm.d.

Podklad má být podle tohoto technologického předpisu z cementového betonu min. tl. 4 cm, vyzrálého min. 28 dní, celistvý, soudržný, nepoprašený, neodutý, s pevností min.

17 MPa, s rovinností  $\pm 3$  mm/2m. Beton musí být proveden ze zavlhle směsi, povrch sáten dřevěným hladítkem, nesmí být zaprašován cementem, uhlazen ocelovým nebo plastovým hladítkem, smáčeno asfaltem, oleji nebo nátěrovými hmotami. Beton podlahy musí být naprosto suchý /max 3% hm. vlhkosti/ a musí být zajištěno, aby jím nemohla pronikat vlhkost k penetračnímu nátěru /rubu podlahoviny/ a to ani v době provádění, ani v době užívání podlahoviny.

Okraje dilatačních spar, přiznaných pracovních spar a všechna ukončení ve vrstech, dveřích atd., tedy i tam, kde podlahovina navazuje na jiný druh podlahoviny apod., musí být osazeny ocelovým dílníkem tak, že jeho vodorovné rameno směřuje od spáry nebo ukončení k podlahovině a jeho povrch je v úrovni povrchu podlahoviny.

Optimální podmínky pro provádění jsou  $20^{\circ}\text{C}$  a do 60% RV. Teplota podkladu nesmí klesnout pod  $10^{\circ}\text{C}$  a přesáhnout  $20^{\circ}\text{C}$ , teplota prostředí po celou dobu provádění a min. 1 týden před zahájením pr. cí a 28 dní po dokončení nesmí klesnout pod  $15^{\circ}\text{C}$ .

Jednotlivé složky použité v daném případě pro přípravu směsi jsou /podle reglamentu č. 200 PCHZ Žilina z 1. 7. 1976 a jeho dodatků/:

Patix 225 - nenasyčená polyesterová pryskyřice, tj. roztok nenasyčeného polyesteru na bázi dietylenglykolu, propylenglykolu, anhydridu kyseliny italové a melainové a monomerním styrenu

/množství styrenu max. 30% hmot./• Polyesterová pryskyřice Patix 225 je směsí pryskyřice Patix 211 /na bázi dietylglykolu/ a Patix 324 /na bázi monopropylglykolu/ v molárním poměru 1:1.

Přísady jsou suchý mletý vápence a titanová běloba typu Rutil.

Pryskyřice Patix 324 je monopropylglykol- fumarát -o- ftalátový polymer středně styrenem s přísávkem parafinu v poměru vstupních surovin hmotnostně cca 1:0,59 : 0,88 : 1,18 : 0,003, stabilizovaný 0,04% hydrochinonu.

Pryskyřice Patix 211 je dietylglykol- fumarát -o- ftalátový polyester středně styrenem s přísávkem parafinu v poměru hmotnostním cca 1:0,38 : 0,58 : 0,58 : 0,0004, stabilizovaný cca 0,1% hydrochinonu, přičemž přidávaný styren je již předstabilizovaný /45 mg hydrochinonu na 1 kg styrenu/.

Homogenizace obou směsí /v hmotnostním poměru násad 1 : 0,92/ se provádí cca 4 hod.; do směsi se pak přidá 1% titanové běloby typu rutil a 9% mletého vápence /hmotnostně/ a znovu se mísí po dobu 4 hodin. Viskozita výrobku se může pohybovat v rozmezí 400 - 1400 Pa s /při 20°C/, šís. kyselosti max. 40 mg KOH/g.

Při přípravě penetračního roztoku z Patixu 225 povoluje reglement, je-li viskozita vyšší než očekávaná, dále doředit získaný výrobek styrenem podle instrukcí mistra.


P katalysátor V je podle TPD 32-128-78 směs 80% methyl-  
cyklohexanonperoxidu a 20% methylcyklohexanolu.

P urychlovač III je podle PHD 32-836-75 roztok kobaltoktoatu  
v lakafském bensinu.

Dávkováni je podle TPD 97-015-77 1% P katalysátoru V a 0,5%  
P urychlovače III na hmotnost Patixu při 20°C. Doba použitel-  
nosti Patixu je podle stejného TPD 4 měsíce ode dne dodávky.

#### 4. Popis poruch

Poruchy plastbetonové podlahoviny se projevují převážně  
vytvářením velkých puchýřů povrchové vrstvy /obr. 2/ a jejich  
následným popraskáním /provozem/ obr. 3, v okrajových částech

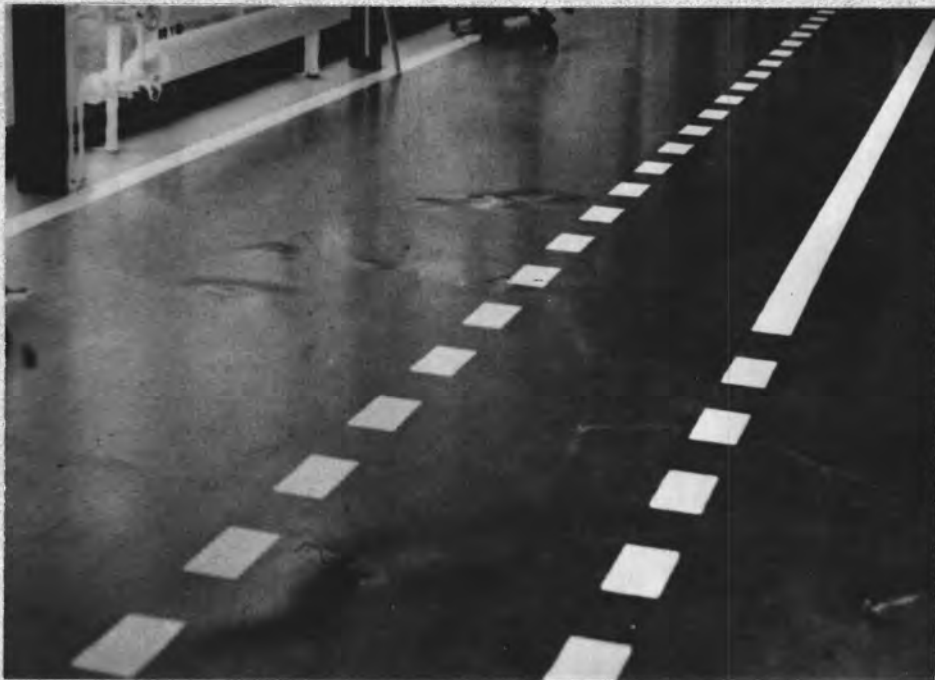

Obr. 2

Vytváření velkých puchýřů v povrchové vrstvě



Popraskání puchýřů provozem a miskovitě zdviháním okrajů

Obr. 3

/u ukončení podlahoviny/ miskovitým zdviháním povrchové vrstvy oddělené od plastbetonu /a příp. mechanickým porušením/, v některých případech též vznikem paprskovitých trhlin povrchové vrstvy s miskovitým zdviháním okrajů u trhliny.

Při odběru vzorků bylo zjištěno, že povrchovou vrstvou, která je relativně tuhá, lze snadno oddělit v jisté hloubce od plastbetonu, resp. že plastbeton od jisté hloubky pod povrchovou vrstvou /1-3 mm/ je nesoudržený a rozpádnutý, s minimální kohezní pevností /obr. 4/ a působí do jmen mokrého lepkavého písku. Vrchní /krycí/ vrstva /dvojnásobné tloušťky/ je

ohybná, dá se bez porušení a většího úsilí ohnout do úhlu 90  
i více stupňů.

Výskyt poruch v objektu je náhodný, nebyla zjištěna žádná  
sřejmá souvislost s okolím nebo způsobem namáhání /kromě  
již zmíněného sdvíhání okrajů podlahoviny/ a zdá se, že chyba,  
která poruchy savinila je systematická.

V místech, kde byly provedeny opravy stržení staré pod-  
lahoviny a položení nové /vystužené navíc skelnou rohoží ve  
spodní, spojovací vrstvě/, nebyl zatím zjištěn vznik nových po-  
ruch.



Obr. 4

Nesoudržnost (rozpadavost) plastbetonové nosné vrstvy pod  
povrchovou vrstvou



### 5. Obsah vlhkosti v podlaze

Ke sjištění vlhkosti podkladního betonu byly provedeny ve dvou místech ve skladu sondy ručním odsekáním a vzorky jak podlahoviny, tak betonu uloženy bezprostředně do polyetylenových lahví. Vzhledem k nedostatečné vybavenosti nářadím byl z těchto sond odebrán pouze vzorek povrchové části betonu do hloubky cca 3-4 cm pod jeho povrch. Vzorek č. 1 byl odebrán na místě s puchýřem v povrchové vrstvě, vzorek č. 2 na místě zdánlivě dobrém /bez dutého zvuku při poklepu/. Po odkrytí tohoto místa bylo sjištěno, že plastbeton je obdobně porušen /malá kohezní soudržnost/. Další sonda byla provedena několik metrů dále, opět na místě subjektivně dobrém, bez poruch. Zde bylo sjištěno, že jde o část opravovanou, přičemž jak spojovací vrstva, tak plastbeton i krycí vrstva jsou pevné, neporušené. Plastbeton lze poměrně snadno oddělit od spojovací, skelnými vláknami vystužené vrstvy, a tuto vrstvu opět od betonu.

Další dvě sondy č. 4 a 5 byly provedeny rovněž ve skladu, v místech, kde nedošlo zatím k žádným vnějším poruchám a kde na poklep byl plastbeton znělý /dále od oken, těsně u bílé čáry označující dopravní pruh/. Po odkrytí povrchové vrstvy však bylo sjištěno, že i zde je plastbeton zcela rozrušen, je měkký až rozpadavý.

Sonda č. 8 byla odebrána na schodě /M2/, se stejným výsledkem.

Ke sjištění vlhkosti podkladního betonu v celé tloušťce byly odebrány další dva vzorky betonu č. 6 a 7 větších rozměrů

až k vodotěsné izolaci /tl. cca 12,3 cm/.

Zjištěné hodnoty obsažené vlhkosti v betonu jsou uvedeny v tab. 1

Vzorek č.	Popis vzorku	obsah vlhkosti v % suché hmotnosti	Množství volné vody v 1/m <sup>2</sup>	Množství volné vody v 1/m <sup>2</sup> nad rovnovážnou vlhkost
1	} Povrchová vrstva betonu o tl. cca 4 cm	4,36%	-	-
2		4,48%	-	-
6	} Celá vrstva betonu až k izolaci	12,1%	33,3	25,0
7		26,8%/1/	73,7	63,4

#### 6. Teplotní spád

Teplotní spád v podlaze bude zřejmě až na výjimečně krátké časové období v zimních měsících, kdy se prostory nevytápí, pozitivní charakter, tj. teplota horního povrchu bude vyšší než teplota spodního povrchu /podloží/. V letním období přispívá ke zvýšení teploty horního povrchu velká prosklená plocha některých částí budovy, vystavená po většinu dne slunečnímu záření, v zimním období při vytápění je vyšší teplota uvnitř budovy nezbytná.

V důsledku převážně pozitivního teplotního spádu nebude docházet k větší cirkulaci vlhkosti ve stropním systému a zejména nebude vlhkost transportována a soustřeďována pod nepropustnou podlahovinu. Naopak, převážnou část roku bude vlhkost přítomná v podlaze transportována ke spodnímu povrchu betonu, tj. k vodotěsné izolaci. Ke změně by mohlo dojít jen v tom případě, že

by nasycenost betonu vodou se zvyšovala /např. zatákním vody od dešťových srážek z vnějšku budovy po horizontální izolaci/ tak, že by došlo k úplnému prosycení /promáčení/ celé tloušťky betonu pod podlahovinou. Tuto možnost nelze vyloučit, což potvrzuje i vlhkost betonu v sondě 7 jež se již blíží maximální možné hodnotě nasycenosti vodou špatného betonu /s velkým vodním součinitelem a špatným zpracováním - podle druhu betonu je nejvyšší možné nasycení vodou cca 50% hmotnosti betonu [14, str. 62]/.

Že přítomná vlhkost v betonu je účinně transportována teplotním spádem od jeho horního povrchu svědčí i sondy 1 a 2, kde v horních vrstvách betonu o tloušťce cca 4 cm byla zjištěna vlhkost max. 4,5%, tedy slabě nad rovnovážnou hodnotou.

Z uvedeného lze vyvodit, že s největší pravděpodobností vlhkost přítomná v betonu zatím nepůsobila ani chemicky ani fyzikálně /rozklíňujícím účinkem/ přímo na polyesterovou podlahovinu. O tom svědčí ostatně i okolnost, že penetrace, příp. spojovací vrstva jak původní podlahoviny, tak nové podlahoviny /v tomto případě vyztužené skelnými vlákny/ není narušena a podle subjektivního hodnocení v odkrytých sondách má požadované vlastnosti.

## 7. Chemické analýzy podlahoviny

Dřívější zkoušenosti s podlahovinami nenasyčených polyesterových pryskyřic ukázaly, že vedle fyzikálních příčin /např. rozklíňujícího účinku přetlakem vodních par/ jsou nejčastějšími

příčinami poruch jevy chemické povahy. Proto byla hlavní pozornost věnována chemickým analizám podlahoviny, jež byly provedeny s použitím nejmodernějších metod a zařízení.

Extrakce byly prováděny v Soxhletově extrakčním přístroji. *s kmitočtovým gelchromatiem*

Plynově chromatografická měření byla prováděna na plynovém chromatografu FVE 104/64 s FID detektorem, s dělicí kolenou 3 $\beta$  SE - 30 na Gaschromu Q. Plynová chromatografie patří k nejdělnějším dělicím metodám,<sup>x/</sup> které jsou dosud známy a použije-li se integrátor tj. zařízení na zpracování naměřených hodnot umožňuje i kvantitativní stanovení; pro integraci byl použit Minigrátor fy Spectra-Physics. Práce byly prováděny převážně při teplotách 60 a 90°C.

x/

Plynovou chromatografií jsou rozdělčovány těkavé látky v plyné fázi v soustavě plyn-kapalina. Metoda využívá různé rozpustnosti par analyzovaných složek ve vhodné kapalině, zakotvené na nosiči. Celá analýza probíhá v průtoku nosného plynu a jednotlivé více nebo méně oddělené komponenty jsou vymývány, vhodným způsobem detekovány /např. plameno-ionizačním detektorem/ a registrovány automatickým zapisovacím systémem v závislosti na čase. Doba potřebná od nástřiku vzorku až do vymytí určité komponenty se nazývá eluční čas a je za stejných podmínek analýzy pro každou látku charakteristickou konstantou.

Srovnáním elučních časů se dají tedy se získaných náznamů obdržet podklady pro identifikaci obsažených látek i pro posouzení složitosti analyzované směsi. Pro potřebu tohoto posudku bylo nutno připravit jako standardy o -fenylendimetanol, 1,3 -propylenglykol k zajištění přesné identifikace látek přítomných ve zkoumaných vzorcích. Ostatní standardy 1,2 -dietylglykol, etylenglykol, dietylglykol, 1,4 -butandiol, kyselina benzoová, kyselina ftalová, kyselina maleinová, kyselina fumarová, kyselina adipová, kyselina jantarová, fenyletylglykol byly k dispozici z dřívějších prací.

*(X)*  
vzhledem  
k rozdílu  
v elučním  
časům.

Pro infračervenou spektrometrii<sup>xx/</sup> byl použit Infrared Spectrometr fy PERKIN- ELMER.

Pro <sup>uvst</sup>hmotovou spektrometrii<sup>xxx/</sup> bylo použito zařízení MS 902 fy AEI s připojeným plynovým chromatografem FVE 104/64.

Vnější charakter porušení podlahoviny, zejména povrchové vrstvy /puchýře, praskání/, naznačuje především nedostatečnou mechanickou pevnost nosné vrstvy plastbetonu. Měkkost nebo rozpadavost nosné vrstvy po odkrytí gelcoatu a zápach po organických látkách tuto domněnku potvrdily a proto byla na ni při analýsách soustředěna největší pozornost. Nízkou pevnost plastbetonu mohou v podstatě způsobit dvě příčiny:

- velký nedostatek pojiva
- přítomnost nízkomolekulárních látek.

Úplnou rozpadavost či měkkost s dojmem vlhkosti může působit pouze druhá z uvedených příčin.

### 7.1. Množství pojiva

Vyžiháním vzorku nosné vrstvy /plastbetonu/ do červeného žáru byl stanoven nespalitelný zbytek. Úbytek na váze činil

---

<sup>xx/</sup> Infračervená spektrometrie je spektrální převážně kvalitativní metoda založená na typické absorpci infračerveného záření různých vlnových délek zkoumanou látkou. V organické chemii se používá k určení typických funkčních skupin, které se ve zkoumané látce vyskytují a které infračervené záření pro ně specifickým způsobem absorbují.

<sup>xxx/</sup> <sup>uvst</sup>Hmotová spektrometrie je moderní fyzikálně analytická metoda pro identifikaci organických látek, sledující rozpad molekuly zkoumané látky při jejím bombardování letícími elektrony; podle velikosti a chemického složení vzniklých molekulových fragmentů lze stanovit chemické složení a strukturu původní látky.

11,3%, což je o 1,7% méně, než by odpovídalo hmotnostnímu procentu podle technologického předpisu n.p. Armabeton /13%. Při dokonalé polymeraci vhodná pryskyřice však i zjištěné množství pojiva je dostatečné k zabezpečení pevnosti vyšší než 60 MPa v tlaku. Pokud do plastbetonové směsi je dodáváno stejné množství Patixu jako je ChS Polyesteru, potom skutečná organická část ve směsi /s ohledem na obsah anorganického plniva v Patixu/ by měla být 11,9%, což je v dobré shodě se získaným výsledkem uvádějí-li se, že jistá část styrenu obvykle před polymerací odtěká.

 
Z uvedeného lze mít za prokázané, že hmotnostní podíl Patixu ve směsi s pískem byl dávkován podle technologického předpisu n.p. Armabeton. Současně lze vyvodit, že nebylo zvláštní množství Patixu tak, jak by odpovídalo obsahu plniva v něm, aby bylo dosaženo stejného poměru pojiva a plniva jako v technologickém předpisu n.p. Armabeton.

## 7.2 Přítomnost nízkomolekulárních látek

Plastbeton z nosné vrstvy byl extrahován chloroformem. Velikost extraktu je měřítkem stupně polymerace pojiva; extrahovatelný podíl máše být tvořen nižšími polymery /oligomery/, nereagovanou pryskyřicí, zbytky výchozích surovin /s výroby pryskyřice, iniciátoru a urychlovače/<sup>neuváděly</sup>, nečistotami surovin nebo látkami vzniklými vedlejšími reakcemi při chybách technologie výroby plastbetonu atd., vesměs látkami zhoršujícími vlastnosti výsledného výrobku.




spolu s kyselinou ftalovou




jsou v normálně vytvrzeném plastbetonu zabudovány do polymer-  
ní sítě polyesterového pojiva.

Kyselina ftalová je vázána na glykoly v polymeru pouze  
esterovou vazbou, jež se dá účinkem vody a alkalii /tzv. hydro-  
lyzou

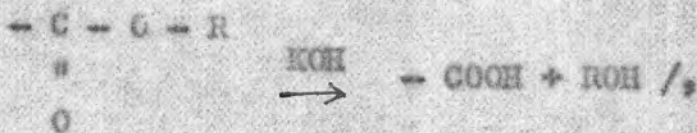

nebo účinkem metylalkoholu /tzv. metanolyzou

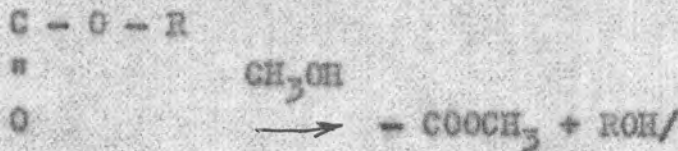

z polymerní vytvrzené sítě hydrolyticky či metanolyticky odštěpit.  
Tohoto efektu není možné docílit u kyseliny fumarové, neboť ne-  
ní vázána jen esterově.

K nedokonalé polymeraci pojiva může dojít ze dvou příčin:

- špatnou jakostí použité pryskyřice a vytvrzujících látek
- vlivem chybné technologie výroby plastbetonu.

Objektivně by bylo možné stanovit kvalitu pryskyřice  
a ostatních složek pojiva pouze skouškou výchozích látek. Pro-  
tože složky pojiva nebyly již v době zpracování tohoto posudku  
k dispozici, bylo nutno se spokojit jen s analýzou polymeru. To



je ovšem daleko obtížnější a některé údaje nelze již sji-  
tit vůbec.

Špatná jakost pryskyřice a vytvrzujících látek může být  
zapříčiněna jak vinou výroby /nevhodné suroviny, nedostatečná  
čistota, chybně vedená reakce/, tak nevhodným skladováním, pří-  
padně překročením předepsané doby použitelnosti složek.

Chybná technologie výroby plastbetonu může být způsobena  
jak nevhodným poměrem složek, zejména nedostatečným množstvím  
iniciátoru nebo urychlovače, zanesením inhibujících nečistot  
atd., tak nedokonalým míšením, nedůkladným zpracováním nebo ne-  
vhodným prostředím při vytvrzování. Ve všech případech kromě  
přímošho vlivu chyby na dokonalost polymerace, mohou tyto chyby  
příspěvat k dalším chemickým dějům /oxidace, hydrolyza/, nebo  
je i vyvolat.

Ke stanovení volných látek v extraktu byla ~~provedena je-~~  
~~ho silylace. Protože jde o velmi složitou směs organických lá-~~  
~~tek, bylo nutno ji napřed rozdělit na jednotlivé složky a ty~~  
~~potem vhodnou metodou identifikovat. Jak bylo uvedeno dříve,~~  
nízkomolekulární látky jsou těkavé a lze je dělit ve formě par  
na koloně plynového chromatografu. Netěkavé látky lze pokládat  
za polymery s tak velkou molekulou, že již nemohou výrazně sbor-  
šovat fyzikální vlastnosti pryskyřice.

*K* *en'* *ll*  
Aby se vytvořily optimální podmínky pro dělení, je nejlé-  
pe *a jejich estery s vysokým jmenovitým obsahem*  
kyseliny převádět na těkavější *metylestery* z alkoholů na tri-  
*stannony jmenovitě, bez derivátů*  
metylsilylery. *prol. hydrolyz*  
Tyto deriváty lze pak extrakcí hexanem oddělit

Třetí epoxid gly metany k 1/2, uveden v (3)

- 24 -

~~na koloně od polymerů.~~

~~Vzorek extraktu byl převeden na trimetylsilylderivát silylační směsí sestávající z trimetylochloresilanu, hexametyldisilanu a pyridinu. Silylovaný vzorek se zahřival s touto směsí na 65°C 1 hodinu. Poté se přebytečné činidlo odpařilo, zbytek extrahoval hexanem a reakční směs se analyzovala pomocí plynové chromatografie /záznam 1/x/.~~

Touto cestou byla prokázána přítomnost 3,7% volného dietylenglykolu /DEG/ a dále 1,1% fenyletylenglykolu /FEG/. Touto metodou nebyla sice prokázána přítomnost volné kyseliny fumarové ani styrenu, avšak v souvislosti s velkou hodnotou chloroformového extraktu je pravděpodobné, že polymerace neproběhla řádným způsobem a došlo ke vzniku molekul o menší molekulové váze, než je potřeba k zajištění řádných mechanických vlastností polymeru. Ve správně zpracované prykytici by neměly volné alkoholy být přítomny vůbec, nebo jen ve stopách. Přítomnost dietylenglykolu lze vysvětlit dvojím způsobem: buď vstát nereagovaný z výroby vlivem neodřazení reakčního režimu /teplota, čas/, nebo vznikl dostatčně až v podstatě hydrolyzou prykytice vyvolanou působením přítomné vody.

Přítomnost fenyletylenglykolu ukazuje spíše na druhou možnost. Fenyletylenglykol vzniká oxidací přítomného styrenu a svědčí o působení vzdušného kyslíku transportovaného např. vodou v surovinách do směsi. Voda inhibuje polymeraci, tím se umožňuje oxidace styrenu, vápenaté soli přítomné ve formě pláiva v Patixu

x/ Chromatogramy, stejně jako ostatní dokumentace o výsledcích analýz, jsou uloženy u znalce

váží rozkladné produkty a tím se posunuje reakční rovnováha ve prospěch hydrolyzy.

V extraktu nebyl nalezen dibutylftalát, který je součástí iniciátoru P VI /který má být použit podle technologického předpisu n.p. Arm beton/. Souhlasí to s údajem výrobce plastbetonu i technickými podmínkami pro Patix o použití iniciátoru PV namísto P VI. Protože mechanismus rozkladu peroxidu není dosud uspokojivě objasněn, není ani možno zpětně určit v jakém množství byl použit, ani v jakém byl stavu.

Kontrola přítomnosti urychlovače byla provedena kvalitativní zkouškou. Vzorek extraktu byl spálen v kelímku a k popelu byl přidán borax. Silným zahátím byl borax roztaven. Zbarvení taveniny do modra prokázalo přítomnost kobaltu z urychlovače; namodralé zbarvení bylo stejné jako u pokusu provedeného se vzorkem z krycí vrstvy, která byla relativně dobře vytvrzena. Z toho lze mít za prokázané, že urychlovač byl dávkován v mezích stanovených technologickým předpisem pro podlahovinu.

#### 7.2.2 Rozebírání nízkomolekulárních látek v plastbetonu

Probíhala-li v plastbetonu hydrolyza polymeru, objeví se hydrolytické splodiny vzniklé z původní suroviny; mohou to být např. glykoly /dvojsytné alkoholy/ a karbonové kyseliny, v daném případě ftálová.

Vpředu uvedený rozbor /přítomnost 3,7% BPO/ nevylučuje možnost hydrolyzy polymeru. K upřesnění odpovědi jsou nezbytné další analýzy, zejména ke stanovení kyseliny ftálové a glykolů.

Polyesterová pryskyřice je velmi citlivá k inhibici; může jí způsobit řada různých látek, jejichž vnesení do systému nelze v daném případě vyloučit, avšak většinou ani přímo prokázat.


Jako možný inhibitor polymerace, který by způsobil nedostatečné zesítní polymeru v plastbetonu, přichází v úvahu především voda jako nosič kyslíku. Na modelových směsích /4/ bylo prokázáno, že přítomnost vody v plastbetonu tuhátní skutečně prodlužuje: 2% vody v písku až na 10 dnů i více. Na druhé straně bylo prokázáno, že voda sama nebrání zesítní polymeru /při polymeraci v bloku/ a působí spíše jako vnitřní mazadlo /či sekundární emulzory/. Jaké bylo skutečné množství vody vnesené do směsi při přípravě posušeného plastbetonu nelze nyní zjistit.

Nositelům inhibičních látek může být též nevhodný písek /např. s obsahem kysličníku zinečnatého, křemičitanů, uhlíku apod., nebo písek kontaminovaný oleji či fenoly při sušení/. Za přítomnosti vody může inhibovat polymeraci dále obsah uhlíčitanů /aletý vápence v pryskyřici/. Při použití zinkové běloby místo titanové, nebo i nevhodné běloby titanové /azatasové, příp. hrubě aleté rutilové/ vede k vytvrzení vůbec. Stejně působí i příměs kysličníku chromitého /pokud není povrchově upraven kysličníkem hlinitým/.

Všechny inhibující látky především umožní dlouhodobý styk pryskyřice se vzdušným kyslíkem, působícím shodně na průběh polymerizační reakce. Voda navíc zprostředkuje transport kyslíku do směsi. Že k takovému působení kyslíku na nevytvrzenou pryskyřici skutečně došlo svědčí již předchozí rozbor /obsah FEG/.

K oxidaci vzdušným kyslíkem ještě nepolymerované pryskyřice může dojít při příliš dlouhé době tvrdnutí, způsobené nejen přítomností inhibitorů ve směsi /voda apod./ ale i např. nedostatkem iniciátoru nebo urychlovače, nevhodným nebo dlouhým skladováním složek, značným nadbytkem styrenu, nesprávným poměrem výchozích složek pryskyřice atd.

Při vystavení pryskyřice vzdušnému kyslíku dochází k oxidaci styrenu, tj. k inhibici tvorby radikálů, a vznikají charakteristické oxidační produkty. Oxidace styrenu se projevuje nejvíce vznikem chemicky nestálého peroxidického polymeru, který se dále rozkládá na benzaldehyd a formaldehyd:

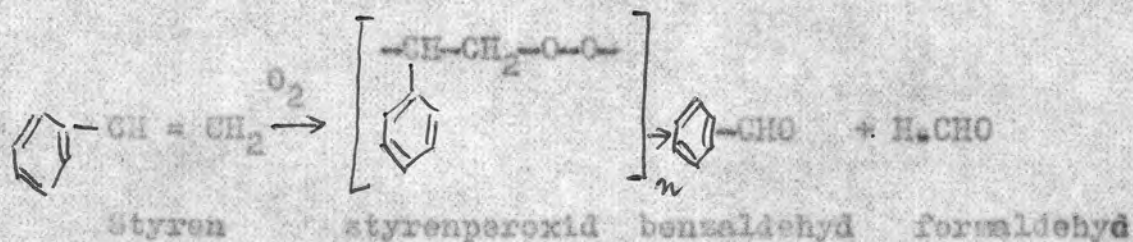

Benzaldehyd je kapalina, formaldehyd plyn a proto narušují soudržnost struktury materiálu. Benzaldehyd charakteristicky zápáchá po hořkých mandlích a ve vyšetřovaném narušeném plastbetu-

nu je ho skutečně velmi zřetelně cítit zejména u čerstvě odebraného vzorku i přes intenzivní zápach styrenu.

Působením vzduchu se benzaldehyd oxiduje na kyselinu benzoovou, která je bez zápachu. Proto u vzorků déle exponovaných vzdušnému kyslíku se charakteristický zápach střeší např. těž v okolí trhlin, nebo porušení povrchové vrstvy podlahoviny/. Současně při otevření povrchu rychle vytěká i formaldehyd.

Peroxid styrenu, jako meziprodukt oxidace, může být i polymerní povahy a jeho vznik může případně vyvolat i dojem tuhnutí nosné vrstvy, ovšem za relativně delší čas. Protože jde o polymer chemicky nestálý, je tento jev pouze dočasný. K rozkladu peroxidu styrenu dochází až po jisté /delší/ době, stejně až po položení krycí vrstvy.

#### 7.2.2.1 Kyselá hydrolyza /metalyza/ extraktu

Ke zjištění dalších látek byl vzorek extraktu podroben kyselé metanalýze. Vanikají při ní metylestery kyselin a volné alkoholy, které pro potřebu plynové chromatografie se převádou na trimethylsilyletery.

Vzorek extraktu byl rozpouštěn v tetrachlormetanu a přidáno stejné množství 3% roztoku chlorovodíku v metanolu. Směs nastavená do ampule byla zahřívána 4 hod. na 80°C. Po vychladnutí byl chlorovodík neutralizován uhličitánem stříbrným, sraženina odcentrifugována, roztok odpařen do sucha a silylovan silylační

směsí jako v předchozím případě /Kap. 7.2.1/. Vzorek byl rozdělen na plynovém chromatografu a porovnán s modelovými látkami. Hlavní komponenty byly identifikovány a stanoven jejich obsah /záznaky 2,3,4/.

Vedle velkého množství DEG a malého množství PG byla nalezena řada oxidačních produktů: kyselina benzoová, vzniklá oxidací benzaldehydu vzdušným kyslíkem, fenyletylenglykol, jehož vyšší obsah než v nehydrolyzovaném vzorku ukazuje na to, že byl s štáti chemicky vázán, dále acetofenon, kyselina ftalová /v malém množství, vysvětlitelném relativní stálostí esterů kyseliny ftalové proti hydrolyze/, kyselina maleinová a fumarová. Poměrně velké množství nenasycených kyselin nasvědčuje nedostatečné iniciaci polymerace. Poměr kyseliny maleinové a fumarové 1 : 2 svědčí o tom, že výroba prykyřice neproběhla v optimálních podmínkách a nedošlo k žádanému, alespoň 90%nímu přesmyku maleinové kyseliny na fumarovou.

Kvantitativní výsledek rozboru metanolizovaného extraktu je tento:

- DEG	27,6%
- PG	1,4%
- kyselina ftalová	1,4%
- kyselina maleinová	2,7%
- kyselina fumarová	2,3%
- kyselina benzoová	1,6%
- FEG	3,6%
- acetofenon	0,25%
další rozpustné látky blíže nedefinované/včetně styrenu/	55,9%

Po přečtu na celkový obsah organických látek v plast-  
betonu jsou odpovídající množství srovnána s hodnotami, kte-  
ré mají být v soustavě podle výrobního reglementu /v 8/:

	rozbor	reglement
DEG	8,59	13,4
PG	0,43	16,7
kys. ftálová	0,43	23,6
kys. maleinová	0,83	-
kys. fumarová	1,64	15,7
kys. benzoová	0,49	-
FEG	1,11	-
acetofenon	0,08	-
ostatní rozpustné /včetně styrenu/	17,27	-
styren	nestanoven	28,6

Obsah nenasycených kyselin v extraktu činí cca 16%  
všech nenasycených kyselin do soustavy dodaných.

Poměr DEG: PG v extraktu je 20 : 1 proti poměru 0,92 : 1  
v pryskyřici podle reglementu. Přestože je známo, že nižší gly-  
koly jsou vázány v sesítěné molekule polyesteru pevněji, takže  
při hydrolytických štěpeních se jich uvolní méně /než např.  
DEG/, je nepochopitelný poměr obou složek tak velký, že svědčí o nesprávném  
míšení Patixu 211 a 324 nebo chybné výrobě pryskyřice.

Přítomnost oxidačních látek dokazuje působení kyslíku na ne-  
vytvrzenou pryskyřici.



### 7.2.2 Alkalická hydrolyza extraktu

Ke stanovení obsahu dalších látek v extraktu, které se nepodařilo odštěpit kyselou hydrolyzou /např. kyselinu italo-  
lovou, propylenglykol/ byla provedena hydrolyza s použitím  
energištějších alkalických činidel.

Vzorek extraktu byl refluxován 4 hod. v roztoku hydroxy-  
du draselného v metanolu a pak neutralizován plynným chloro-  
vodíkem do kyselé reakce. Vyloučený chlorid draselný byl odfiltro-  
ván, filtrát nastaven do ampule a zpracován jako v předchozím  
případě /kap. 7.2.2.1/ při metanalyze /základ 2/.

Byly nalezeny stejné látky vzniklé oxidací styrenu jako  
v předchozím případě. Množství uvolněné kyseliny italové je po-  
měrně značné. Tento rozbor neumožnil stanovit nenasyčené kysel-  
liny, které se daným postupem kazi adičními reakcemi.

Kvantitativní výsledek rozboru alkalicky hydrolyzovaného  
extraktu, spolu s přepočtenými hodnotami na celkový obsah or-  
ganických látek a hodnotami, které mají být v soustavě podle  
reglamentu jsou v další tabulce.

	% z extraktu	% z org. látek	% reglament
DEG	30,0	9,27	15,4
PG	1,0	0,31	
kys. italová	36,4	11,25	23,6
kys. benzoová	1,7	0,52	-

	% z extraktu	% z org. látek	% reglement
PEG	2,9	0,90	-
kys. fumarová	-	-	15,7
ostatní rozpustné látky /včetně styrenu/	28,0	22,25	-
styren	nestanoven	nestanoven	28,6

Poměr DEG : PG v extraktu stanovený touto metodou je 30:1 /proti reglementovanému poměru 0,92 : 1/. Přítomnost oxidačních látek je zjištěna v přibližně stejném rozsahu jako při kyselé hydrolyze a oxidace styrenu tím byla potvrzena.

#### 7.2.2.3 Hydrogenace extraktu

Aby bylo možno přesněji stanovit obsah propylenglykolu byla použita ještě účinnější metoda rozkladu. Protože vodík má absolutně nejmenší molekulu, je největší pravděpodobnost, že vznikne i do míst hustě prostorově uspořádaných a bude reagovat s látkami tam přítomnými.

Vsorek extraktu byl rozpouštěn v suchém eteru, byl přidán lithiualuminium - hydrid a zahříván pod zpětným chladičem 4 hodiny. Pak byla reakční směs ochlazená a rozložena vodným roztokem hydroxidu sodného. Po chvíli třepání byla směs sfiltrována, eter odpařen a byla provedena silylace silylačním činidlem a další zpracování jako v předchozích případech /záznam 6/.

Během hydrogenace se karbonylové skupiny kyselin vodíkem zredukují na metylenové skupiny a s kyselinami vznikne alkohol, což způsobí rospad esterové vazby a uvolnění jednotlivých komponent.

Kyselina benzoová je tedy stanovena jako benzylalkohol a kyselina ftalová jako o-fenylendimetanol. Lze předpokládat, že tímto postupem se uvolní prakticky celý přítomný objem kyseliny ftalové. I nadále sást vá velký nepoměr PG k ostatním složkám.

Výsledky stanovení jsou v další tabulce, opět jednak jako podíl extraktu, jednak jako podíl organických látek v soustavě a pro srovnání jsou uvedeny /reglementované hodnoty.

	% z extraktu	% z org. látek	% reglement
DEG	22,4	6,92	15,4
PG	2,2	0,6	16,7
kys. ftalová	54,1	16,72	23,6
kys. benzoová	2,5	0,77	-
PEG	6,9	2,13	13,7
kys. fumarová	-	-	-
ostatní rozpustné látky	1,9	0,59	-
nerozpustné látky	cca 9,0	cca 2,78	-
styren	-	-	28,6

Poměr DEG : PG podle tohoto rozboru je 10,4:1 /namísto reglementovaného poměru 0,92 : 1/ a je třeba určit, zda PG sástal vázán v esteru navodory hydrogenací, nebo zda je nepřítomen.

Množství uvolněné kyseliny ftalové činí 72% celkového množství dodaného podle reglementu do soustavy. Lze oprávněně předpokládat, že z extraktu byla uvolněna prakticky všechna.

#### 7.2.2.4 Infračervená spektroskopie zbytku z hydrogenace

Aby se mohlo posoudit, zda PG zůstal vázán v esteru či není-li přítomen, byl anorganický zbytek z hydrogenace dále zkoumán metodou infračervené spektroskopie.

Anorganický zbytek z hydrogenace byl usušen /odpařen eter/ a extrahován chloroformem. Chloroformový extrakt byl odfiltrován a odpařen. Odpařený vzorek pak byl změřen na infračerveném spektrometru. Ze spektra byla prokázána přítomnost esteru /aniž by mohl být stanoven podíl DEG a PG/. Kvantitativní stanovení touto metodou není možné; množství lze určit jen velmi přibližně na základě známé citlivosti metody a intenzity absorpce. Citlivost metody je tak nízká, že musí být přítomno alespoň ~ 4% esteru, aby byly vůbec zaznamenány. Ze spektrogramu lze odhadnout, že esteru je přítomno v daném případě zhruba 10%. Ani když se bude /nanejvýš nepřesivě/ předpokládat, že veškerá glykolová složka nehydrogenovatelné části extraktu polyesteru /tj 0,9% z extraktu/ je tvořena PG, nemůže toto množství PG celkovou bilanci glykolů v polymeru změnit.

V každém případě, ať je PG přítomen v tomto množství či není, je zřejmé, že v extraktu je ho podstatně méně, než ho má být podle výrobního reglementu.

#### 7.2.2.5 Alkalická hydrolyza nerozpustného zbytku po extrakci

K ověření složení nerozpustného organického zbytku lipického po extrakci na písku, byla provedena jeho alkalická hydrolyza.

Postup byl stejný jako v případě extraktu /kap. 7.2.2/. Byla zjištěna přítomnost těchto látek /sáznam 7 a 8/:

- propylenglykol	0,2%
- dietylenglykol	2,4%
- kyselina ftalová	0,4%

vztaheno k množství organických látek ve zbytku. Po přepočtu na celkový objem organických látek v soustavě jsou získány tyto hodnoty:

- propylenglykol	0,14%
- dietylenglykol	1,66%
- kyselina ftalová	0,28%

Obsah všech složek ve srovnání s extraktem /zejména kyseliny ftalové/, je velmi nízký. Poměr DEG a PG je 11,9 : 1, opět velmi nepříznivý vzhledem k obsahu PG.

#### 7.2.2.6 Hydrogenace nerozpustného zbytku po extrakci

Aby se ověřila předchozí stanovení a zvláště aby byl potvrzen velmi nízký obsah rozložitelných složek, byla provedena ještě hydrogenace nerozpustného organického zbytku, ipického po extrakci na písku. Postup byl stejný jako u extraktu /kapitola 7.2.2.3/. Byly získány následující výsledky /opět vztaheno k množství organických látek ve zbytku /sáznam 9/:

DEG	3,6%
PG	0,5%
kyselina ftalová	0,8%
FEG	0,3%

Po přepočtu na celkový objem organických látek v soustavě jsou získány tyto hodnoty:

DEG	2,49%
PG	0,35%
kyselina ftalová	0,95%
FEG	0,21 .

Přítomnost FEG svědčí o tom, že i v nerozpustné části /v chloroformu/ došlo k narušení polymerace oxidací styrenu. Poměr DEG a PG je zde 7,1 : 1, což je opět hodnota neobyčejně velká vzhledem k reglementovanému poměru 0,92 : 1 .

Jestliže se sečtou oddělitelné podíly jednotlivých složek získané hydrogenací extraktu a zbytku a přidají ostatní látky identifikované hydrolyzou, obdržíme, ve srovnání s reglementovanými hodnotami sestavu podle další tabulky:

	z organických /tj. z org. složek	z regl. složek /stvi /	z reglement	z reglement -10% strát při výrobě
DEG	10,18	68	15,4	14,93
PG	1,03		16,7	16,19
kys.ftalová	17,27	76	23,6	22,84
kys.benzoová	0,86		-	-
kys. fumarová	1,64	} 16	15,7	15,29
kys. maleinová	0,83		-	-
FEG	2,34		-	-
acetonon	0,08		-	-
styren	-		28,6	30,75

#### 7.2.2.7 Hmotová spektroskopie

Pro úplnost rozboru bylo pátráno po dalších obsažených látkách v alkalickém hydrolyzátním extraktu, pomocí hmotové spektroskopie s přísnou návazností na plynovou chromatografii. Byla tak zjištěna přítomnost ethylenglykolu v ekvimolárním poměru k propylenglykolu. Dále byly nalezeny v malém množství vyšší dioly /např. oktandiol/ blíže neurčené struktury, jež jsou zřejmě rozkladnými produkty iniciátoru.

#### 7.3 Teplotní stálost podlahoviny

Vzorek povrchové vrstvy podlahoviny byl zahřát na 70°C. Při této teplotě pryskyřice změkla tak, že vzorek bylo možno opakovaně snadno deformovat bez porušení. Po ochlazení zůstal v deformovaném stavu. Svědčí to o tom, že polymer má charakter termoplastu; příčné sesítní je minimální v důsledku chyby ve složení pryskyřičného systému, neboť zvýšenou teplotou nedocházelo k světševání stupně sesítní a tedy zvyšování fyzikálních vlastností polymeru.

#### 7.4 Složení nespolymerované pryskyřice Patix 225

Jak již bylo uvedeno, nebylo možno získat vzorek nespolymerované pryskyřice, ze které byla vyrobena původní podlahovina, ani její opravy. Byly proto použity k získání informačního názoru o nespolymerované pryskyřici výsledky rozboru čerstvé pryskyřice Patix 225, získané 8. 1. 1961 od výrobce

podobných podlahovin n.p. Priemstav Bratislava /viz zna-  
lecký posudek z 86/211/81 /.

Vzorky byly metanolizovány a metodou plynové chromato-  
grafie stanoveny jednotlivé komponenty /kap. 7.2.2.1/. V ne-  
hydrolyzovaném vzorku byl stanoven styren. Výsledek rozboru  
nespolymerované pryskyřice ve srovnání se složením podle vý-  
robního reglementu je následující:

	vzorek	reglement
styren	17,4%	27,95%
kys. fumarová	17,2%	13,9%
kys. maleinová	20,8%	0
kys. ftalová	6,8%	20,76%
dietylglykol	21,7%	13,97%
propylglykol	0,9%	14,72%
zbytek /nehydrolyzovatelný/	15,0%	9,09%

Zbytek představují netěkavé látky, které unikly stanovení  
plynové chromatografie. Jsou to především pliva /10%/, dále  
to mohou být nečistoty v surovinách, polyadukty vzniklé při  
polykondenzaci apod.

Ze složení pryskyřice, především směsi látek, jež jsou  
schopny polymerace, vyplývá, že chemická struktura a chra-  
kter zesílení musí být naprosto odlišné od směsi podle regle-  
mentu. Z toho plyne nejenom směna mechanických vlastností, ale



především odlišná /snížená/ odolnost polymeru chemickými vlivům včetně vody. Protože pryskyřice, ze které byla provedena podlahovina, má naproti tomu prokazatelně vysoké množství kyseliny ftalové, nelze tento vzorek pryskyřice pro srovnání zcela použít. Svědčí však o tom, že stejnorodost jednotlivých výrobních šarží Patixu 225 je značně nízká; to pak nepřímo vyvolává podezření na častou vadu pryskyřice v důsledku chybné výroby.

Lze poznamenat, že při nedostatku styrenu ve směsi je zesíťení nedostatečné. S rostoucím množstvím styrenu roste i množství zreagované fumarové pryskyřice při polymeraci. Kyselina maleinová reaguje hůře než fumarová a k jejímu zesíťení nedojde ani při dostatku styrenu. S klesajícím obsahem styrenu se značně snižuje odolnost polymeru v odných prostředích. Naopak při velkém nadbytku styrenu je směs náchylná k oxidaci.

Menší obsah propylenglykolu než dietylglykolu vede k systému s menší pevností /větší tvárností/ a s menší chemickou odolností. Stejný účinek má i zvýšený obsah maleinové kyseliny. Přítomnost maleinové kyseliny svědčí o tom, že nedošlo jen ke změně poměru komponent, ale i ke změně reakčních podmínek při přípravě polyesteru. Za správných reakčních podmínek /teplota, čas/ musí přejít nejméně 90% maleinové kyseliny na fumarovou. Na přesnyk maleinové kyseliny na fumarovou má vliv nejen pracovní teplota při polyesterifikaci, ale

ale i použitý glykol. Nejlépe dochází k přesmyku při použití propylenglykolu, nejhůře při použití dietylenglykolu.

Při pomalu vedené polykondenzaci dojde k tomu, že se vytvářejí nejdříve řetězce a reaktivnějších složek /kyselina italová s dietylenglykolem v Patixu 211/ a teprve posléze, po přesmyku nenasyčené kyseliny /sadržované ještě přítomností dietylenglykolu/, k růstu řetězců převážně ze zbylých složek. Tím dochází k vytváření silně nehomogenních řetězců, jež jsou relativně snadno chemicky napadnutelné.

U Patixu 224 je možné, že díky přítomnému propylenglykolu dochází i při nedokonalém vedení polykondenzace k tvorbě homogennějších řetězců, s vystřídáním molekulami kyseliny italové a fumarové mezi glykolem.

V daném případě lze shrnout tyto indicie svědčící o chybách technologie přípravy pryskyřice:

- velké množství DEG a kyseliny italové v extraktu
- malé množství DEG a kyseliny italové v nerozpustném zbytku
- malé množství PG vzhledem k DEG
- přítomnost kyseliny maleinové v extraktu
- termoplastický charakter vytvrzené pryskyřice

#### 7.5 Sumarizace nalezených skutečností

Shrnutím získaných poznatků lze mít za prokázané, že

- podkladní beton je snadně provlhčen, když obsahuje

25 - 64 l/m<sup>2</sup> volné vody nadrovnoučnou vlhkost

- vlhkost betonu může být jednak primární, tj. vnesená do systému mokrým výrobním procesem a nedostatečně vysušená, nebo s větší pravděpodobností převážně sekundární, vnesená do podlahy provozem /nedostatečným zastřešením a vnikáním dešťových srážek do betonu, chybným řešením vodotěsné izolace u okrajů a vnikáním vody z okolního terénu atd./
- převážně pozitivním teplotním spádem v podlahovém systému je vlhkost odtlačována od podlahoviny ke spodnímu porzchu betonu a až do úplného nasycení celé vrstvy podkladního betonu nebude mít na podlahovinu bezprostřední negativní vliv /nebude docházet k hydrolyze ve větším rozsahu/
- pryskyřice Patix 225 použitá pro výrobu podlahoviny vykazuje řadu odchylek od složení /a tím i vlností/ předepsaného technologickým reglementem výrobce.
- došlo k inhibici polymerace a tím vytvoření podmínek pro následné rozkladné chemické pochody.
- došlo k oxidaci styrenu v nespolymerované pryskyřici, vzniku řady rozkladných produktů, nedostatečným zesítní polyesterového duroplastu a negativním fyzikálním působením těchto produktů na strukturu vytvořeného plastbetonu /měknutí, zvětšování objemu atd./.

## F o s u d e k

### 3. Podlahovina

Technologický předpis pro výrobu podlahoviny Betoplast /TP n.p. Armabeton/, podle kterého údajně byla podlahovina prováděna, neobsahuje takové nedostatky, které by mohly způsobit poruchy podobného druhu, jako se objevily na předmětné stavbě. Složení jednotlivých složek je v podstatě správné, povolené rozměry některých složek /iniciálního systému/ předpokládá vysokou kvalifikaci a zkušenost provádějících pracovníků.


Podlahovina sama je při správném provedení pro daný provoz vyhovující a za normálních podmínek má vysokou životnost.

Požadavky na podklad, obsažené v TP, zahrnují všechny nezbytné parametry: rovnost, pevnost, čistotu, suchost a zábranu proti pronikání vlhkosti k podlahovině odspodu. Difúzní odpor podlahoviny je velký /více než 700 torr . m<sup>2</sup> . h/s/, tedy podlahovina je prakticky zcela paro- a vodonepropustná a pronikání jakékoli vlhkosti k rubu podlahoviny pod tlakem je třeba zabránit. Transport vlhkosti kromě kapilárních sil je závislý jednak na množství transportovatelné /volné/ vody v systému, jednak na teplotním spádu, který transport vlhkosti přednostně usměrňuje. Není-li ovšem provedena v systému vodo- a paronepropustná izolace nebo je provedena nedokonale, stává se přirozeně součástí celého systému i podlaží.

Při správném průběhu polymerační reakce dochází postupně k zesílení polyesterových řetězců /obr. 5a/ příčnými vazbami mezi fumarovou kyselinou přes styren /obr. 5b, 5c/.


Při nedostatečném nebo pomalém vytvrzení dochází působením kyslíku k oxidaci části styrenu /obr. 6a/ a k tzv. falešnému tuhnutí. Vzniká nejdříve polymerní styrenperoxid, který se později /obvykle po položení povrchové vrstvy/ rozkládá na benzaldehyd, formaldehyd, fenyletylenglykol, acetofenon a další látky, které samy jsou novými inhibitory polymerační reakce. Jev je nevratný, u systému poškozeného oxidací nelze již žádným dostupným způsobem obnovit polymeraci polyesterové pryskyřice správným směrem, vznik příčných vazeb a vytvoření pevného polymeru. Nelze to provést u zbytku staré /původní/ pryskyřice v systému, ale ani u případně nové pryskyřice, do soustavy dostatečně vnášené /injektáží, impregnací/. Polymeraci nelze vyvolat ani vnášením nové iniciační směsi do systému.

V nálezu bylo jednoznačně prokázáno, že ke znehodnocení pojiva nosné vrstvy došlo působením vadužného kyslíku na nevytvrzenou pryskyřici. Oxidace styrenu je podmíněna inhibicí polymerace. Kyslík potřebuje ke svému působení čas, který poskytuje vytvrzovací doba pryskyřice. Čím je delší tím výrazněji se vliv kyslíku projeví. Transport kyslíku do směsi sprostředkuje vedle chybné<sup>ho</sup> míšení především voda v surovinách. Voda významným způsobem zpomaluje vytvrzování /i když mu sama nebrání/. Ke zpomalení vytvrzení mohou přispět inhibitory přítomné případně v soustavě /nehodná plniva, pigmenty atd./, nesprávná

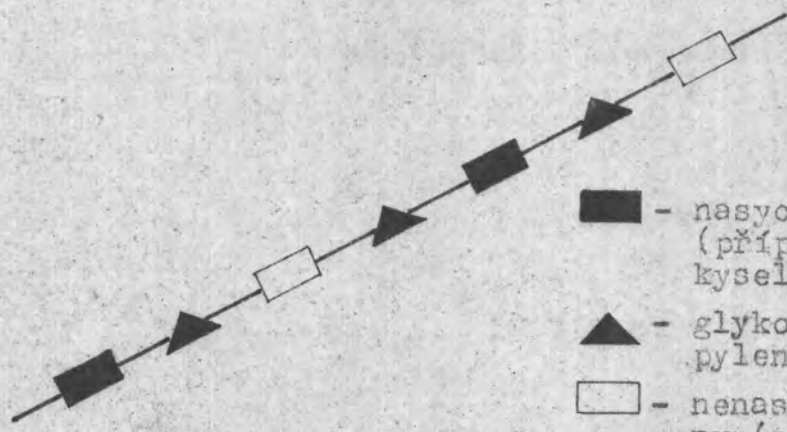

- - nasycené dikarbonové kyseliny (příp. jejich anhydridy), např. kyselina ftalová a adipová
- ▲ - glykoly, nejčastěji 1,2-propylenglykol a etylenglykol
- - nenasyčené dikarbonové kyseliny (příp. jejich anhydridy), např. kyselina fumarová, maleinová a pod.

Obr. 5 a Řetězec nenasyčeného polyesteru

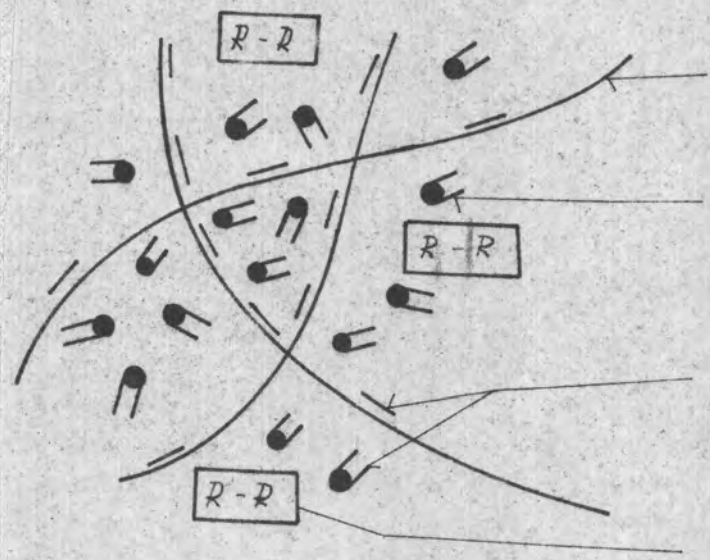


nenasyčený polyester (viz schema na obr. 5 a)

monomerní ředidlo (styren), obsahující dvojnou vazbu schopnou polymerace

reakce schopné dvojně vazby

tužidlo (peroxid) - rozpadá se při zvýšené teplotě nebo po přidání urychlovače


Obr. 5 b Polyesterová pryskyřice po smíšení složek

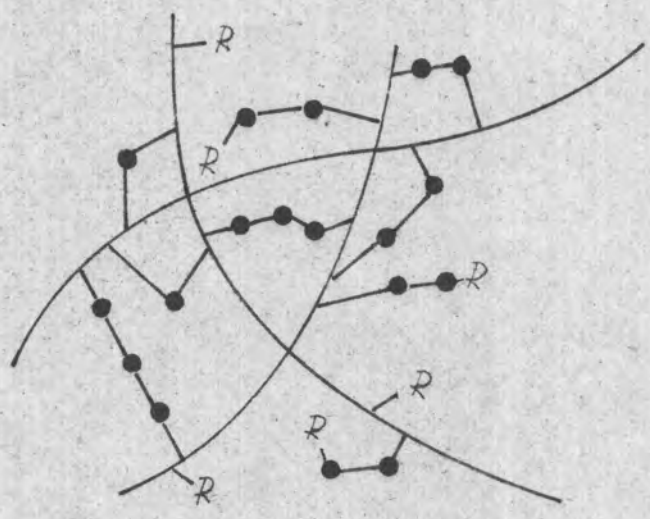


Uvolňující se energie tužidla rozštěpuje dvojně vazby, vytváří se spoje styrenových řetězců polyesterifikací nenasyčené dikarbonové kyseliny (např. kyseliny fumarové) a polyalkoholu (propylenglykolu, etylenglykolu) a vzniká třídimensionální spojení polyesterových řetězců; tím dochází k vytvrzení pryskyřice.

Obr. 5 c Vytvrzená polyesterová pryskyřice

Obr. 5. Schema regulárního vzniku polyesterového polymeru

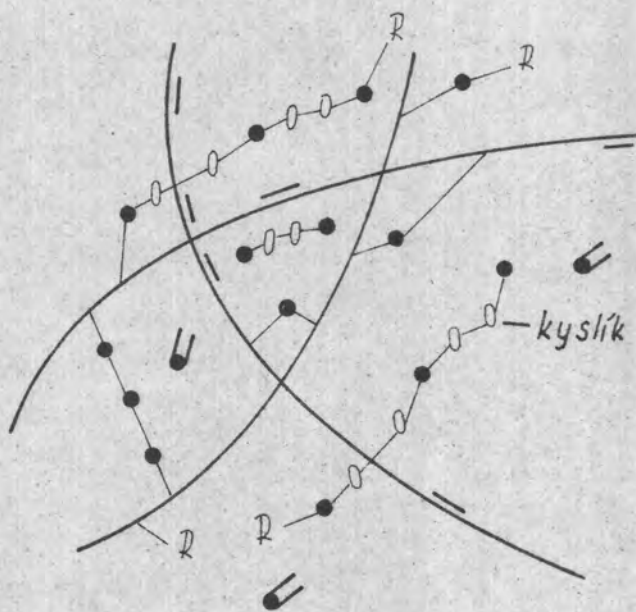

Obr. 6 a Nedokonale vytvrzená polyesterová pryskyřice

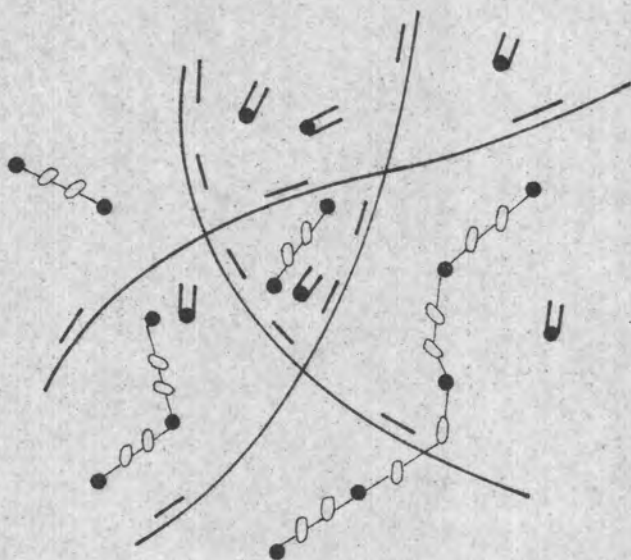

Obr. 6 b Zcela inhibovaná a zoxidovaná (neztvrdlá) polyesterová pryskyřice

Obr. 6 Schema neregulárního vzniku polyesterového polymeru  
Vhodný tužicí systém: pro teploty pod  $15^{\circ}\text{C}$  : tužidlo-benzoylperoxid  
urychlovač-aminy  
pro teploty nad  $15^{\circ}\text{C}$  : tužidlo-ketonperoxid  
urychlovač-organické kobaltové sole

technologie výroby /míšení, zpracování/ nebo nesprávné dávkování složek /iniciátoru, urychlovače/. Ke zpomalení vytvrsování dojde také při nevhodných surovinách /pryskyřice, iniciační systém/. V daném případě příčin inhibice tvrdnutí je zřejmě více a budou podle výsledků nálesu postupně zmiňány.

Po reakci se vzdušným kyslíkem vzniklé oxidační sploďiny způsobují vedle zabránění vzniku řádného polymeru též botaání nižších polymerů /oligomerů/, světšování objemu, případně směkčení povrchové vrstvy.

#### 9. Suroviny k výrobě podlahoviny

Národní podnik Stavoindustria používá pro výrobu polyesterových podlahovin sice technologické podmínky n.p. Armabeton, avšak nahraňuje předepsané suroviny jinými. Namísto směsi pryskyřice ChS Polyester 104 a ChS Polyester 200 /jež obě jsou čisté pryskyřice a pro různé vrstvy podlahoviny jsou v různém poměru/ používá směsnou polyesterovou pryskyřici, upravenou výrobem přísadami /plnivem, parafinem, pigmentem/ pro samorozlévací podlahovinu Patix 225. Tato pryskyřice se dosti značně liší svým chemickým složením od výše uvedených pryskyřic podle TPArmabeton. Jde zejména o nahrazení ethylenglykolu propylenglykolem, adipové kyseliny ftalovou a poměr tvrdé a měkké složky /u ChS Polyesteru maximálně 8 : 2, u Patixu 1 : 1/.

Při správném složení Patixu 225 jde v podstatě o směs dvou typů nenasyčených polyesterových pryskyřic Patix 211 a Patix 324 v molárním poměru 1 : 1 a plnivových přísad. Patix 211 jsou cca



2 díly nenasyceného polyesteru dietylglykolmaleinátového typu, rozpuštěné v jednom dílu reaktivního monomeru styrenu, Patix 324 jsou coa 2 díly nenasyceného polyesteru propylenglykolmaleinátového typu, rozpuštěné v jednom dílu styrenu. Vytvrzování těchto pryskyřic spočívá v radikálové kopolymeraci dvojných vazeb obou jejich složek, iniciované nejčastěji ketonperoxydy v kombinaci s kovovými solemi jako urychlovači.

Namísto TP Armabeton předepsaného iniciátoru P VI /90% roztok metyloxyklohexanonperoxydu/ je používán výrobcem Patixu dodávaný iniciátor P V /80% roztok metyloxyklohexanonperoxydu/, s dvojnásobným obsahem aktivního kyslíku. Vzhledem k vysokému obsahu peroxydu je méně stálý a tudíž náročnější na skladovací podmínky.

Namísto TP Armabeton předepsaného urychlovače P I/40 /40% roztok kobaltnaftenátu/ je používán výrobcem Patixu dodávaný urychlovač III /roztok kobaltoktoátu/.

Technologický reglement výrobce Patixu PCHZ Milina umožňuje poměrně značnou nejednotnost jednotlivých šarží, což např. je dáno velkým povoleným rozpětím viskozity. Reakční předepsané teploty jsou poměrně nízké, nezajišťující vždy úplnou konverzi maleinové na fumarovou kyselinu. Skutečnost o značné nejednotnosti jednotlivých dodávek Patixu a velké rozdílnosti od reglementem stanoveného složení byl již několikrát prokázán a výsledky rozborů jsou uvedeny v nálezu. Rovněž práškové přísady, zejména pak sletý vápence mohou mít na kvalitu a životnost i vy-

tvrsené pryskyřice značný vliv. Je dokonce možné, že za přítomnosti vody v podlahovině přítomný mletý vápence urychluje hydrolytický proces. Také přítomnost parafinu má nepříznivě ovlivňovat soudržnost vrstev a soudržnost s plnivem, ve shodě s nálezem konstatovanou snadnou oddělitelností jednotlivých vrstev podlahoviny/.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že plastbetonová podlahovina z Patiku 225 je náchylnější k různým chybám při její přípravě a vyžaduje použití zcela bezchybných surovin, aby mohlo být dosaženo obdobného výsledku jako u pryskyřicemi ChS Polyester 104 a 200, postupuje-li se podle technologických podmínek n.p. Armabeton.

## 10. Podlahový systém jako celek

Podlahový systém je nutno chápat jako celek, z čehož z vrstev nelze posuzovat pouze odděleně od ostatních. Vliv na chování podlahového systému má kromě běžných vlastností /únosnost, bezesparost/ difúzní propustnost, stupeň vodního nasycení, teplotní gradient a vzájemná interakce jednotlivých částí /včetně podlaží/.

### 10.1 Stupeň vodního nasycení

V daných teplotních podmínkách lze uvažovat rovnovážnou vlhkost betonu hodnotou 4%. Množství nadbytečné vody podle odebraných vzorků bylo uvedeno v nálezu: činí 25-65 l/m<sup>2</sup> pádorysné plochy.

Při předpokládaném vodním součiniteli 0,6 a množství cementu  $400 \text{ kg/m}^3$  je množství vody vnesené výrobním postupem průměrně  $30 \text{ l/m}^2$ ; na hydrataci se spotřebuje cca  $10 \text{ l/m}^2$ , takže v systému zbývá  $20 \text{ l/m}^2$ . Z toho cca  $11 \text{ l/m}^2$  připadá na rovnovážnou vlhkost a zbylých  $9 \text{ l/m}^2$  by mělo být vysušením odstraněno. Zkušenost ukazuje, že kroupení hutného betonu při ošetřování se vnesená vlhkost zhruba udržuje na stejné úrovni, příp. se zvyšuje až do maximálního možného nasycení.

Výměna vlhkosti mezi systémem a okolím je v izotermických podmínkách /kdy teplota systému a okolí se neliší/ dána vlhkostním gradientem na rozhraní; u systému převažuje odchod vlhkosti, systém je vysušován. Vysušování trvá dlouho, měsíce až roky, v závislosti na vlhkostních a teplotních podmínkách okolí. Protože pokládání podlahoviny bylo prováděno až více než 1 rok po uložení betonové podlahy, lze odhadnout, že odchod vlhkosti z podlahy byl dostatečný, aby obsah volné vody v ní nepřesahoval cca  $10 \text{ l/m}^2$ .

Protože v provozních podmínkách je prakticky po celý rok v podlaze pozitivní teplotní spád, je případná vlhkost v podložce usměrňována k jejímu spodnímu líci, tj. k izolační vrstvě pod betonem. Ze bylo prokázáno i skutečností, že povrchové vrstvy betonu /cca 3-4 cm/ pod podlahovinou obsahují jen malé množství vlhkosti nad rovnovážnou vlhkost.

Zjistěné velké množství vlhkosti v betonu svědčí jednoznačně o tom, že buď byla vnašena vlhkost od položení betonu až do pokládání podlahoviny shora, např. netěsnostmi zastřešení,

a k vysušení vlastně nedocházelo, nebo vlhkost byla vnesena /anebo je vtažena/ do systému zdola, netěsnostmi nebo vadným uspořádáním vodotěsné izolace, ne zemní vlhkostí. Dobře vytvršená penetrační a spojovací vrstva polyesteru na betonu svědčí o tom, že alespoň povrch betonu byl při kladení podlahoviny suchý a nedošlo na něm k inhibici polymerace pryskyřice obsahovanou vlhkostí. Spolu s překvapivě vysokými hodnotami zjištěné vlhkosti vede uvedená skutečnost spíše k tomu, že vlhkost v převážné míře se do betonu dostala až později /nebo postupně/ zdola.

Uvedené skutečnosti dohromady jsou dostatečným důkazem, že hydrolyza pojiva podlahoviny působením vody v podkladovém betonu /obohacené vyplavenými alkalickými ionty/ je nepravděpodobná. Pokud k hydrolyze došlo /a chemické měření ukázaly že ano/, potom příčinou musela být vlhkost vnesená do plastbetonu např. vlhkým pískem. Na druhé straně nelze vyloučit, že při pokračování prosycování betonu vyšší /zemní/ vlhkostí může dojít ke stavu, kdy tato vlhkost počne na podlahovinu hydrolyticky působit /když k podlahovině může proniknout bez ohledu na teplotní spád při dostatečném nasycení minimálně kapilárními silami/.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že nebyly splněny technické podmínky pro použitou nepropustnou podlahovinu, když před položením nebyl podklad dostatečně vysušen nebo nebylo zabráněno pronikání vlhkosti od podkladu k podlahovině. Rovněž lze mít za prokázané, že použité suroviny /nejspíše písek/ obsahovaly již při mísení nedovolené množství vlhkosti.

## 11. Chemické působení

V nálezu bylo prokázáno, že došlo k alkalické hydrolyze polymerované /nebo částečně polymerované/ polyesterové pryskyřice v podlahovině v nosné vrstvě. K hydrolyze přitom nemůže dojít /ani v případě pryskyřice vadného složení/ bez přítomnosti dostatečného množství vody.

Protože byla vyloučena hydrolyza vodou z podlahky, musela hydrolyzu umožnit voda přítomná v systému. Hydrolyzu způsobují v daném případě zřejmě vápenaté soli přítomné ve formě plniva, které váží rozkladné produkty a tím posouvají reakční rovnováhu ve prospěch hydrolyzy. Na první pohled se zdá, že není možné, aby voda obtárala reakční styk uhličitanu vápenatého s pryskyřicí, neboť jeho rozpustnost ve vodě je malá, asi 12 mg na 1 litr. Dochází zde však k jevu, který je u vápenatých solí v přírodě velmi rozšířený. Voda v sobě rozpouští kysličník uhličitý ze vzduchu a takto nasycená kysličníkem uhličitým reaguje s uhličitánem vápenatým za vzniku kyselého uhličitanu vápenatého, který je ve vodě rozpustný a může být transportován k pryskyřici. Nemá sice alkalickou reakci, takže nemůže přímo způsobit hydrolyzu, ale může vázat kyseliny vzniklé s polyesteru působením vody, čímž se porušuje chemická rovnováha mezi polyesterem a vodou. Dochází tu vlastně k pomalé hydrolytické reakci katalyzované přítomností kovových iontů. Reakcí kyselého uhličitanu vápenatého s organickou kyselinou se uvolní kysličník uhličitý, který reaguje s dalším uhličitánem vápenatým za vzniku kyselého uhličitanu vápenatého. Tento mechanismus je pozoruhodný tím, že z jedné molekuly kyselého uhličitanu vápenatého vzniknou dvě molekuly kysličníku uhličitého, které reak-

ci s uhličitarem v penatých dají dvě molekuly kyselého uhličitaru v penatého, čímž stoupá koncentrace vápenatých solí v roztoku. Jelikož vše probíhá v uzavřeném systému podlahy, nemůže přebytek kysličníka uhličitého uniknout, ale rozpouští se pod tlakem, ve vodě uzavřeně v podlaze. Rozklad končí až vyčerpaním zásob volné vody. Tím lze uspokojivě vysvětlit hydrolyzu i bez přítomnosti silných alkálií.

Botanici povrchové vrstvy ve vodě bylo sjištěno velmi malé. Tím vznik hydrolytické reakce v této vrstvě je nepravděpodobný. To, že nebyla sjištěna hydrolyza ve spojovací vrstvě a penetraci, podporuje horní vysvětlení o hydrolyze v důsledku vody přítomné v nosné vrstvě.

Termopl. stiký charakter použité pryskyřice /podle chování vrchní vrstvy na tepla/ nasvědčuje tomu, že polymerace neprobíhala podle předpokladu, ale přednostně byly vytvářeny pouze lineární řetězce, bez dokonalého příčného sesíťování. Příčinu toho je třeba především hledat ve vadné pryskyřici.

Velmi zvráskavý rooster pryskyřice, zejména s hlediska jejího složení, ukázel na řadu jejích nedostatků. Především byla prokázána nehomogenita složení polyesteru. Místo jednotného typu kombinovaných molekul převažují v polymeru molekuly dvou rozdílných typů:

- nasycený nebo jen málo nenasyčený polyester /typu Patix 211/,
- nenasyčený polyester /typu Patix 324/ s minimální úmožností modifikující kyseliny.

Výsledky hydrogenace /7.2.2.3, 7.2.2.6 / ukázaly, že v nerozpustné části polymeru převládá nenasycená část polyesteru obsahující převážně fumarovou kyselinu, styren a propylenglykol. V rozpustné části naproti tomu převládají estery diethylenglykolu a kyseliny ftalové. Teoreticky by měl polymer obsahovat 13,4% DEG a 23,6% kyseliny ftalové. V extrahovaném podílu je tato hodnota vyšší /50,0 resp. 54%/, u nerozpustného podílu je tato hodnota podstatně nižší /3,6 resp. 0,8%/.

Z uvedeného lze mít proto za prokázané, že při výrobě pryskyřice /zejména Patixu 211/ namísto jen jediného kombinovaného polyesteru vznikly dva odlišné typy. To má přirozeně za následek nejen významnou změnu fyzikálních vlastností /pevnost, odolnost teple atd./ vytvrzeného polyesteru /z hlediska požadavků na podlahovinu vesměs zhoršení/, ale i změnu reaktivity směsi /rychlost tuhnutí, exotermní teplo atd./ a konečně i výraznou změnu chemických vlastností, zejména snížení chemické odolnosti pryskyřice a její větší citlivost k různým vnějším vlivům.

Reoborem extraktu byla též zjištěna maleinová kyselina vedle kyseliny fumarové v poměru 1:2, ačkoli minimálně 90% maleinové kyseliny má přejít při výrobě na fumarovou. To svědčí o tom, že polyesterifikace pryskyřice neproběhla správně. V té souvislosti by bylo možno vysvětlit i jisté množství DEG a kyseliny ftalové v extraktu, i když podle jiných indicií vznikly převážně hydrolyzou. To, že bylo přítomno v extraktu

l66 všech do soustavy vnesených nenasyčených kyselin, ukazuje na nedostatečnou iniciaci polymerace. Protože výrobce podlahoviny používá předpisu n.p. Armabeton s iniciátorem dodávaným PCHZ Žilina /škruba s dvojnásobným obsahem volného kyslíku/, mělo být iniciátoru ve směsi značný přebytek. V té souvislosti to ukazuje na to, že nedostatečnost iniciace mohla být způsobena jen použitím nekvalitního /např. rozloženého/ peroxidu.

Všechny analýzy rovněž ukázaly, že poměr DEO k PG je nadměrný; i když se uváží pevnější vazby PG, přece poměr /v nejlepším případě zjištěný 7 : 1/ je neudměrný vyžadovanému poměru 0,92:1.

Jednoznačně bylo zřejmé prokázáno, že došlo k oxidaci styrenu. Protože k tomu může dojít pouze při prodloužení vytvrzovací doby, je prokázán vliv nekvalitního iniciátoru potvrzen. Současně, s uvážením proběhlé hydrolyzy /podmíněné přítomností vody ve směsi/ lze mít za prokázané, že k další inhibici polymerace došlo vlivem vlhkosti vnesené do směsi při mísení /např. vlhkým pískem/. Voda současně funguje jako výborný nosič vzdušného kyslíku, který kromě toho může být ukládán na zrnech písku nebo vnášen do směsi nevhodným způsobem mísení /provzdušování/.

## 11. Projekt

Projekt neobsahuje žádné podrobné ustanovení o vysušení celého podlahového systému před pokládáním podlahoviny. Pod be-



tenovou podlahou byla navržena nepropustná izolace, ukončená horizontálně v lici obvodového sdíva, tedy pod okolním terénem. To umožňuje velmi snadný průnik vlhkosti z okolí po izolaci do podlahového systému. Popsanými způsoby bylo takové pronikání vlhkosti /příp. pronikání poškozenou izolací/ do systému jednoznačně prokázáno. Všechna ukončení podlahoviny u volných okrajů /např. oken/, dilatačních nebo přiznaných pracovních spaz atd., mají být řešena zvláštním detailem: podlahovinu je třeba ukončit úhelníkovým profilem, pevně zakotveným do podkladového betonu, s horní hranou ramene obráceného k plastbetonu na úrovni budoucí podlahy. Důkladné zaplnění prostoru pod ramenním úhelníkem plastbetonem zajistí, že nedojde k typickým okrajovým poruchám - sdivhání okrajů.

Ke sdivhání okrajů /porušení soudržnosti s betonem při dokonale provedeném plastbetonu nebo porušení soudržnosti povrchové vrstvy s plastbetonem při špatném provedení/ dochází především proto, že u každého okraje maximální hodnota horizontálního smyčového napětí je několikrátobně vyšší než průměrná.

Každý obdobaý systém si přináší již při svém vytváření /polymoraci/ značné průměrné napětí /suhřtění/, dojde-li v některých místech k dalším značným namáháním /např. při velkých teplotních rozdílech v důsledku rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti podlahoviny a podkladu nebo velkým mechanickým namáháním, rázy apod./, může být průměrná pevnost v soudržnosti s betonem snadno překročena. Vertikálně nesymetrické uspořádání

podlahoviny v důsledku tzv. kompozitního působení vyvolá její zakřivení a vyvoluje na spáru namáhání prostým tahem. Po překročení pevnosti v souměrnosti, pokud není plastbetonová vrstva mechanicky kotvena /např. úhelníky/, dojde přirozeně k diskovitému zdvihání a při dalším mechanickém namáhání k porušení trhlinami /odlamování konců/. Tento proces pokračuje ze stejných důvodů stále dále /rozšiřování porušených míst u okrajů/.

### 13. Prognóza dalšího vývoje a způsob nápravy

Protože z několika příčin došlo k poruše vytváření plastbetonu a ke vzniku rozkladných produktů a působí podmínky a příčiny jinak v celém podlahovém systému nezměněny, lze očekávat další růst /rozšiřování/ poruch i na místa dosud nezasažená a svěřování dosavadních poruch při jakékoli vnější příčině, která vyvolá zvýšení napětí v podlahovině.

Další je možno očekávat v čase zvýšení vlhkosti podkladního betonu a tím vytvoření podmínek další hydrolyzy vnější vodou obohacenou v penstými solemi z betonu /nejdříve spojovací a penetrační vrstvy, pak plastbetonu/ a rozpad podlahoviny.

Primární zásadou musí být zbránění průniku vlhkosti do podlahového systému. Pokud se prokáže, že vlhkost vniká po horizontální izolaci z vnějšku, nebude rekonstrukční opatření obtížné /nástavení a vytáhnutí izolace vertikálně nad terén, vy-

budování spádových, dosti širokých betonových chodníků kolem budovy/. Pokud vlhkost vniká do systému poruchami izolace, rekonstrukční opatření budou značně obtížnější, ne-li nemožná bez dlouhodobého přerušení provozu /odstranění betonu, provedení nové izolace, položení nového betonu, vysušení a položení podlahoviny, příp. zvýšení úrovně o novou izolační vrstvu a nový podkladní beton v tloušťce min. 5 cm/.

Pokud bude zabráněno vnikání vlhkosti do podlahového systému, je možno počítat s provedením nového polyesterového plastbetonu po stržení staré podlahoviny a důkladném očištění povrchu /zejména od všech polymerací inhibujících zbytků, např. rozkladných produktů oxidace/ za předpokladu, že bude přesně zachován technologický předpis n.p. Armabeton a budou použity vhodné a přezkoušené suroviny.

Aby se předešlo možné hydrolyze polyesterové pryskyřice vlivem vlhkosti z podkladu, lze uvažovat i s položením jiného podkladového systému:

- při zachování bezspárosti povrchu např. epoxidového plastbetonu z čisté kvalitní pryskyřice /v žádném případě s epoxidů ředěných t.v. reaktivním ředidlem styrenem/ s dehrůváním všech technologických a konstrukčních zásad /dokonale očištěný povrch betonu, ukončení do úhelníků atd./.
- bez zachování bezspárosti povrchu např. položením keramické, terazové apod. dlažby do cementové malty na očištěný povrch betonu. Při této alternativě podstatně vyšší propustnost vodní páry umožní odvětrávání vniklé vlhkosti bez zjevných škodlivých účinků na podlahovinu.

### Z á v ě r

1. Příčin porušení plastbetonové podlahoviny s pryskyřice Patix 221 v objektu [REDACTED] je několik a nelze dnes přesně a jednoznačně stanovit, které je primární resp. hlavní. Příčiny jsou tyto /v rovnocenném měřítku/:
  - vadná polyesterová pryskyřice, u níž nedošlo k úplné esterifikaci a esterifikace proběhla jinak, než je reglemen-tem na její výrobu vyžadováno,
  - byl použit nekvalitní iniciátor
  - došlo k technologickým chybám při přípravě plastbetonu, zejména vnesení vlhkosti do směsi, čímž došlo jednak k částečné hydrolyze, jednak k oxidaci styrenu a vzniku rozkladných produktů, dále poškození podlahoviny /oxidace i hydrolyza jsou podmíněny do značné míry před-chozími body/.
2. V důsledku chybně navržené nebo provedené izolace proti vodě dochází k silnému promáčení podkladového betonu, které doposud sice nemělo přízný vliv na poruchy /alespoň ne v převážné míře/, avšak je potenciálněm nebezpečím do budoucna /a to v různé míře pro každou nepropustnou podlahovinu/.
3. K poruchám přispívá, že bylo pro výrobu podlahovin použito jiných surovin než předepisuje použitý technologický předpis.

Dalšímu výskytu poruch je možno zabránit pouze jedinou cestou: odstraněním chemicky narušeného plastbetonu, očistěním betonové podložky a položením nové kvalitní podlahoviny přesně podle předepsaných technologických pravidel. Přitom je třeba trvale zabránit nebo podstatně snížit pronikání vlhkosti do podkladového betonu.



Richard A. Baroš

**Znalecká doložka:**

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZT 108/67 pro zvláštní obor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.

Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 98/87 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle předpisů likvidace na základě dokladů čís. 1/98/87

