

**Znalecký posudek
o příčinách poruch syntetických podlahovin v objek-
tu [REDACTED]+dodatek znaleckého posudku + ii.
dodatek znaleckého posudku**

22 stran + 4 + 37 stran

12.1.1988 + 9.8.1988 +

3.10.1989

Ing. Dr. RICHARD A. BAREŠ, DrSc.

c/o Ústav teoretické a aplikované
mechaniky ČSAV
Vyšehradská 49, 128 49 Praha 2
tel. 29 75 78

SOUJEDNÍ ZNALEČ V OBRU STAVERNICTVÍ

Odvětov: – stavby objektů průmyslových,
zemědělských
(spec.: stavby konstrukcí
betonové, železobetonové
a konstrukc z plastických
směsí)
– stavění materiálů
(spec.: aplikace plastických
hmot ve stavebnictví)
– ocezy a odhadování
(spec.: odhadování nemožnosti)

Praha, 12. ledna 1988

Ej. z 136/268/88

Znalecký posudek
o příčinách poruch syntetických podlahovin v objektu
[REDAKCE]

Dne 20. 10. 1987 dopisem zn. 4038 Tu objednal
Žiaran, okresní podnik služeb a výroby Žiar nad Hronom,
znalecký posudek příčin poruch syntetické podlahoviny
v "Provozní hale" [REDAKCE]. Generální dodavatel stavby
byl OSF Levice, subdodavatel syntetických podlahovin
OPSV Žiaran.

Prohlidku na místě, odběr vzorků a experimentální
vyřezávání potřebných parametrů provedl znalec na příkaz
místního zástupce OPSV Žiaran se. Liptáka a Turby a sestupce
[REDAKCE] s. J. Nováka ve dnech 1. a 2. 11. 1987 /viz
zápis v příloze/.

2

OPSV Žiaran poskytl tyto podklady:

- 1/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 4.4.86 /zádost o opravu poruch podlahovin v náruční době
- 2/ dopis OPSV Žiaran na OSP Levice z 21.4.86 /potvrzení reklamačního dopisu/
- 3/ záznam o jednání všech stran z 20.5.86 /specifikace poruch - trhliny na osmi místech v délce cca 80 μm nad pracovními spárami v betonovém podkladu, způsob opravy/
- 4/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 16.6.86 /urgence oprav/
- 5/ dopis STS Kráľové na OSP Levice bře 1986 /pokus o snížení v reklamaci vadné podlahy, informace, že STS řídí soubornou analýzou/
- 6/ dopis OPSV Žiaran na OSP Levice z 27.6.86 /potvrzení urgencie vyfískaní reklamace/
- 7/ záznam z jednání všech stran z 1.10.86 /o postupu opravujících prací/
- 8/ dopis STS Kráľové na OSP Levice z 19.11.86 /urgence zahájení oprav podlah a střechy/
- 9/ dopis STS Kráľové na OPSV Žiaran z 17.12.86 /zádost o zaslání technologického předpisu pro kladení syntetických podlahovin/
- 10/ dopis STS Kráľové na OPSV Žiaran z 12.1.87 /urgence žádosti technologického předpisu, zejména tloušťka jednotlivých vrstev a jejich složení a postup výroby/

11/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 4.2.87 /urgence zahájení oprav podlahoviny/

12/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 24.2.87 /predarbitrážní pokus o smír/

13/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 6.3.87 /snadlání kopie arbitrážní žádost na KSA Banská Bystrica, z níž vyplývají tyto skutečnosti:

- EZ na výrobu podlahovin byla uzavřena 11.3.1982
- realizace podlahovin v září - říjnu 1985
- odevzdání objektu investorovi 31.10.85
- reklamace investora 20.3.86
- reklamace OSP Levice 4.4.86, neakceptovaná, pouze evidovaná OPSV Žiaran - viz doklad 2/
- podle dohody z 20.5.86 /viz doklad 3// OPSV Žiaran část závad odstranil. K závadám došlo opakováně na stejných místech a objevily se další závady. Ze záznamu z 1.10.86 /doklad č. 7// neplýne žádný závazek k opravě podlah, není ani určeno, kdo provede vyřešení vyznačených míst a vyučitání prostoru od vybourané podlahy. Záznam z 28.10.86 nebyl znaleci poskytnut.
- KSA v Bratislavě, kde je projednávána arbitrážní žádost STS Kršany proti OSP Levice o odstranění vad podlah /č.j. 716/87-SZA/, byla požádána OSP Levice o rozšíření řízení proti OPSV Žiaran
- KSA v Banskej Bystrici byla požádána tento arb. návrh postoupit KSA v Bratislavě

14/ dopis OPSV Žiaran na OSP Levice z 16.2.87 /zabránění dalších oprav podlahovin až do zjištění příčin poruch podlah st. arbitrážní ředitelom STS Kršany/

dokl. 18

- 15/ vyjádření OPSV Žiaran k arb. žádosti OSP Levice z 23.3.87
- 16/ dopis OSP Levice na KSA Banská Bystrica z 6.5.87 /obsahující rozpor ve věci znaleckého posudku: o vyhotovení posudku byl požádán TSBÚ Bratislava a VUPS Bratislava, ale investor popírá, že si posudek dal vypracovat, v protikladu k svému tvrzení v dokladu č. 5/, z něhož plynne, že KSA Bratislava vyhlásila rozhodnutí, kterým se zavazuje OSP Levice k odstranění vad plázní v sáruční lhotě, týkajících se podlahy "Prevosní haly Krčany".
- 17/ Rozhodnutí KSA B. Bystrica ve sporu 1452/87-K z 29.5.87.
S odvoláním na rozhodnutí KSA Bratislava ve sporu 716/87-SZA, podle kterého byla stanovena povinnost OSP Levice odstranit vady podlah, rozhodla o povinnosti OPSV Žiaran odstranit vady litých podlahových ploch.
- 18/ dopis OSP Levice na OPSV Žiaran z 3.6.87 /osnemující rozhodnutí KSA v B. Bystrici z 29.5.87 pod č.j. 1452/87-K/
- 19/ dopis OPSV Žiaran na KSA B. Bystrica z 9.6.87 /návrh na přeskočení arb. rozhodnutí/
- 20/ dopis OSP Levice na KSA B. Bystrica z 18.6.87 /vyjádření k návrhu na přeskočení arb. rozhodnutí/
- 21/ dopis [] na OSP Levice a OPSV Žiaran z 7.9.87 a 8.9.87 /vyúčtování penale za neodstranění vad/
- 22/ dopis [] na OPSV Žiaran z 23.9.87 /vyúčtování penale za neodstranění vad, červen, červenec, srpen účteváno podruhé - viz doklad č. 21/
- 23/ dopis OPSV Žiaran na SA SSR Bratislava z 24.9.87 /urgence rozhodnutí/

- 24/ rozhodnutí SA SSR čj. 509/87-1452-87-KSA BB/SZ z 29.7.87,
 vycházející při posuzování vad kritických podlahových ploch
 - z analogie s rozhodnutím KSA Bratislava o vadách podlahy
 - z tvrzení, že OPSV Žiaran nepopíral odpovědnost za
 vzniklé vady /v protikladu k dokladu č. 19/
 - ze zápisu z 20.5.86 /bez objektivního zjištění příčin
 vad/
 - z tvrzení, že kvalita podlahového betonu odpovídá ČSN
 /žádou ČSN pro te neexistuje, doklad o průkazu chybí/
 - z tvrzení, že OPSV Žiaran učinil odpovědnost OSP Levice
 /v protikladu k dokladu č. 19/
 - z tvrzení, že právní poměr obou stran byl správně zjiš-
 těn /v protikladu k dokladu č. 13//
- 25/ dopis OPSV Žiaran na STS Krčany z 19.10.87 /upozornění
 na nehmopedárnost plázní rozhodnutí SA SSR/
- 26/ dopis OPSV Žiaran na OSP Levice z 20.10.87 /jako ad 25//
- 27/ dopis OPSV Žiaran na Precidium SA ČSSR /žádost o pře-
 skoumání rozhodnutí SA SSR/
- 28/ Tech. podmínky a technol. předpisy "Podlahoviny ze syntetických látic" OPSV Žiaran z prosince 1986
- 29/ dopis OPSV Žiaran na STS Krčany z 2.12.87 /urgence dodání
 podkladů pro znalecký posudek/
- STS Krčany poskytli znaleci:
 Výkres "Technologická dispozice", č. 81014.4.01.01 z 3/81
 od správy AO Praha.
- Ostatní podklady, které STS Krčany přislíbil dodat podle

zápisu z 1.11.87 /viz příloha/, odmítl přes urgenci OPSV Žiaran /viz doklad č. 19/ znalci poskytnout.

Pro neúplnost podkladů může být podán pouze posudek faktických příčin poruch syntetických podlahovin, aniž by mohla být bez zbytku osvětlena míra zavinění jednotlivých stran /projektant, dodavatel, subdodavatel, investor, uživatel/.

Nálezy

Při výstavbě přízemní provozní haly STS Krčany bylo rozhodnuto gen. dodavatelem stavby použít na většině části podlahové plochy /celk. plocha cca 4000 m²/ bezesparou syntetickou podlahovinu typu polyesterového polymerbetonu s povrchovou úpravou, dodávanou subdodavatelem OPSV Žiaran.

Co obsahoval projekt /druh a vlastnosti podlahoviny, druh, uspořádání a vlastnosti podkladových vrstev, technolog. opatření a provozní řád/, není znalci známo. Rovněž tak nejsou znalci známy podmínky výstavby ani výsledky investorského dozoru.

Při prohlídce dne 1. a 2. 11. 1987 bylo zjištěno, že na podkladní beton byla uložena polyesterová polymerbetonová podlahovina s litou povrchovou úpravou v převážné části půdorysné plochy ledi 1, 2 a 3 provozní haly.

V neprovozních částech haly se sníženou úrovni byl po-
nechán pouze neupravený povrch betenu.

Syntetická podlahovina je ve velkém rozsahu porušena
jednak - přímými trhlinami /obr. 1/
- nepravidelnými trhlinami /obr. 2/
- oddutím nebo úplným oddělením od podkladu
/obr. 2, 3/

Ve značné části plochy je porušená podlahovina od-
straněna a provoz probíhá na betonovém podkladu. Tím je
také znečištěno přímo pozorovat a posoudit jak kvalitu, tak
spůsob provádění betonového podkladu a příp. usuzovat i
na provedení dalších podkladních vrstev /vodotěsnou izo-
lací, zhotovení podkladu, úpravu pracovních spár/.

Na první pohled je zřejmé, že počítací povrchy podla-
goviny souvisí s uspořádáním pracovních celků betonového
podkladu: trhliny probíhají přímo a sledují pracovní spáry
podkladního betonu. Pracovní slídy jsou "přiznány", tj.
mají šířku cca 1,5 cm, a jsou zaplněny pískem nebo stav.
runen a na povrchu zatíženy po zatvrzení betonu cemento-
vou nebo cemento-vápenec maltem na klesáku cca 1 cm.

Jednotlivá pracovní pole jsou v některých částech
haly vzájemně výškově rozdílná /až 3 cm/, což lze zříká-
vysvětlit nedokonalostí provedení při betonáži jednotli-
vých polí.

V celé ploše hal byly zjištěny konstrukční dilatace
/na délkách cca 60 m/.

✓ 2
Protože neušel k dispozici projekt, nedá se bez většího destrukčního zásahu zjistit, zda betonová vrstva byla ukládána najednou /v celé tloušťce/ nebo zda byla uložena ve více vrstvách /např. cementový potěr na betonovou mazaninu/. V dilatačních spárách nebyla nalezena výstuž a lze proto předpokládat, že betonová vrstva je nevyztužena. Tomu nesvědčuje i nepravidelné rozpraskání jemnými trhlinami některých dilatačních polí.

Kvalita betonu je výrazně rozdílná v různých dilatačních polích svou strukturou, barvou i pevností. V některých polích je pevnost betonu tak nízká, že lze i rukou beton rozvolňovat /obr. 4/. Je zcela zřejmé, že rozsah destrukce podlahoviny /mimo přímých trhlin/ je úměrný kvalitě podkladního betonu.

K objektivnímu ověření kvality povrchové vrstvy betonu /jež je rozhodující pro spolupráci s podlahovinou/, stejně jako soudržnosti podlahoviny s betonem, byly provedeny čtyři zkoušky na namátkově vybraných místech haly:

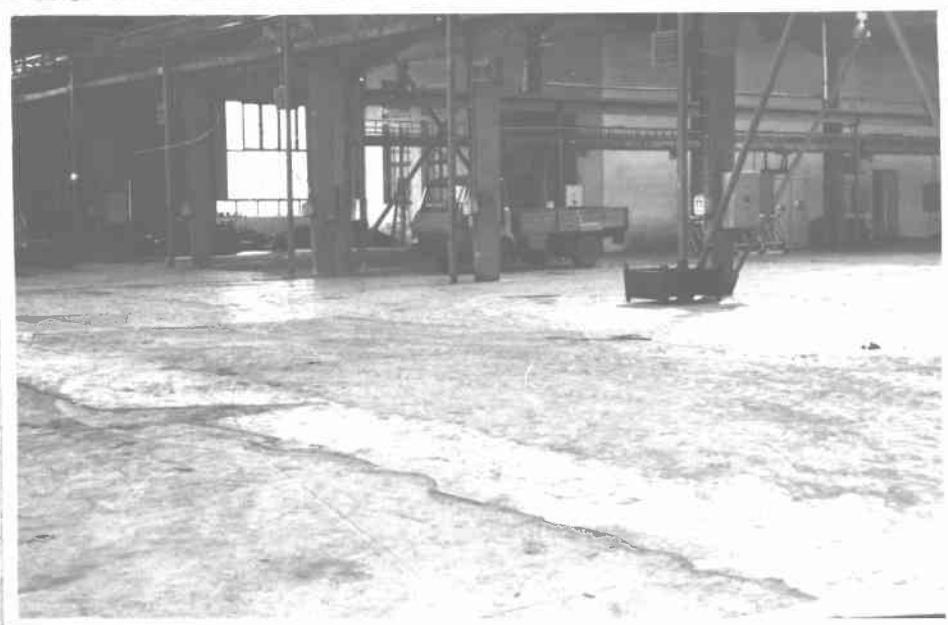
- 1 - v lodi 1 v blízkosti poruch podlahoviny
- 2 - v lodi 2 v místě s odstraněnou podlahovinou
- 3 - v lodi 3 v místě s odstraněnou podlahovincou /obr. 4/
- 4 - v lodi 3 v neporužené části podlahoviny /obr. 5/

Zkoušky byly provedeny odtrhovou metodou /pull-out test/ na výrtech $\varnothing 50$ mm. Vzorky 1, 3 a 4 se porušily již při provádění vývrstu v betonu. Pevnost betonu v tahu v takových případech je nižší než 0,5 MPa, což odpovídá informativně tlakové pevnosti pod 10 MPa. Vzorek 2 vykázal při odtrhové

zkoušec tahovou pevnost 0,676 MPa, což odpovídá informativě tlakové pevnosti 10,5 MPa. K porušení zde došlo těsně pod lepenou spárou v povrchové vrstvě betonu jemnozranným homogenním lomem.

Při žádné zkoušce nedošlo k poškození soudržnosti mezi podlahovinou a betonem, soudržnost podlahoviny s penetrovanou povrchovou vrstvou betonu je větší než vlastní tahová pevnost betonu /resp. soudržnost penetrované povrchové vrstvy betonu a nepenetrovaného betonu/.

Namátkově byla zjištěna vlhkost podkladního betonu v místě s oddutou podlahovinou těsně po jejím odstranění. Vlhkost povrchové vrstvy betonu /v tloušťce 0,5 - 1 cm/ v okamžiku odkrytí byla zjevná, odrážející se v tvarém zbarvení jak podkladu, tak betonové vrstvy lipící na odtržené podlahovině. Po odkrytí rychle povrchy vysychaly a měnily barvu do světle šedé.

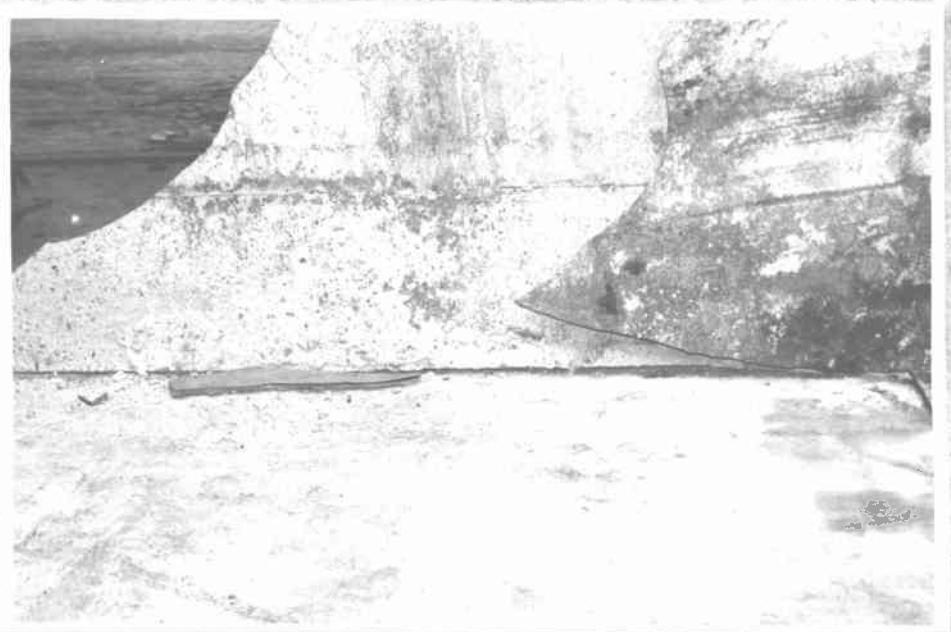


Obr. 1

Obr. 1 přímé trhliny v podlahovině nad pracovními spárami /lod 1/



Obr. 2 Nepravidelné trhliny v podlahovině a velká oddělená části /lod 2/



Obr. 3 Velké oddělené části podlahoviny s přilnoutou povrcho-
vou vrstvou betonu /lod 2/



Obr. 4 Rozpadavý beton s nemocností ziskar estre chráněný
vývrt /lod 3/



Obr. 5 Vývrt v napravené části podlahoviny v lodi 3 -
již báhem vývrstu došlo k oddílení v betenu

Odebrán byl vzorek betonu do kloubky 2 cm a zjištěn obsah vlhkosti 4,62 % hmotnosti /vysušeného betonu/. V době prohlídky nebyla halba teplotová a teplota byla blízká vnitřní teplotě /2 - 3 °C/. Tím vznikl v podlaze negativní teplotní spád /povrch chladnější než podloží/, v jehož důsledku došlo k transportu vlhkosti /vodních par/ od spodu k povrchu a jejich kondenzaci v hraniční vrstvě.

Syntetická podlahovina je vyrobena z nenasycených poly-
esterových pryskyřic siťovaných styrenem. Podlahovina je
několikavrstvá celkové tloušťky 9 - 22 mm, přičemž tloušťka
jednotlivých vrstev kolisá v dálce uvedeném rozmezí.

Byly zjištěny tyto vrstvy a jejich složení podle analýzy
vzorků podlahoviny, odebraných na pěti různých místech halby
/1 vzorek lod 1, 1 vzorek lod 2, 3 vzorky lod 3/ :

- penetrační povrchová vrstva betonu do kloubky 1 - 3 mm
- spojovací vrstva /náter/ tloušťky 0,1 - 0,3 mm z neplněné
pryskyřice
- základní /nosná/ vrstva /polymer/beton/ tloušťky 3 - 14 mm
s obsahem pojiva cca 14 % /tj. poměr pojiva a plniva
cca 1:6 km./ a s plnivem ze směsi křemičitých písků
se šířitostí do 1 mm
- tzv. vyrovnávací vrstva z neplněné pryskyřice v tl. 0,3-7 mm
- povrchová vrstva z neplněné pryskyřice v tl. cca 1 - 2 mm

Všechny vrstvy podlahoviny jsou vzájemně dobře spojeny,
nelze je bez porušení oddělit. Všechny vrstvy podlahoviny
jsou dobře vytvrzeny, zjištěná konverze polymerace činí

(chloroformový extrakt 13%) -)

✓ 87 Nedošlo ani k oxidaci styrénu, ani hydrolyze poly-esterového polymeru.

Mehlédě na nízkou a nestajnorodou kvalitu podkladního betonu je z podrobné prohlídky i způsobu porušování kontaktní spáry zřejmé, že na povrchu betonu vytvořená vrstvička tl. 0,5 - 2 mm z lehkých podílů cementu a štěrkopísku nebyla před kládáním podlahoviny odstraněna. Tloušťka zmíněné vrstvičky svědčí i o tom, že vodní součinitel betonové směsi byl značně vysoký /tekutá směs/.

Ukončení podlahoviny ve střední části /mezi loděmi/ ani na jiných místech /např. u vrat/ není opatřeno okrajovými úhelníky.

Hala není temperována ve dnech pracovního klidu a je provozována. Pojíždění těžkých mechanismů po podlahovině způsobuje jednak odlamování uvolněných částí u předtím vzniklých trhlin nad pracovními spárami a jinými trhlinami v podkladu, jednak postupné oddělování podlahoviny od podkladu v místech s nízkou pevností betonu a jeho další rozdrožování provázené nakonec prolamováním podlahoviny /vznikem nepravidelných trhlin/ a jejím úplným porušením.

Podle shodného prohlášení obou přítomných zástupců při prohlídce znalcem byly podlahoviny prováděny na podzim roku 1985 při venkovní teplotě cca 5 °C a první poruchy se objevily v lednu a únoru 1986 nejdřív v lodi 1 /přímo trhliny/ a u vrat. Opravy byly provedeny několikrát odstraněním porušené části a položením nové podlahoviny, poruchy vznikly vždy po krátké době od zhotovení opravy znova.

P o s u d e k

U v o d

Syntetické bezesparé podlahoviny typu polymerbetonu jsou při správném provedení a splnění všech ostatních technologických a technických podmínek výsce únosné, a vynikající životnosti i v nejtěžších provozních podmínkách.

Základní podmínkou úspěšnosti podlahovin tohoto typu je úplné vytvrzení použitých pryskyřic a dokonalé spojení s podkladem, který musí mít dostatečnou pevnost, aby mohl přenést smyková, příp. tahová a tlaková namáhání od vnějšího zatížení, teplotních změn a polymeračního smrštění. Vlastnosti podlahovin se mohou výrazně lišit /např. v modulu pružnosti, tvrdosti, mezním přetvoření, vnitřní napjatosti atd./ podle druhu použitého pojiva /např. epoxidové, polyesterové, polyuretanové pryskyřice/ i podle jeho typu /např. pro různé typy polyesterových pryskyřic mohou být vlastnosti značně rozdílné/.

V daném případě byly použity polyesterové pryskyřice typu Patix /výrobce Povážské chemické závody Žilina/, příp. typu pojiva BaL /výrobce Barvy a laky Praha/. Tyto pryskyřice jsou obvykle směsi křehkých a poddajných typů polymerů rozpuštěných v reaktivním ředitle styrenu. Výsledný polymer má křehký charakter, mezní přetvoření nižší než 2 %, vysokou tlakovou i tahovou pevnost a tvrdost, značně vysoké polymerační smrštění /závislé především na množství použitého styrenu/ a tím vysokou "rodovou" vnitřní napjatost,

která vyčerpává značnou část pevnosti /tahové i snykové ve styčné spáre s podkladem/. U polyesterového polymerbetonu je mezi ní přetvoření díky přítomnosti plniva a vnitřních napětí sníženo a nepřesahuje 7 Z_{σ} . Proti tyto typy pryskyřic lze použít pouze tam, kde nevznikají značná další vnitřní napětí, např. od snížení teploty /proti rodové/ nebo od deformaci podkladu. Z toho důvodu nelze tyto podlahoviny využívat v exteriérových /nebo tepelně stejně mimořádných/ podmínkách nebo na nekvalitním poddajném podkladu. Obojí má za následek vznik trhlin v podlahovině, miskovité zdvívání uvolněných konců vlivem kompozitního působení systému /v důsledku po výšce nesymetrického uspořádání vrstev/, oddělování od podkladu a odlamování uvolněných konců. Po ruchy se stejným způsobem po odlomení uvolněné části dále šíří. Silný kompozitní účinek je též důvodem, proč se předpisuje u těchto podlahovin zakotvení všech volných ukončení /úhelníkem nebo zesílením nosné vrstvy/.

Polyesterové pryskyřice jsou náchylné k hydrolyze; proto je možno užít je pouze v prostředí bez trvalé vlhkosti. To platí zejména o základní vrstvě podlahoviny - polymerbetonu, který má vysoký vnitřní povrch a často spojiteou pôrovitost. Nelze proto užít polyesterová podlahoviny nejen na podkladech, které obsahují vyšší vlhkost, ale ani na podkladech, které propouštějí vlhkost, např. z podloží. Povrchová vrstva podlahoviny má vysoký difúzní odpor a většina vlhkosti transportované k podlahovině se zde zdržuje,

ve vhodných podmírkách kondenuje a působí nepříznivě
buď fyzikálně /rozkládajícím účinkem/ nebo chemicky /hydro-
lyzou/. Obojí má za následek postupnou destrukci podlahoviny
způsobem, jako v prvném případě.

P o d l a h o v i n a

Všechny vrstvy podlahoviny jsou dobře vytvrzeny a ne-
dešlo zdaleka k žádným vážným technologickým chybám ani při
volbě surovin, ani při míšení složek, ani při ukládání smě-
si. Tento na první pohled zřejmý subjektivní dojem byl po-
tvrzen objektivním hodnocením stupně konverze polymerace
/chloroformový extrakt/.

Tloušťka a složení jednotlivých vrstev podlahoviny
má být ve shodě s technologickým předpisem výrobce. Znalel
byl předán pouze technologický předpis z prosince 1986
/provádění 1985/ a v dalším je posouzeno skutečné provedení
s touto výhradou.

Penetrace podkladu byla provedena v dostatečné míře.
Rovněž tak byla provedena spojovací vrstva. Nosná vrstva
byla provedena ve správném složení, byla zhotovena obvyklým
způsobem, odpovídajícím ručnímu zpracování /restaurenaci, pře-
válcování, ztvárnění/. Tloušťka nosné vrstvy se pohybuje
v rozmezí 3 až 14 mm a vzhledem k tomu, že je prováděna
po cca 2 m širokých úsecích stažením do kovových lišt po-
ložených na podklad, svědčí o tom, že rovinnost podkladu
nebyla v předepsaných mezech. Tloušťka nosné vrstvy 20 mm,
proklašovanou předpisem, lze považovat za průměrnou hod-
notu /zejména pro účely fakturační/ a v ploše jednoho pra-

covního záběru lze připustit tolerance tloušťky až do dvojnásobku předepsaných tolerancí rovinnosti podkladu, tj. 16 - 24 mm. Lokálně, v omezených oblastech /nepřevyšujících 1/10 plochy pracovního záběru/, nelze mít ani námitky proti snížení tloušťky až na 12 mm. Menší tloušťka nosné vrstvy, zejména ve větších plochách, vede již k snížení únosnosti podlahoviny. To je důležité zejména tam, kde dochází k namáhání podlahoviny osamělými přeměny a rázy. Obvykle nedojde k rozdrcení podlahoviny, ale k oddělení od podkladu, neboť horizontální smyková namáhání již překračuje smykovou pevnost kontaktní spáry /i při dobrém podkladu/. Uvedené platí především tam, kde další vrstvy jsou provedeny v předepsaných tloušťkách. V daném případě vyrovnávací vrstva byla sice provedena v místech s nižší nosnou vrstvou ve větší tloušťce, avšak celková tloušťka podlahoviny v ploše jednoho záběru se pohybovala od 9 do 22 mm. Tím nebezpečí překonání smykové pevnosti styku od vnějšího zatízení podlahy nebylo odstraněno.

Na druhé straně složení vyrovnávací vrstvy neodpovídá technologickému předpisu. Vyrovnávací vrstva byla vyrobena z čisté pryskyřice, přestože měla být plněna v poměru 1:1,5. To vede ke zvýšení vnitřní napjatosti systému a může přispívat k dřívějšímu vyčerpání celkové únosnosti a snížení životnosti podlahy, zejména při podstatném snížení teploty. Rovněž tloušťka vyrovnávací vrstvy /zejména téhoto složení/ neodpovídá technologickém předpisu a i když, jak výše uvedeno, na jedné straně přiznivě přispívá ke snížení účinků osamělých břemen zvýšením celkové tloušťky podlaho-

viny, na druhé straně zvyšuje neptízivou vnitřní napjatost systému /kompositní účinek/.

Tloušťka a provedení povrchové vrstvy je správná a odpovídá předpisu. V ukončení podlahoviny není provedeno žádné opatření k zakotvení okrajů.

Z uvedeného lze mít za překážku, že

- všechny vrstvy podlahoviny jsou řádně vytvrzené a nedošlo k chybám ve složení a dávkování složek, ani v ničení a spracování směsi,
- celková tloušťka podlahoviny nedosahuje v některých oblastech technologickým předpisem požadované hodnoty s důsledkem snížení předpokládané únosnosti podlahoviny,
- vyrovnávací vrstva podlahoviny má nesprávné složení a často nadměrnou tloušťku, což zvyšuje citlivost podlahoviny k ostatním vlivům, zejména teplotním, nebo tuhosti podkladu a projeví se zvláště neptízivě po vzniku poruch z jiných důvodů /např. trhlin nad spárami podkladu/.

P o d k l a d

Podklad podlahoviny tvoří betonová mazanina /či cementový potrét na betonové mazanině/, patrně uložený na zhotovené zemině. Zde je provedena vodotěsná izolace a jakým způsobem, ani skutečné složení podkladu nebylo zjištěváno, protože není k dispozici projekt.

Betonová vrstva, do níž je podlahovina uložena, byla vyrobena z betonu s vysokým vodním součinitelem. Na řádném se skoušených míst nedosahuje tahová pevnost betonu v povrchové oblasti potřebné hodnoty, která může zajistit řádnou spolupráci s podlahovinou. Před penetrací nebyla odstraněna povr-

chová vrstvička betonu a její soudržnost s vlastním betonem je minimální. Beton má na různých místech velmi rozdílnou kvalitu, v některých částech je i don hloubky nesoudržný, s pevností řádu 10,0 MPa nebo méně. K porušení ve vývrtech došlo vždy v betonu, v žádném případě v kontaktní spáře. Není řádně zajištěno, aby k podlahovině nepronikala vlhkost /z podkladu nebo z podkladních vrstev/.

Pracovní spáry v betonu byly vyplňeny sutí a ~~zatíženy~~^u maltou, nedošlo k jejich zmonolitnění. Celý objekt je proveden bez konstrukční díletce. Některá z pracovních polí jsou výškově rozdílná, dochází zdejně k stědání na nedostatečně zhotoveném podkladu. Beton není vyztužen /pracovními spárami neprochází výztuž/. Některá pole jsou rozpraskána nepravidelnými trhlinkami. V pracovních spárách dochází k pohybům /vertikálním i horizontálním/, které jsou prvotními příčinami porušování podlahoviny.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že

- podklad podlahoviny má řadu vážných závad
- beton podkladu je nekvalitní, různorodý a nedosahuje parametrů potřebných pro správnou funkci bezesparé syntetické podlahoviny
- v pracovních spárách dochází k vodorovným i horizontálním pohybům, které nemůže žádná syntetická podlahovina přenést

Závěr

Základní příčinou vzniku poruch syntetických podlahovin je nevhodující betonový podklad. Syntetické podlahoviny použitého typu jsou křehké, neschopné přenést větší deformace než 1 cm . Prvotní poruchy vznikly nad pohybujícími se /nezmocnitněnými/ pracovními spárami betonového podkladu. Ke stejným poruchám by nezbytně došlo i při bezchybném provedení podlahoviny. Jiné poruchy /nepravidelné trhliny/ mohly vznikat v místech se zvláště nekvalitním rozpraskaným betonem, /zejména v lodi 1/. Po vzniku trhlin dochází k oddělování podlahoviny /s připojenou povrchovou vrstvou betonu/ ~~od~~ podkladního betonu, ke zdvihání oddělených částí, k jejich lemání provozem a úplné destrukci. K tomuto procesu přispívá nevhodné složení a tloušťka vykovávací vrstvy podlahoviny.

V místech se zvláště nekvalitním podkladem mohlo dojít ^{vlárem} k oddělení podlahoviny od podkladu v ~~záředu~~ středu horizontálních smykových napětí (vyvolaných vnějším zatížením i změnami teploty) a tahových napětí (vyvolaných ~~činným~~ kompozitním účinkem) jako důsledek nedostatečné tloušťky podlahoviny a nevhodného uspořádání, resp. složení jejich vrstev, provázené vznikem nepravidelných trhlin a další destrukcí podlahoviny, stejně jako popsáno výše.

Rekonstrukce podlahoviny je možná pouze za předpokladu úplné rekonstrukce podkladu. Nové ukládání podlahoviny na stavající podklad nemůže přinést příznivý výsledek; obdobné

poruchy se dříve či později objeví znova, a to i v případě, že podlahovina by byla provedena bezchybně podle technologického předpisu.



Richard A. Bareš

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZT 108/67 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.

Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 136 / 88 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) učtuji podle připojené likvidace na základě dokladu čís.

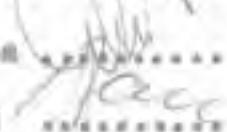


Zápis

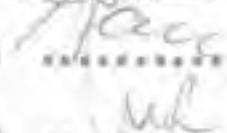
sa znaleckej prehliadky plasibetónových pedlákmi a podkladných betnov v Prevádzkovej hale Strejrovej a traktorevej stanice n.p. Kráska

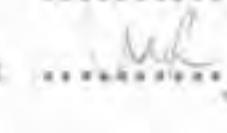
Zúčastnení:

Žiaran, OPSaV Žiar nad Hronom sa. Lipták 

Turba 

Súdny znalec

R. Bareš 

J. Nevák 

Na základe objednávky Žiaranu, OPSaV boli vykonané prehliadky stavby pre sústrenie dôvodov perúcich plasibetónových pedláhevín. V priebehu prehliadky boli vykonané potrebué experimentálne vyšetrovania s odobrané vzorky.

Pre objektívne posúdenie je potrebné, aby súd. znalecovi boli užívateľom haly predložené podklady:

- stavebný plán - pôdorys, ruz., príp. detail skladby pedlaky
- stavebná technická správa,
- rozpečat stavebnej časti,
- údaje o dobe výkenu prác na kladení betónu a pedláheviny a výpisom teplôt vonkajších teplôt preštredia,
- stanovište užívateľa ku vzniku porúch z časevého hľadiska
- kopíma reklamačného zápisu zo dňa 20. 10. 1987,
- posudek Tech. a skúš. ústav stavebny v Bratislavе, stred. v Nitre,

Zástupca užívateľa požaduje od dodávateľa pedlák keďmu žiadosti o preskúmanie rozhodnutia Hlavného arbitra SSK.

Zapisal Ing. Nevák

v Kráske na dňa 1. 11. 1987

Ing. Dr. RICHARD A. BAREŠ, DrSc.

p/o Ústav teoretické a aplikované
matematiky ČSAV
Výtečná 49, 128 49 Praha 2
tel. 29 73 78

MINISTERSTVO VÝROBY STAVOBUDOVNÍ
OBRNO
— MÍSTNÍ ŘÍMENÍ: ŠTĚPANOVSKÝ
LIPÍK — KARLOVSKÝ KOMPLEX
SOUTĚŽNÍ ŠTĚPANOVSKÝ
A SOUTĚŽNÍ Z PŘEDLOHOU
BENEŠ
— SOUTĚŽNÍ ŽELEZNY
DOKS. — SOUTĚŽNÍ PLOŠINOVÝ
PROJEKT
— SOUTĚŽNÍ ŽELEZNY
DOKS. — SOUTĚŽNÍ PLOŠINOVÝ
PROJEKT

Prague, 9. srpna 1988

Z 136/274/88

B e d a t c e k z n a l o z k d k o p o s u d k u

Zj. Z 136/266/88 o příčinách povrchových optických jevů v objektu



Dne 09.8. 1988 obdržel jsem od Okresního podniku staveb a výroby
Zlínec, Žďár nad Sázavou, tyto další poznámky:

1/ technická správa okresník z 2.9.1981

2/ přílohy řecené DPH z 1. 1981

3/ " " A-H z 1. 1981

4/ komplex, pol. 7-20 /612-..., 531-..., 631-..., 633-..., 634-.../ a 1-2 /377-.../

5/ dopis BMZ Turnov na [redacted] z 29.10.85

Tyto poznámky spojuji s událostí zveřejněnou v posudku poskytly možnost
objektivněji posoudit míra nebezpečí jednotlivých článků výstavby po-
vazad haly STS v Kyšicích na vzniklých povrchech.

Z projektu byly ujištěny tyto charakteristiky:

Technická správa se o podlahovinu nezajímá vůbec. Podle ní je umě-
láková stříškovskový nástup pod podlahou v tl. 15 cm, podkladní beton 15 cm
a KARI zítki Ø 8 mm, vodorovné řešení mísitříkem KAL 15 v tl. 3 mm, beto-
nová monolitika v tl. 13 cm; opisy mají dilatačními poli /blíže nezjiště-
no/ mít mít nášity usítka. Technická správa zohledňuje faktum

zmísku o dilataci ani o úpravách u pracovních spár a ostatních ukončení podlahoviny.

Podle rozpočtu byl navržen epoxidový plastbeton z pryskyřice ChS - Epoxy 1505 v tl. 20 mm na ploše $2774,7 \text{ m}^2$, cementový potěr BII v tl. 13 cm na ploše $2774,8 \text{ m}^2$, podkladní beton BII vyztužený sítí v tl. 15 cm na ploše $2741,4 \text{ m}^2$ a násyp pod podlahy v tl. 15 cm na ploše $1937,5 \text{ m}^2$, v tl. 40 cm na ploše $1194,5 \text{ m}^2$, celkem na ploše 3132 cm^2 .

Tak zvané dilatační spáry /ve skutečnosti pracovní spáry o.s.m. nazanine/ jsou upraveny nálivkou v tl. 15 cm na celkové délce 925,60 m.

V plánech /příčné řady/ je uveden podkl. beton v tl. 15 cm /170/ s KARI $\phi 8 \text{ mm}$ v celn. ploše 2830 m^2 , bet. nazanina 13 cm /170/ a plastbeton 2 cm.

Počítáním, že plocha haly je 3888 m^2 , bez části "umývání" $3801,1 \text{ m}^2$. Délka pracovních spár v případě 3m polí by byla 2266 m, v případě 4m polí 1854 m, v případě 6m polí 1190 m. Z podkladu nevyplývá, jak projekt došel k výše uvedeným hodnotám; pro dané posouzení to však nemá primární důležitost.

Dopis projektanta na STB krátkany z 29.10.85 /tedy jeden den před odevzdáním objektu investorovi - viz podklad 13 posudku/ opakuje projektové složení podlahy a uvádí navíc údaj o dilatování /po 3 m/ u betonové nazaniny. Z dopisu je třejná, že již v této době /zápis z kontrolního dne 22.10.85/ došlo ke vzniku poruch syntetické podlahoviny a jsou uvedeny tři charakteristické poruchy podkladu: trhliny, odutí a rozpad.

Jednotlivým stranám lze vytknout dále uvedené nedostatky. Přitom stupeň vážnosti chyby vzhledem k potenciálnímu nebezpečí vzniku poruch je hodnocen známkami 1, 2, 3 /stupeň 3 - nejvážnější chyba/.

to je řídíce začínající
kódem práce odr (25.1.85)
M. římského m. římského

Projekt

- chybí dilatace objektu 3
- cement. potér byl rozdělen do polá a nebyl vystužen 1
- spáry mezi poli mabyly monolitně /zaplnění asfalem/ 3
- chybí projekt opatření u ukončení podlahoviny /dilatace, vrata, kanály/ 3

Hl. dodavatel /podklady podlahoviny/

- nedostatečná zpevnění podkladu /štěrkopísk. násypu/ 3 2
- patrně nezajištění průběžnosti výstavby přes pracovní spáry v podkl. betonu /umožňující svislé pohyby/ 2 2
- nedostatečná kvalita cem. potéru 3
- nezaplňení spár asfalem 1
- Neprovedení žádné vodotěsné izolace nebo nedostatečné vysušení podkladních vrstev 1
- objednání polyesterové syntet. podlahoviny namísto epoxidové /tento bod znalel nebyl doložen a je třeba jej brát s touto výhradou/ 1
- nedostatečná rovinnost cem. potéru 1

Subdodavatel /podlahovina/

- nesprávná tloušťka jednotlivých vrstev podlahoviny 3
- nesprávné složení vyrovnávací vrstvy 2
- provedení podlahoviny bez žádnych ukončení a neupozor- nění na nedostatek projektu 3

Investor

- souhlas se změnou synt. podlahoviny z epoxidové na polyesterovou 1
- nedostatečná kontrola kvality podkladních vrstev i podlahoviny /podle projektu/ 3

Uživatel

- nevytípání objektu bez přestávok v celém záznamním období 2

z uvedeného lze odhadnout, se sčítalem k vážnosti chyb jednotlivých účastníků stavby, tato zavírání:

projekt : dodavatel : subdodavatel : investor : uživatel

28 : 33 : 22 : 11 : 6 /v procentech/.

Znalecké doklady:

Znalecký poodek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. 1. ZT 108/67 pro základní únor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.

Znalecký, číslo 162741 poř. č. 136/88 znaleckého

základu s ohledem na faktu (nahoru uvedené) řídil podle zápolné

hlášce na základě dokladu čís.



Ing. Dr. RICHARD A. BÁREŠ, DrSc

c/o Ústav korenské a aplikované
matematiky ČSAV

Výlechovská 49, 127 49 Praha 2
tel. 29 75 78

RNDr. Miroslav Fiala CSc.

Ing. Miroslav Mandík

MINUTÝ ZÁMĚR V ÚMĚRU STÁTNOSTI

Odkaz: — úřední úřadní jednotky
jednotky
úřadní jednotky
úřední jednotky

Praha, 3.10.1989

č.j. 159/304/89 /Baraš/

č.j. /Fiala/

II. dodatek znaleckého posudku

o příčinách poruch syntetických podlahovin v objektu [redakce]

Uvázením Krajské arbitrážie v Bratislavě ve věci č. arb. 5167/88
kna n. 223/89 Ska z 20.3.1989 o právo z odpovědnosti za vadu bylo
uloženo znalecům, kteří ve sporu již vypracovali znalecké posudky
(Ing. Dr. R. A. Baraš, DrSc., na objednávku Okresního podniku služeb
a výroby Štartex a RNDr. M. Fiala, CSc. na objednávku Okresního sta-
vabuňho podniku Levice), vypracovat společný znalecký posudek a v
něm zodpovědát následující otázky:

1. Co bylo příčinou vad litých podlah

a/ vadné dodávky projektové dokumentace

b/ " " podkladních betonů

c/ " " patinových podlah

d/ souhrna vad v bodech a/ až c/

2. Kdo schválila projektová dokumentace předpisovala patinové
podlahy, pokud ne, kdo požadoval tuto směnu a zda se známe
souběsil generální projektant

3. Pokud byly vadné podkladové betony, mohl nebo musel řízen jako
odborné organizace toto vystavit

4. Pokud podkladové betony odvysílají řízen, mohl nebo musel řízen

je možné odstranit vady litých podlah položením nové patinoxové podlahy. Je tato patinoxová podlaha pro provoz v postavené hale v vhodná.

5. Jednotlivé vady stejně jako zodpovědnost dodavatelů a investora přesně vyspecifikovat a určit podíl zodpovědnosti na jejich vzniku a průběhu.
6. Uvést jiné důležité okolnosti pro rozhodnutí sporu.

Současně bylo stranám sporu uloženo do 7 dnů zaslat znalcům potřebné doklady objasňující předmět sporu, včetně opisu arbitrážní žádosti a vyjádření k ní. V předchozím uvažování téže arbitráže ve sporu 223/89 Sza z 2.2. 89 bylo uloženo OSP Lávice do 10.2.89 zaslat písemné stanovisko k jíž provedeným znaleckým posudkům a ve sporu 5167/88 Sza z 8.3.89 bylo uloženo SÁO Praha zaslat vyjádření k předmětu sporu.

Z těchto podkladů a vyjádření obdržel znalec Bareš pouze vyjádření SÁO Praha z 11.5.89. Navíc STS Krčkany zaslal námitky k předchozím posudkům znalece Bareše.

Proto znalec Bareš dopisem z 1.8.89 znova požádal SÁO Praha, OSP Lávice a STS Krčkany o zaslání podkladů, kterých se ve svých podáních dovolávají, a dalších dokladů, které se nepodařilo dříve získat, plísp. které dříve odmítly strany tomuto znaleci poskytnout /jako [REDACTED] - viz podklad 29 původního znaleckého posudku Bareše/.

[REDACTED] s dopisem ze 4. 8. 89 zaslala požadované podklady kromě stavebního deníku za II. pololetí 1985 s tím, že stavební deník je třeba si vyžádat od OSP Lávice.

SÁO Praha s dopisem z 9. 8. 89 zaslala námitko žádaného zápisu z dlužného dne 12. 10. 1985, kterého se dovolává ve svém vyjádření z

11. 5. 89 /str. 4, odst. 1/, zápis z KD z 22. 10. 1985.

OSP Levice s dopisem z 9.8.89 zaslal požadované podklady až na stavební deník, namísto žádaného deníku za II. pololetí zaslal pouze listy od 28.6.1985 do 17.9.1985 a tím, že v dalším období již stavební deník nevedl a deník se údajně nachází u investora.

Znalcí Fiala a Mandík vyšádali svým dopisem z května /bez data/ stanovisko všech stran k bodu 2 zápisu z KD z 22.10.1985. Vyjádření k tomuto vyšádání bylo datováno: OSP Levice 15.6.89, SAO Praha 9.6.89 a OBEV Žiaran 8.6.89 a STS Krčkany 6.6.89.

Není podklady byly zahrnuty i znalecké posudky, znalec Bareda z 12.1.1988 a 9.8.1988 /dodatek/ a znalec Fiala z 18. 11. 1988 a 22.11. 1988 /dodatek/.

Znalec Bareda svým dopisem z 22.8.89 požádal STS Krčkany a OSP Levice o zaslání dalších dokladů, jejichž potřeba vyplýnula z předchozích.

[REDAKTOVÁNO] s dopisem z 28.8. 89 zaslala požadované podklady s výjimkou stavebního deníku.

OSP Levice s dopisem z 25. 8. 89, v němž sdělil, že žádny zápis o převzetí dodávky syntetických podlahovin nemá a nemůže proto poskytnout, zaslal kopii /a pro nečitelnost opis/ přílohy č.1 k zápisu o odevzdání a převzetí stavby Provozní haly z 30. 10. 1985, která je výsnaně odlišná od téže přílohy k témuž zápisu, jak byla znalcí zaslána 28. 8. 1989 [REDAKTOVÁNO]

Dne 12.9. 1989 požádal znalec telefonicky státní arbitryni JUDr. Skulovou o rozhodnutí, která z písemných příloh č.1. k zápisu o odevzdání a převzetí stavby mě být považována za autentickou. Přestože v daném okamžiku nemohla Dr. Skulová tuto otásku zodpovědět, požádala o vypracování posudku ve sporu o odtranění vad ve dvou alternativách.

Téhož dne , tj. 12.9.89, projednali znalci Bareš a Fiala na schůzce v Praze v hlavních rysech společný znalecký posudek s tím, že koncept vypracuje v dohodnutém smyslu znalec Bareš a zašle jej k signování znalcům Fialovi a Mandíkovi.

Dodatečně poskytnuté podklady, které znalci neměli dříve k dispozici, umožnily přesněji specifikovat některé skutečnosti a podle toho i částečně modifikovat jejich dřívější závěry. Znalec Bareš v příloze posudku uvádí též stručné vyjádření k námitkám stran k jeho původnímu posudku a dodatku posudku.

Koncept posudku zaslal znalec Bareš dne 15.9.89 znalci Fialovi. Odpověď znalců Fialy a Mandíka s řadou návrhů na úpravu navrženého textu byla znalci Barešovi odeslána 28.9.89. Zařazení těchto návrhů do textu posudku bylo prodiskutováno telefonicky se znalcem Fialou dne 3.10.89. Nepodařilo se dosáhnout shody znalců v otázce kvality betonové mazaniny a jejího hodnocení ve vztahu k poruchám podlahoviny, což je v posudku zvlášť vyznačeno dvojitou čarou na levém okraji příslušného textu.

Další získané podklady:

1. Zápis č. 50/81 z.č.2567 OSP Levice o odsouhlasení stavební akce Provozní haly Krškany
2. Objednávka OSP Levice 2679/2567/3/82 na OSBV Žiaran z 11.3.1982
3. Potvrzení objednávky od OPSV Žiaran na OSP Levice z 17.3.1982
4. Záznam z KD 17.7.1985
5. Stavební deník

str. 092 054 /28.6.85 - 5.7.85/
092 053 /8.7.85 - 11.7.85/
129 390 /list č.1/5, 17.7.85 - 23.7.85/
129 389 /list č.2/5, 24.7.85 - 25.7.85/
129 388 /list č. 4/5, 25.7.85/
129 387 /list č. 1/5, 26.7.85 - 2.8.85/
129 386 /list č. 5/5, 5.8.85 - 12.8.85/
129 385 /list č. 6/5, 12.8.85 - 15.8.85/
129 384 /list č. 7/5, 16.8.85 - 20.8.85/

- 129 363 /list č. 8/5, 21.8.85 - 26.8.85/
129 362 /list č. 9/5, 67.8.85 - 30.8.85/
129 361 /list č. 10/5, 2.9.85 - 5.9.85/
129 360 /list č. 11/5, 6.9.85 - 11.9.85/
129 379 /list č. 12/5, 12.9.85 - 17.9.85/
6. Zápis KB 22.10.85
7. Faktura OPSV Žiaran VO 35 154 z 29.10.85
8. Faktura OPSV Žiaran VO 39 454 z 12.11.85
9. Zápis z 20.5.86 [REDACTED]
10. Zápis z 1.10.86 / " /
11. Zápis z 28.10.86 / " /
12. Znalecký posudek MUDr. V. Fišaly, ČSc. č. 46 z 18.11.86
13. Dodatek č. 1 znal. posudku Dr. Fišaly z 27.11.86
14. Námitky [REDACTED] z 15.3.89 čj. 211/89 proti znal. posudku
z 136/268/88 a jeho dodatku z 136/274/88 znalce Barešovi
15. "Vyjádření" SAO Praha z 11.5.89 ke sporu čj. arb. 5167/88 SGA
16. Vyžádání stanoviska k zápisu KB z 22.10.85 od Dr. Fišaly a
Ingr. Mandíka na [REDACTED] SAO Praha, OSP Levice, OPSV Žiaran,
bez data
17. Vyjádření OPSV Žiaran z 2.6.89
18. * [REDACTED] z 8.6.89
19. * OPSV Žiaran z 8.6.89
20. * SADM Praha z 9.6.89
21. * OSP Levice z 15.6.89
22. Znalecký posudek z 136/268/88 znalce Barešovi
23. Dodatek znaleckého posudku z 136/274/88 znalce Barešovi
24. Hospodářská smlouva o dodávce stavebních prací č. 7567/81 z
20.7.1981 v hodnotě 8 765 133,- Kčs
25. Zápis o odevzdání a převzetí stavby z 30.10.1985 (oč. STS Krá-
kany/
26. Vyjádření [REDACTED] z 28.8.89
27. Vyjádření OSP Levice z 25.8.89

28. Kopie a opis Přílohy č.1 zápisu o odevzdání a převzetí stavby
z 30.10.1985 /od OSP Levice/

N á l e z

- Podle zápisu o osouhlasení stavební akce z 9.7.1981 /podklad 1/II. dodatku/ je konstatováno, že
- 1/ "cena plastbetonu uvedená v rozpočtu je předběžná a bude upřesněna podle faktury dodavatele", tj. jinými slovy, že plastbetobová podlahovina specifikovaná v rozpočtu není závazná /cenníková položka je pro specifikovanou podlahovinu závazná pro každého dodavatele/.
 - 2/ "Plastbeton z rozpočtu objektu S Cl - výrobní monoblok byl na návrh GP a investora vyloučený. Tyto práce bude zajišťovat investor".

V příloze č. 1 hospodářské smlouvy /doklad 24/II/ není však znovu výslovně uvedeno, že odběratel zajistí subdodávku podlahoviny. Zda v rozpočtované částce 8 765 133.- Kčs je zahrnuta i dodávka podlahovin nelze přesně zjistit, neboť původní a odsouhlasený rozpočet nebyly znalcům předány. Částka uvedená ve smlouvě však zhruba souhlasí s částkou 8 949 591.- Kčs v zápisu o osouhlasení akce /doklad 1/II/, v němž je výslovně konstatováno, že rozpočet na plastbeton byl z rozpočtu vyloučen. Je tedy pravděpodobné, že položka za plastbetony nebyla skutečně do rozpočtu zahrnuta a z toho se pro další posuzování vychází.

Přes uvedené konstatování v zápisu ad 1/II vystavil již 11.3.
82 OSP Levice objednávku na OPSV Žiaran /dokl. 2/II/. tohoto znění:
"Objednáváme u Vás provedení podlahy z plastbetonu cca 2800 m²" v

rozpočtovém nákladu 984 000.- Kčs s lhůtou dodávky 4.kv.1983. Žádal současně o potvrzení objednávky nebo zaslání návrhu hospodářské smlouvy. Zda OSF Levice tuto činnost zajišťoval na zvláštní objednávku investora, či byl-li zápis ad 1/II znova uměněn, není doklady vyjasněno. Faktem je, že konečná faktura /doklad 25/II/ činila 10 655 371.- Kčs a obsahovala fakturu subdodavatele podlahoviny ve výši 737 747.- Kčs /doklad 7,8/II/. OPSV Žiaran vrátil 17.4.82 /dokl. 3/II/ potvrzenou objednávku spolu s dopisem tohoto znění: "V příloze Vám vracíme zpět potvrzení objednávky na pokládku podlahoviny Patix".
Byla tedy objednána podlahovina bez jakékoli specifikace a bez poskytnutí příslušné části projektové dokumentace, potvrzena byla dodávka podlahoviny Patix, rovněž bez jakékoli specifikace, k čemuž neměl odběratel /dodavatel stavební části/ výhrady.

Podle zápisu z KD ze 17.7.85 /dokl. 4/II/ měl dodavatel stavební části /OSF Levice/ na žádost investora v týdnu od 21.7. do 25.7.85 zabezpečit "konkrétní dojednání skladby podlahoviny, množství a termínu nástupu" se subdodavatelem /OPSV Žiaran/. Není doloženo, zda, kdy a s jakým výsledkem toto jednání proběhlo. Protože však investor žádal o totéž ještě o rok později při jednání o provedení oprav /doklad 11/II/, je zřejmé, že tyto podklady do 25.7.85 nezískal. Ani znalec Fiala nezískal technologický předpis, podle kterého byla podlahovina prováděna a o který požádal OPSV Žiaran dopisem z 22.6.89. Současně bylo uloženo SS Šaly zabezpečit vyčištění a vymetení podkladních betonů a investorovi odstranit mastné skvrny na nich.

Ze zápisu plyne, že

- svou povinnost, tj. zabezpečit vhodnou skladbu podlahoviny ve spolupráci s projektantem a získat od dodavatele příslušnou dokumentaci /technický a technologický předpis, osvědčení o povinném hod-

nocení podle zákona 50/1976 Sb. a vyhlášky 86/1976 Sb, atd/ - viz § 26, odst. 4 vyhl. 163/1973 a výklad ČSVTS Praha 1974, str. 113- až 114 - přenášel investor na dodavatele stavby OSP Levice.

- podkladní betony byly znečištěné a jejich očištění bylo objednáno /není doloženo kým/ u SS Šalg, aniž by byly známy požadavky dodavatele podlahoviny
- podkladní beton byl zamaštěn a odstranění mastných skvrn bylo uloženo investorovi, aniž by byly známy požadavky dodavatele podlahoviny.

Z dodaných výpisů ze stavebních deníků /dokl.5/II/ vyplývá, že

- betonová mazanina na zhutněný podklad byla uložena do 19.8.85
- isolace proti zemní vlhkosti byla ukládána od 21.8. do 2.9.85
- betonáž cementové mazaniny /potěru, podkladního betonu/ byla prováděna od 27.8. do 13.9.85.

Dne 17.9.85 zapsal investor do SD: "Při přípravě betonových povrchů na plastbeton bylo zjištěno, že provedená betonová mazanina je nekvalitní, bylo nutno seškrábat a rozkopat mazaninu a z z místech z z vyskytly se praskliny a nerovnosti". /zápis v kpíi místy nečitelný/.

Zápis z KD 22.10.85 obsahuje tyto části, vztahující se k podlahovinám:

"Vzhledem k tomu, že v objektech provozní haly pracují v současné době všechna řemesla a provádějí se ještě HSV práce, podlahy a plastbeton je opětně znečištěný. Investor požaduje nejpozději do 25.10.85 ukončení všech prací na objektu a opětné vyčištění a odolejování všech podlah".
"Práce, které se v současném období u jednotlivých řemesel provádějí, znemožnily další postup kladení litých podlah. Práce byly z tohoto důvodu také pozastavené".

"Investor dále upozorňuje dodavatele stavby na nekvalitně provedené podlahy, mazaniny, která je značně rozpraskaná, má nedostatečnou pevnost

nost, lůžko pod betonem nebylo dostatečně zhotovené a proto při poklepu duní. Z důvodu nekvalitních podlah, mazaniny, dochází už také k praskání prvních dvou vrstev nanesených litých podlah. Nekvalitní podlahy byly komisionálně investorem zhodnocené a představují 550 m². Nekvalitní provedení podlah potvrdila i organizace Žiaran, která provádí lité podlahy - plastbeton."

"Investor požaduje, aby všechny druhy prací na řemeslech byly ukončené nejpozději do 25.10.85 z těch důvodů, aby lití podlahy bylo možno ve 44. týdnu ukončit."

"Na základě písemné výzvy z OSP Levice ze 17.10.85 stanovuje investor přebírací řízení na 30.10.85".

V opatření č. 7 tohoto zápisu investor žádá "odstranění dosud nekvalitně provedených prací, a to ... nekvalitně provedených podlah /mazanin/. Zároveň investor požaduje, aby byly předloženy ...atesty od betonových podlah /vzorky/".

K tomuto zápisu, který znalci Barešovi se zdá jasné a jednoznačný, žádali znalci Fiala a Mandík od všech stran výklad /doklad 16/II/. Získané výklady tohoto zápisu /doklady 17,18,19,20,21/II/ jsou rozporné. Podle znalců Fialy a Mandíka je nutné vyjasnit rozporna stanoviska STS Krškany.

Fořle nálezu znalce Bareše konstatování STS Krškany /doklad 18/II/, že vytýkané vady betonové mazaniny se týkaly pouze částí nepokryvaných plastbetonem, je zde v rozporu se zněním zápisu KD z 22.10.85.. Ze nynější tvrzení STS Krškany je pravdivé přímo popírá formulace zápisu KD z 22.10.85, např. "z důvodů nekvalitní mazaniny dochází už také k praskání prvních dvou vrstev nanesených litých podlah". Faktem však je, že investor požadoval v opatření č. 7 zápisu KD z 22.10.85

"odstranění nekvalitně provedených podlah /mazanin/" do 25.10.85, ačkolik musel vědět, že v tak krátkém termínu jde o požadavek nereálný na plochách pokryvaných syntetickou podlahovinou. Z toho nepřímo vyplývá, že žádal pouze opravu mazanin na plochách, syntetickou podlahovinou ne-

zakryvaných. Jen v tomto smyslu lze s vyjádřením [redakce] /doklad 18/II/. souhlasit.

Ve vyjádření [redakce] /doklad 18/II/ je zřejmě nepravdivý (i) č. 1a, že 25.10.85 byly podlahy včetně plastketonu provedeny na celé ploše, nahoře zápis KD z 22.10.85 konstatuje
a/ jinou řemeslnické práce "znemožnily další pokrok vedení lítých
podlah a práce byly z toho důvodu poznataveny"
b/ investorku požaduje, "aby všechny druhé řemeslnické práci byly ukončeny do 25.10.85, aby lítí podlahy bylo možné ukončit ve 4. týdnu" /tj.
do 26.10. do 1.11., ovšak vzhledem ke stručování přebíracího lízení na
30.10. ien ve dnech 26. a 29.10.85/.

Spatnou kvalitu betonové mazaniny pod syntetickou podlahovinou
srovná konstatoval i EPC Itálie /doklad 5/T, počátku řeče/ a OFSV
Zürich /doklad 6/II/.

Z uvedených dokladů podle znalce Bareše vyplývá, že beton je
velmi proměnné kvality, v mnohačetných částech Guštný nebo velmi špatný
-podlahoviny
byly prováděny až do 30.10.85

-ještě před
odevzdušnění a převzetím staveb byly zjištěny na podlahovinách roruchy
v rozsahu 55cm^2 , a tu převážně u ukončení /buň podlahoviny nebo pojd a
druh/

-podlahoviny
nebyly prováděny jako poslední operace, ale současně s řadou dalších
čerstvě.

Naopak z těchto dokladů podle znalce Fialy a Mandíka vyplývá, že
- povrch betonu mohl mít proměnlivou kvalitu a beton byl jen v některých
částech špatný

- bude nutné dodatečně vyjasnit rozporná stanoviska ze zápisu KD z 22.10.85 i dopisu ██████████ /doklad 18/II/ ohledně vad podkladu a podlahoviny.

V tomto směru se nepodařilo názor znalců sjednotit.

OPSV Žiaran /doklad 7/II a 8/II/ byla fakturována podlahovina tohoto složení:

- plastbeton z pojiva B 1102 v tl. 20 mm /193.- Kčs/m²/
- vyrovnaný směsi pojiva B 1102 a Patixu 225 /88.-Kčs/m²/
- nášlapná vrstva z Patixu 225 /57.- Kčs/m².

Zápis z 20.5.86 /doklad 9/II/ konstatuje shodu ██████████ OGP Levice a OPSV Žiaran o druhu a projevu vad podlahoviny /osm trhlin v zadku cca 60 m/: "přítomní se přesvědčili, že praskliny v podlahovině vznikly právě na dílatacích v betonu".

Po několikerých opravách /vyřezáním a provedením stejné podlahoviny byl konstatován rozsah porušení ke dni 28.10.86 /dokl.11/II/ takto:

počet lokalit poškození	110
výměra poškození	224m ²
obvod poškození	7166m ²

Důležité konstatování obsahuje doklad 14/II, podle něhož

- první destrukce lítých podlah se objevila ještě před vytápecím obdobím 85/86, tj. podle informace STS Kráskany z 28.8.89 /doklad 26/II/ před 15.10.1985
- poškozené podlahoviny byly opraveny v letním období /1986/.

Doklad 15/II potvrzuje v plném rozsahu chyby projektu a ještě je upřesňuje, jak je uvedeno podrobně ve vyjádření znalce Baroše k tomuto materiálu v příloze posudku.

Podle dokladu 21/II nebyly při kolaudaci objektu /míněno patrně

odevzdání a převzetí/ k podlahovinám připomínky. Toto tvrzení je podloženo Přílonou 1 /tj. scupisem drobných vad a nedodělků/ zápisu o odevzdání a převzetí stavby z 30.10.1985, kterou přealožil OSF Levice se svým vyjádrením z 25.8.89 /doklad 28/II/. V této příloze je uvedeno 12 drobných vad, z nichž žádná se netýká podlah nebo podlahovin, s tím, že mají být odstraněny do 15.1.86 resp. 31.3.86.

Naprotitomu Příloha 1 /soppis drobných nedodělků a vad/ zápisu o odevzdání a převzetí stavby z 30.10.85, kterou předložil investor /doklad 25/II/, obsahuje 32 položek s tím, že mají být odstraněny do 31.12.85. Pod bodem 25 se konstatuje: "Podlahy nejsou kvalitně provedené a u betonové mazaniny nejsou vynechané dilatační mezery, následkem čehož podlaha na mnohých místech je popraskaná". Současně však je v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby výslově konstatovalo, že "nejsou odchylky od schváleného projektu"; rubrika zápisu "zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami" zůstala nevyplněna a v rubrice "Vyjádření častníků konání" se konstatuje: "Stavba je provedená podle odsouhlasené PD a jejích dodatků a vyhovuje požadavkům pro budoucí užívání. Investor tímto přebírá všechna práva a povinnosti vyplývající z budoucího užívání".

Protože není v době zpracování posudku vyjasněno, která z obou předložených příloh je autentická, jsou části "Posudek" a "Odpovědi na otázky arbitra" zpracovány ve dvou alternativách:

- 1.alternativa - Platí Příloha 1 podle dokladu 28/II od OSF Levice
2. alternativa - Platí Příloha 1 podle dokladu 25/II od STS Krškany.

Tvrzení OSP Levice v dopise z 9.8.89 znalci Barešovi, že po termínu 17.9.85 se již neprováděly HSV práce a proto jím nebyl veden stavební deník, jsou nepravdivé, neboť řada prací HSV i PSV nebyla ukončena ještě ani 22.10.85 /doklad 6/II/.

K odevzdání a převzetí subdodávky /syntetických podlahovin/ mezi CPSV Žiaran a OSP Levice nedošlo, jak potvrzuje vyjádření OSP Levice z 25.8.89 /doklad 27/III/: "Zápis o převzetí dodávky syntetických podlahovin nemáme a nemůžeme ani poskytnout". Tato skutečnost má zásadní význam pro spor o odstranění vad mezi OSP Levice a OPSV Žiaran.

P o s u d e k

✓ Projekt

Lze mít za prokázané, že projekt neobsahoval potřebné ukládaje o syntetické podlahovině ve smyslu ČSN 74 45 05, čl. 16, odst. c, ani vyhl. 163/73 Sb., ani neobsahoval zvláštní požadavky na provedení. Pouhá specifikace podlahoviny v rozpočtu je nedostatečná v každém případě /viz vyhl. 163/73 a výše citovaná ČSN; ve vyhlášce 163/73 je projekto-
vá a rozpočtová dokumentace odděleně v hlavách IV a V/, a zvláště pak v případě, je-li cena podlahoviny prohlášena za předběžnou, jak se stalo v zápisu o odsouhlasení stavební akce. Směrné technicko-organizační normy nejsou právním předpisem a nelze se jich dovolávat, nebylo-li výslovně předepsáno v projektu jejich užití. I pak se odpovědnost z projektanta nesnímá. Užití STON 59/75 nebo 59/79 nebylo projektem předepsáno a ani nepřímo z projektu nevyplývá, že by její užití zamýšlel. O tom svědčí např. to, že v projektu je předepsána pevnost podkladního betonu /jako jedné z hlavních charakteristik podlah se syntetickou podlahovinou pouze 17 MPa proti 22,5 MPa, které předpokládá STON 59.

Vedle této zásadní skutečnosti měl projekt některé konkretní nedostatky, zejména:

- chybně interpretoval ustanovení ČSN 74 45 05, čl. 43 a 44, která se týkají podlah z mazanin, definovaných čl. 4 a čl. 11 c, pro "vyrovnávací vrstvu" /podle definice v čl. 8/.
- rozporně definoval vzdálenost a úpravu přiznaných pracovních spar ve vyrovnávací vrstvě /k umožnění smrštění betonu bez vzniku chaotických trhlin/, když v technické zprávě projektové dokumentace předepisuje pouze "zaplnění těchto spar asfalem po 3 m", ve výkresech uvádí velikost pracovních polí 3 x 3 m a v rozpočtové dokumentaci je uvažována asfaltová výplň takové délky spar, která odpovídá přibližně pracovním polím 5 x 5 m. Teprve svým dopisem z 29.10.85 na investora /jeden den před předáním stavby/ upřesnil velikost pracovních polí na 3 m a plné zaplnění asfalem
- chybně navrhl úpravu pracovních spar vyplněním asfalem.

Na tyto nedostatky projektu měl však upozornit dodavatel stavby při schvalování projektu /§ 38 vyhl. 163/73, § 291 zák. 37/71, § 29 vyhl. 104/73/.

Vedle toho nevykonával generální projektant žádně autorský dozor, jak mu ukládá § 67 vyhl. 163/73 Sb., neboť jinak by na zřejmé závady, o kterých se zmiňuje v dokladu 5/I /podle přenesených informací/, upozornil bezprostředně např. zápisem ve stavebním deníku,

Projektant si nevyžádal od dodavatele projektové podklady /§ 27 odst. 1,4 vyhl. 163/73 Sb./ a dodavatel je projektantovi nedodal. S projektantem však nebyla ani později /§ 27, odst. 9 vyhl. 163/73 Sb./ konsultována dodávka konkrétní syntetické podlahoviny /Patix/ a dodavatelem stavby ani investorem nebyl vyžádán jeho souhlas před uzavřením hospodářské smlouvy na dodávku podlahoviny /§ 14, odst. 6, § 26 vyhl. 104/73 Sb./. Podrobná prováděcí dokumentace specifikující přesně

dodávaný výrobek a "pravy spojené s montáží podlahoviny /např. úprava ukončení/ a také prokazující její vlastnosti /např. osvědčení o povinném hodnocení/, nenáleží však do ~~projektové dokumentace stavby;~~ jde o dodavatelskou dokumentaci, kterou zpracovávají dodavatelé v rámci své výrobní přípravy /§ 25, odst. 3aa vyhl. 163/73 Sb./ nebo v rozsahu dohodnutém s investorem /§ 25, odst. 3ab vyhl. 163/73 Sb./. V daném případě se investor v zápisu o odsouhlasení stavební akce /doklad I~~III~~/ zavázal zajistovat dodávku syntetické podlahoviny sám; potom odpovídá též za zajistění prováděcí dokumentace podle § 26, odst. 4 vyhl. 163/73 Sb./ a výkladu této vyhlášky /ČSVTS Praha 1974, str. 113-114/. V hospodářské smlouvě o dodávce stavby /zejména čl. XI./ není uvedena žádná specifikace, týkající se syntetických podlahovin.

T e c n i c k ý d o z o r i n v e s t o r a

Iza mít za prokázанé, že technický dozor investora nevyžadoval projekční a jiné nezbytné podklady /jako je např. osvědčení vhodnosti výrobků pro stavební části staveb podle vyhl. 86/76 Sb./ pro výrobu syntetické podlahoviny, přestože bylo povinností investora, jak uvedeno výše, potřebnou prováděcí dokumentaci zabezpečit, a tím ne-prováděl /a ani nemohl/ řádnou kontrolu prováděných prací. Přesto je převzal bez výhrad, když odsouhlasil fakturu poddodavatele z 12.11.85, tedy po odevzdání a převzetí stavby. Nevynaložil potřebné úsilí /např. až včetně příkazu přerušit práci/ aby podlahoviny nebyly kladený na nevhovující podklad /betonovou mazaninu/, který konstatoval svým zápisem ve stavebním deníku dne 17.9.85, jak mu ukládá § 31, odst. 3 vyhl. 104/73 Sb., ačkoli musel vědět /a zřejmě věděl/, že správná funkce podlahy je na kvalitě podkladu pod podlahovinou závislá.

Technický dozor investora dále povolil, aby na betonové mazanině probíhal takový provoz, který zapříčinil její zamaštění /podklad 4/II/.

Mastné skvrny měl podle tohoto podkladu odstranit investor. To však je prakticky nemožné bez speciálních technik, které těžko měl investor k disposici. Proto lze oprávněně usuzovat na to, že na některých částech plochy byla podlahovina kladena na zaraštěnou mazaninu /viz např. podklad 12/II, vzorek č. 5,č.17/, čímž bylo zabráněno dosažení dostatečné soudržnosti podlahoviny s podkladem atím vyvolána, popřípadě podpořena základní příčina poruch.

Investor

Lze mít za prokázané, že investor nezajistil prováděcí dokumentaci k výrobě syntetické podlahoviny podle § 25, odst. 3 vyhl. 163/73 s zejména v souvislosti se svým závazkem převzatým v zápisu o odsouhlasení stavební akce /doklad 1/II/. Tím ani neumožnil správný výkon svého stavebního dozoru.

Lze mít též za prokázané, že investor o závadách syntetických podlahovin věděl již před odevzdáním a převzetím stavební části stavby /doklad 6/II, 14/III/, konkrétně před 15.10.85, a tedy i v den odevzdání a převzetí /30.10.85/.

V zápisu o odevzdání a převzetí stavby však odběratel konstatoval, že nedošlo k odchylkám od schváleného projektu, nehodnotil jakost provedených prací a tedy k ní neměl námitky a dále výslově potvrdil že stavba vyhovuje tak, jak je odevzdána, požadavkům pro budoucí užívání /§ 46, odst. 4 vyhl. 104/73 Sb./ a to přesto, že v zápisu z KD více než týden před odevzdáním a převzetím stavby konstatoval /a podrobně do výkresu zakreslil/ zřejmé vady podlah nepochybně bránící řádnému provozu v rozsahu cca I/4 všech podlahových ploch /jejichž hodnota dosahovala zhruba 1/10 hodnoty celé stavby/.

Alternativa 1

Příloha 1, ~~průběžnému~~ o odevzdání a převzetí stavební části stavby, sumarizující drobné nedodělky a vady zřejmě při odevzdání a převzetí, neobsahuje žádnou položku, která by měla jakýkoli vztah k podlahám nebo syntetickým podlahovinám. Tím podle § 300 zák. 45/83 Sb. právo z odpovědnosti za tyto vady zaniké a odběrateli nevzniká ani právo na majetkové sankce vůči dodavateli za prodlení v odstranění vad /§295 zák. 45/83/. Právo na náhradu škody investora podle § 145-150 zák. 45/83 Sb. není ~~však~~ ztrátou pr práva z odpovědnosti za vady dotčeno.

Alternativa 2

V příloze 1 protokolu o odevzdání a převzetí stavební části stavby, obsahující drobné nedodělky a vady zřejmě při odevzdání a převzetí stavby, popsal odběratel pod číslem položky 26 vady podlahy i jak se projevují na syntetické podlahovině. Tím ve smyslu § 46 odst 4 současně požadoval bezplatné odstranění těchto vad a jeho reklamace /když vada nebyla v dohodnutém termínu odstraněna/ je oprávněná.

Současně však investor svým postupem buď porušil § 290 zák. 45/83 Sb., když převzal dodávku, jejíž vady zřejmě bránily uvedení do užívání, nebo podle § 291, odst. 1 uznal, že sám způsobil tím, že sám zabezpečoval syntetickou podlahovinu, že dodávka nevyhovuje.. V tom případě však platí částečně odst. 2 § 291, neboť dodavatel při zahájení příslušných prací musel vědět o některých vadách podkladu i o vadách projektové dokumentace. Na průběžném předkládání atestů o kvalitě podkladu však měl trvat dozorce investora už proto,

že docházelo k zakrytí dalšími vrstvami.

Uživatel

✓ Uživatel je v daném případě shodný s investorem. Z podání investora /např. doklad 14/II/ je zřejmé, že investor si nezajistil část F projektu podle přílohy 9 vyhl. 163/73 Sb. /zejména bod 1.5/, a tím ani uživatel nezískal podmínky uvedení stavby do provozu, jejichž součástí musí být i provozní řád, zohledňující podmínky dodavatele podlahoviny. Nedostatečné vytápění objektu mimo pracovní směny mohlo přispět k dřívějšímu vzniku, rozvoji a většimu rozsahu poruch podlahoviny, jejíž volba/doklad 1/II/ byla v rukou investora. I správný teplotní režim v celém zimním období by však patrně nezabránil vzniku poruch, jejichž hlavní příčiny leží jinde. To podporuje i skutečnost, že k vadám podlahoviny došlo ještě před počátkem topné sezony /tj. před 15.10.85/ /doklad 44/II/.

Dodavatel stavby

✓ Lze mít za prokázané, že dodavatel stavby neupozornil cdběratele na vady projektové dokumentace a nezjistitelněv ní tedy zřejmě nedostatky /§ 29 vyhl. 104/73 Sb./. Proto lze i soudit, že pouhá specifikace "Epoxidový plastbeton 2 cm" uvedená v projektu byla dodavateli natolik jasná, že nepotřeboval od projektanta další upřesnění. Tím nedostatky projektu, uvedené v části posudku "Projekt", vzal na sebe.

Lze mít za prokázané, že dodavatel stavby objednal u svého dodavatele syntetickou podlahovinu, jejíž jediná specifikace byla "plastbeton", aniž by dodal dodavateli jakékoli bližší informace, a souhlasil s dodávkou podlahoviny, jejíž jediná specifikace byla "Patix"^x. Nevyžádal si ani stanovisko projektanta, ani neupozornil

investora na nedodání prováděcí dokumentace k výrobě podlahoviny, ani si nevyžádal takovou dokumentaci sám /včetně osvědčení povinného hodnocení podle zák.50/76 Sb. a vyhl. 86/76 Sb./ /§ 25, odst. 3 vyhl. 163/73 Sb./. Tím významně porušil ustanovení zák. 45/83 Sb., § 282 a 283 a dále § 14 vyhl. 104/73 Sb.

Podle znalce Bareše lze mít za prokázané, že kvalita betonové mazaniny, tvořící podklad podlahoviny, je v rozsahu objektu značně různorodá, že o kvalitě této mazaniny nebyly podány příslušné atesty podle ČSN 74 45 06, čl. 23-29, a že na značné části plochy /nejméně 1/3/ nedosahuje beton vlastnosti požadovaných projektem, příp. má vlastnosti výrazně horší /doklad 5/II,6/II,5/I,12/II,22/II/. Tím, spolu s dalšími faktory, jak budou uvedeny, byl do značné míry způsoben nebo ovlivněn vznik poruch podlahoviny. Přispělo k tomu i to, že povrch betonové mazaniny nebyl před pokládáním podlahoviny patřičně upraven /a dodavatel stavby ani nevěděl, že má být upraven/. Tím základní předpoklad úspěšné aplikace jakékoli syntetické bezesparé podlahoviny - dobrá soudržnost s podkladem byl znemožněn.

Stanovisko znalců Fialy a Mandíka ve věci kvality betonové mazaniny je rozdílné. Opírá se pouze o vlastní zkoušky /doklad 12/II/ a zkoušky TZÚS Trenčín /v podkladových materiálech nedoložené/, kterými - podle nich - byla prokázána kvalita podle projektu a nižší kvalita pouze v omezené míře /v jednom případě měření/. Konstatují dále, že v době provádění projektu nebyla stanovena hodnota přídržnosti ani pevnost jejího provádění a dodavatel nemohl tedy vědět o potřebě opravy podkladu pod podlahovinou, pokud ji subdodavatel podlahoviny nepožadoval.

V tomto směru, stejně jako v "Nálezu", se nepodařilo názor znalců sjednotit.

Lze mít dále za prokázané, že dodavatel stavby provedl ve smyslu projektu přiznané pracovní spáry v cementové mazanině, i když v nepravidelných vzdálenostech, a neupravil jejich styk ani tak, jak projekt předpokládal v rozpočtové dokumentaci stavby. Existence nesprávně upravených spar /které bylo třeba po vyzráni betonu zaplnit takovým způsobem, aby došlo ke zmonclitnění podkladu ve větších intervaly/ plochách/ kyla další příčincu vzniku poruch podlahoviny /doklad 9/II/.

✓ Lze mít za prokázané, že dodavatel stavby provedl chybě opatření k ukončení syntetických podlahovin nebo je neprovedl vůbec. To je další závažná příčina vzniku poruch podlahoviny.

Lze mít též za prokázané, že dodavatel stavby prováděl různé řemeslnické práce v době kladení podlahoviny, ačkoli podlahovina se má provádět jako poslední stavební operace po dokončení všech ostatních prací /viz dokl. 6/II/. To nepochybňuje vedlo ke ztěžování výroby podlahoviny a k znečištění prováděných částí /vrstev/ do takové míry, že práce na podlahovinách musely být zastaveny /dokl. 6/II/. Byly pak prováděny ve stísněném časovém období těsně před předáním stavby. To vše přirozeně nepřispělo ke kvalitě podlahovin.

Lze mít dále za prokázané, že dodavatel stavby nevedl řádně stavební deník /§ 30 vyhl. 104/73 Sb./ nebo že ho nevedl vůbec /od 17.9. do 31.10.85/. K zápisu dozorce investora o nekvalitě mazanin ze 17.9. 85 se nevyjádřil, tedy s obsahem záznamu ve smyslu odst. 7 § 30 vyhl. 104/73 Sb. souhlasil.

Konečně lze mít za prokázané, že dodavatel stavby nepřevzal protokolárně syntetickou podlahovinu od svého poddodavatele, čímž porušil § 288 zák. 45/83. Protože dodavatel nepřevzal dodávku od svého poddodavatele, nemá ani právo uplatňovat na něm odpovědnost

za vady. Právo na náhradu škody tím však není dotčeno.

x/Poznámka ke straně 18:

Patix je název pro hmotu, z níž se syntetická podlahovina zhotovuje. Jde o mírně plněnou nenasycenou polyesterovou pryskyřici rozpuštěnou ve styrenu, kterou je možno /podle údaje výrobce/ použít pro výrobu licí podlahoviny, stěrkové podlahoviny i jako pojiva polymerbetonu. Výraz "Podlahovina Patix" tedy nefiká o druhu podlahoviny a jejím uspořádání vůbec nic.

Poddodavatel podlahoviny

V době projektování a provádění stavby neexistoval žádný obecně závazný předpis pro návrh a provádění /zhotovení/ bezespárych syntetických podlahovin /ČSN, ON/. V takovém případě je pro konkrétní podlahovinu závazný pouze technologický předpis výrobce.

Na základě řešení obou znalců lze mít za prokázané, že syntetická podlahovina, která podle faktury dodavatele /a pouze podle ní/ měla být z polyesterového plastbetonu/ve složení popsáneném v nálezu na str.11 počtu/, nemá obvykle užívané uspořádání /zejména co do tloušťky a složení jednotlivých vrstev/, a tedy ani obvyklé vlastnosti, což je jedním ze základních důvodů vzniku jejích poruch.

Lze mít za prokázané, že dodavatel nepředložil ani při uzavírání hospodářské smlouvy /potvrzení objednávky/, ani později, technický a technologický předpis podlahoviny /a tedy ani požadavky na podklad/ a tím ztížil projektovou a předvýrobní přípravu stavby /§ 27, § 33 vyhl. 163/73 Sb., § 23, 424 vyhl. 104/73 Sb. a § 116 zák. 37/71 resp. § 119 zák. 45/83 Sb./ a znemožnil jakoukoliv kontroly provádění.

Lze mít dále za prokázané, že nebyla osvědčena vhodnost výrotku /podlahoviny/ pro stavební části staveb podle zákona 50/76 Sb. a vyhl. 86/76 Sb., neboť toto osvědčení ani nebylo doloženo výrobcem podlahoviny, ani není obsaženo v katalogu výrobků, vydávaném čs. střediskem výstavby a architektury /vyhl. 87/76 Sb./.

Dále lze mít za prokázané, že poddodávatelem podlahoviny musel vědět, jako odborná firma pro provádění syntetických podlahoven, že podklad /betonová mazanina/ nebyl speciálně upraven před pokládáním podlahoviny, že měl nedostatečnou rovinost, že byl nečistý, promaštěn, že místa kvality betonu byla zřejmě nižší než požadovaná, že nejsou provedeny řádně úpravy u ukončení, a na tyto závady neupozornil dodavatele stavby ani investora a podlahoviny v plném rozsahu provedl /§ 291, odst. 2 zák. 45/73 Sb./. Neprovědl ani protokolární převzetí podkladu podle obvyklých zvyklostí při provádění syntetických podlahoven /§ 288 zák. 45/83 Sb./ ani předání provedené práce.

Odpověď na otázky SA

1/ Co bylo příčinou vzniku vad litých podlah?

Souhrn vad projektu, vad dodávky podkladu podlahoviny, vad dodávaných podlahovin, ale též nedostatečné součinnosti investora při přípravě a provádění stavby.

2/ Zda schválená projektová dokumentace předpisovala patinové podlahy; pokud ne, kdo požadoval tuto změnu a zda se zněním souhlasil generální projektant?

Schválená projektová dokumentace nepředpisovala konkrétní druh podlahoviny. Jediný rádaj v projektové dokumentaci je ve

výkresové části "Epoxidový plastbeton 2 cm". V rozpočtové části dokumentace stavby byl uvažován plastbeton na bázi ChS Epoxy 1505. Při projednávání odsouhlasení stavební akce /9.7.81/ byla cena plastbetonu označena jako předběžná s tím, že bude upřesněna podle faktury dodavatele. Tím byla připuštěna možnost provedení plastbetonu na jiné bázi.

Navíc byl plastbeton při projednávání odsouhlasení stavební akce /19.7.81/ z rozpočtu objektu na návrh GP a investora vyloučen. Tyto práce se zavázal zajišťovat investor. Ve smlouvě není tento závazek výslovně opakován, nebylo však zjištěno, zda z rozpočtované částky uvedené ve smlouvě byl plastbeton skutečně vyloučen. Rozdíl v rozpočtovaných částkách při odsouhlasení akce a ve smlouvě tomu nasvědčuje, objednán však byl plastbeton dodavatelem stavby a investorce spolu s ostatními náklady fakturován.

Dodavatel stavby objednal "Podlahu z plastbetonu" bez jakékoli specifikace.

Dodvododavatel podlahoviny potvrdil objednávku na dodání "Podlahoviny Patix" bez jakékoli specifikace.

Projektant podle dostupných dokladů nebyl o objednávce podlahoviny a jejím zhotovení informován.

Investor nezajistil prováděcí dokumentaci k výrobě syntetické podlahoviny, jak bylo jeho povinností po úlo § 25, odst. 3 vyhl. 163/73 Sb. v souvislosti s převzatým závazkem při odsouhlasení stavební akce.

Dodavatel nezpracoval prováděcí dokumentaci k výrobě syntetických podlahovin ani nepředložil osvědčení povinného hodnocení /§25, odst. 3, § 27, odst. 4 vyhl. 163/73 Sb./.

3. Pokud byly vadné podkladové betony, mohl nebo musel Žiaran jako odborná organizace toto zjistit?

✓ Poddodavatel musel zjistit, že povrch betonu nebyl speciálně upraven, že nebyla správně provedena úprava u ukončení, že byl místy promaštěný, že měl místy nedostatečnou pevnost. Neproběhl řádné převzetí podkladu podle § 288 zák. 45/83 Sb. a nevyžádal si ani atesty o jeho kvalitě jak předepisuje ČSN 74 45 05.

Je však těžko posuzovat právní splnění požadavků na podklad, když ani v projektu, ani ve smlouvě o dodávce /technické podmínky/ nebyly požadavky pro konkretní podlahovinu specifikovány.

O nevhodné úpravě pracovních spar /zatřené cementovou maltou/ nemohl vědět, přesvědčit se však mohl a měl.

4. Odpovídal-li podkladový beton ČSN, resp. kdyby odpovídal, je možné odstranit vady lítých podlah položením nové patixové podlahy? Je tato patixová podlaha pro provoz v postavené hale vhodná?

Žádnou čs. státní normou není stanoveno/ resp. v době výstavby nebylo stanoveno/, jaká má být kvalita podkladového betonu pod syntetickou podlahovinou. Požadované vlastnosti podkladu závisí na druhu podlahoviny, použité technologii, způsobu využívání podlahoviny, a mohou být přesně specifikovány v technických podmínkách konkretní podlahoviny, příp. v osvědčení vhodnosti výrobku. Mnohokrát ve sporu citovaná STON 59, na kterou se odvolává především projektant, předepisuje minimální tlakovou pevnost 22,5 MPa, nová ČSN pro podlahy /1988/ 25,0 MPa. Tlaková pevnost sama však nestačí k tomu, aby bylo možno vhodnost podkladu pro syntetickou podlahovinu

plně charakterisovat.

Další okolnost je, že termínem "patixové podlahy" není podlahovina dostatečně specifikována a otázku v dané formě nelze zodpovědět.

Pokud by se použil řádně navržený, odzkoušený a provedený polymerbeton na bázi polyesterové pryskyřice s povrchovou vrstvou např. z Patixu 225 /tak jak byl fakturován/ na řádně provedený a připravený podklad, bylo by možno očekávat při daném provozu a dodržování provozního čádu vysokou životnost takové podlahoviny. Menší citlivost k teplotním změnám /z důvodu menší ročové vnitřní napjatosti/ a k alkaličké hydrolyze /vlivem vlhkosti z podkladu/ mají /zejména v československých podnikách/ polymerbetony s některými epoxidovými pryskyřicemi. To znamená, že epoxidová podlahovina je tolerantnější k některým nedokonalostem provádění než podlahovina z tuzerských polyesterových pryskyřic. Užitná hodnota obou /za předpokladu správného provedení/ je však přibližně stejná.

5. Jednotlivé vady i zodpovědnost dodavatelů a investora přesně vyspecifikovat a určit podle zodpovědnosti na jejich vzniku a průběhu

Jednotlivé vady či jiná zavinění poruch z častněnými stranami je přesně specifikováno v části "Posudek" tohoto II. dodatku znaleckého posudu.

Alternativa 1

Protože bylo jednoznačně prokázáno, že investor o poruchách podlahoviny věděl již před odevzdáním a převzetím stavební části a v zápisu převzetí je nereklamoval, právo z odpovědnosti za tyto vady zaniklo.

Vprotože nedošlo k převzetí podlahoviny mezi dodavatelem a poddodavatelem, právo z odpovědnosti za vadu podlahoviny mezi nimi nevzniklo.

Alternativa 2

✓ Závada na podlahovinách, o které investor prokazatelně věděl již před přejímáním stavobní části byla uvedena mezi jinými v přejímacím protokolu a investor má právo tuto vadu reklamovat. I když se investor zavázal při projednávání odsouhlasení stavební akce /§ 9.7.81/ zajišťovat dodávku podlahoviny, vyloučené z projektu, sám, zajišťoval ji de facto dodavatel stavby. Na vady projektové dokumentace dodavatel reupozornil podlahovinu prostřednictvím svého poddavatele provedl aniž zpracoval potřebnou prováděcí dokumentaci, investorem vytyčanou vadu podkladních betonů uvnitř podlahoviny od svého dodavatele nepřevzal. Zodpovědnost za vadou dodávku leží tedy z převážné míry na dodavateli stavební části. Právo z odpovědnosti za vadu mezi dodavatelem a poddodavatelem nevzniklo.

Spor o náhradu škody

V případě následného sporu o náhradu škody, s ohledem na to, že nelze bez nejrůzných obtíží a nákladů přesně zjistit rozsah zodpovědnosti zejména dodavatele stavby a poddodavatele podlahovin /znalci se rozcházejí v názoru na první příčinu poruchy-zda vlivem nevhodného podkladu či vlivem nevhodné podlahoviny/, odpovídají oba dodavatelé stejným dílem /§ 146, odst. 1 zák. 45/83 Sb./

Na škodě se však podílela i organizace poškozená /odst. 2 § 146 zák. 45/83 Sb./ i geberální projektant.

Po pečlivém zvážení všech okolností, včetně nově zjištěných skutečnosti a podle příspěvku jednotlivých vad a zavinění ke vzniku škody dospěli znalci k této podílu zavinění na vzniklé škodě /která se skládá nejen z ceny podlahoviny, která je v daných podmírkách neopravitelná, ale i z ceny opravy podkladu/:

dodavatel stavby	40 %
poddodavatel podlahovin	40%
investor	10%
projektant	10%

Ing. Dr. Richard A. Bareš DrSc.



MUDr. Miroslav Fišl a. o.s.

Ing. Miloslav Mandík

Znalecká doležka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZT 108/67 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných,

pro součástky o stavebních a stavebního materiálu.
Znalecký číslo je zájemce pod psá. číslo 159/89 znal-

ce deníku.
Znalecké a náhradu nákladů (máteďa mít) čekám na dobu 15 dní
likvidace na základě číslo číslo 304/89.



Příloha posudku

K námitkám [REDACTED] z 15.3.89:

1/ ke str. 1., odst. 2, a str. 2, odst. 1

Prohlídka objektu a zkoušky byly provedeny znalcem 1.11.87 za přítomnosti zástupce [REDACTED] s. Nováka na základě předchozí dohody OPSV Žiaran s [REDACTED]. Pravdou je, že pověřený podnikový ředitel s. Ing. Milan Slavík, CSc., bránil znalcovi dne 2.11.87 v dokončení odtrhových zkoušek a vstup do závodu umožnil až po ostré výměně názorů. Pravdou je též, že investor odmítl poskytnout znalcovi potřebné doklady, specifikované v zápisu z 1.11.87.

Důkaz: 1/ zápis z 1.11.87 v příloze posudku

2/ podklad posudku č. 29

2/ ke str. 2, odst. 6, 7, 8., ke str. 3, odst. 1

Projekt obsahoval ve výkresové části pouze údaj "Plastbeton 2 cm", ➔ technické zprávě se o podlahovině nezmiňuje. Podrobněji je podlahovina specifikována pouze v rozpočtu /plastbeton v tl. 2 cm z ChSE 1505 na ploše 2774,67 m² podle pol. 1-777-21-5210/

Ze zápisu č. 5/81, zak. č. 2567 z 9.7.81 o odsouhlasení stavební akce "Pracovní hala [REDACTED]" však vyplývá, že 1/ plastbeton se na návrh investora a GP v rozpočtu vylučuje s tím, že tyto práce bude zajišťovat investor

2/ cena plastbetonu uvedená v rozpočtu je předběžná a bude upravena podle faktury dodavatele

Důkaz: 1/ podklad /dodatku posudku č. 1,2,3 a 4

2/ podklad IZII dodatku

Proč přes uvedené konstatování byla později objednána a investorovi dodána podlahovina OS Podnikem Levice, není znalci známo. Faktem je, že podle uvedeného zápisu zajišťoval investor ať přímo, nebo prostřednictvím OSP Levice dodávku syntetické podlahoviny sám a musel tedy vědět, jakou podlahovinu objednává a jak odpovídá jeho provozním požadavkům.

3/ ke str. 3, posl.odst., str. 4, odst. 1

Investor, jako orgán odpovědný za zajištění synt. podlahoviny, byl povinen dbát na uzavření řádné HS s dodavatelem podlahoviny, jejíž součástí mají být jak technické a technologické podmínky /umožňující kontrolu provádění/, tak doklad o povinném hodnocení výrobku. V případě, že neměl podklady ke kontrole provádění, bylo povinností jeho stavebního dozorce učinit ihned potřebná opatření k nápravě, příp. zastavit až do zjednání nápravy stavbu. Nic z toho investor neučinil.

Důkaz: f. podklad 2.dodatku č. 50/81 1/II

2. " 2. ":" č. /stav, deník/ 5/II
 3. " 2. " č- /22.10.85/ 6/II

4/ ke str. 4, odst. 2, str. 5, odst. 1

Důležité pro další posuzování jsou tyto údaje investora:

1. dne 22.10.85 byly konstatovány poruchy podlahoviny v rozsahu 550 m².
2. prvá destrukce podlahovin se objevila ještě před vytápecím obdobím 1985/86, *K. j. řečel 15.10.85*
3. poškozené podlahoviny byly opraveny v letním období /1986/

K vyjádření SAO Praha z 11.5.89

ke str. 1, odst. A/b/

čl. 43 ČSN 744505 se týká podlah z mazanin /viz názvo sloví čl. 4 a čl. 11 c/, nikoli cementových mazanin tvořících výrovnávací vrstvu podlahy.

Syntetické bezesparé podlahoviny ve smyslu normy patří mezi podlahy spěciální a je třeba postupovat podle čl. 16, odst.3.

Navíc vzdálenost dilatačních spár v projektu není specifikována; v technické zprávě se předepisuje pouze zalití dilatačních spár po 3 metrech asfaltem a z rozpočtu vyplývá průměrná vzdálenost dilatačních spár cca 5 m.

Není pravda, že STON č. 59 doporučuje nevyzkušenou dilatovanou mazaninu jako podklad pro plastbeton.

- Důkaz:
1. doklad 1 a 4 dodatku posudku
 2. ČSN 744505
 3. STON č. 59

ke str. 1, odst. c

Není pravda, že opatření při ukončení podlahoviny jsou předepsána ve STON č. 59. I kdyby však byly, nejde o závazný předpis. Směrná technicko-organizační norma je informačním materiálem, navíc s omezenou platností na max. 3 roky. Projektant jí může použít jako závazný předpis /čl. 16, odst. 3 ČSN 744505/, odpovědnost se však z něho nesnímá. Pokud navrhne projektant její použití, měl by zachovat její ustanovení kompletně; např. v daném případě zachovat předepsanou min. pevnost podkl. betonu 22,5 MPa /namísto projektované 17 MPa/.

(výb. s investorem)

Projektant navrhl vynětí rozpočtové položky na plastbeton ze smlouvy s dodavatelem a současně prohlásil, že položka je pouze informativní. Protože nikde jinde v projektu není o druhu podlahoviny zmínka a protože nemůže být ani účtována různými dodavateli různá cena za podlahovinu uvedenou v ceníku, nelze z toho tedy usuzovat, že byla projektována jednoznačně epoxidová podlahovina.

Důkaz: STON č. 59/1979

ČSN 744505

doklad 1/II

ke stra. 3, odst. c/

Opatření při ukončení není předepsáno ve STON 59. Tento předpis nemusí znát ani dodržovat žádná dodavatelská organizace syntet. podlahovin, pokud jí to není projektem předepsáno.

ČSN 744505, stejně jako vyhl. 163/73 Sb., stanoví, že zvláštní technické postupy musí být uvedeny v techol. zprávě projektu. Technická zpráva neobsahuje žádný údaj o podlahovině, ani že má být postupováno podle STON 59. Cena byla projektantem označena za informativní, z čehož vyplývá, že v době projektování nebylo známo projektantovi nejen jméno dodavatele, ale ani jaká podlahovina se provede.

Důkaz: jako předešle

ke str. 4, odst. 3

Pokud je předepsáno, že určitá zkouška je součástí protokolárního převzetí provedené práce, potom je její provedení povinností dodavatele této práce, nikoli přejímajícího. To platí i o pevnosti betonu /stejně jako o jiných jeho vlastnostech/ při předávání jako podkladu pro výrobu podlahoviny.



Ke stanovisku znalece RNDr. Fialy

str. 1, odst. 1, 2

Není-li beton zakryt podlahovinou, lze jej přímo pozorovat a tím i posuzovat bez ohledu na to, byl-li provozován či nikoliv.

str. 1, odst. 3

Výškové rozdíly byly zjištěny - a lze se o tom kdykoliv přesvědčit - mezi jednotlivými dilatačními polí betonové mazaniny.

str. 1, odst. 4, 5

Smršťovací trhliny byly zjištěny na řadě dilatačních polí, a to ve značném rozsahu, a svědčí o špatné kvalitě betonu a jeho špatném ošetření. Tím výrazně ovlivňuje i kvalitu celého podlahového systému.

Odtrhová zkouška je nejobjektivnějším stanovením těch mechanicko-fyzikálních parametrů betonu, které jsou pro správnou funkci bezesparé podlahoviny rozhodující; v případě zkoušky ^{na místě provedenou} v podlahovinou podává informaci i o jejích vlastnostech. To uznávají všechny zahraniční předpisy a není třeba o tom polemizovat. Pokud došlo k porušení kontaktní vrstvy již před zkouškou, svědčí to o její nedostatčné pevnosti. Charakter porušení indikuje nejslabší místo systému a lze z něho odvodit i případné technologické chyby při výrobě podlahového systému.

str. 1, odst. 5

Lokálně zjištěná vlhkost podkladních vrstev nezpůsobila hydrolýzu, která u polyesterových systémů vždy předchází snížení soudržnosti vrstev i fyzikálnímu /rozklínajícímu/

účinku přetlaku vodních par. Přetlak vodních par je mimoto podmíněn negativním teplotním spádem, ke kterému může dojít pouze v zimním období, pokud není hala vytápěna.

str. 2, odst. 2

nájemník může i vytížit
Penetrace provedena byla a s ohledem na vyšší množství pojiva v nosné vrstvě /viz odst. 4/ není ~~její přítomnost~~ nezbytná a není třeba nad tím spekulovat.

str. 2, odst. 4

Znalcí nebyl dodán technologický předpis pro podlahovinu a nebyl znám žádnému z účastníků výstavby. Proto nelze ani vyloučit, že výrobce používá pro nosnou vrstvu jemnozrnného pojiva. To samo o sobě na mechanické a mechanicko-fyzikální vlastnosti nosné vrstvy nemusí mít výrazně negativní vliv, pokud hmotnostní poměr plniva a pojiva je redukován úměrně specifickému povrchu plniva, které je základní a rozhodující charakteristikou.

Aby bylo srovnání s nosnou vrstvou, obvykle prováděnou s plnivem s max. zrnem 6 mm, provedl na ní znalec přibližný přepočet podle specifických povrchů obvyklých a zde použitých plniv za předpokladu, že mezercvitost obou směsí je stejná v hodnotě 35 % /předpoklad kulových zrn/ a že obalová vrstva zrn různých průměrů je rovněž stejná.

Rozborem odebraných vzorků bylo zjištěno, že obsahují a/ v případě, kde plnivo je křemičitý písek /původní podlahovina/ 25,94 - 27,00 % pojiva
74,06 - 73,00 % plniva,
tedy poměr plniva k pojivu je 2,70 - 2,86

b/ v případě, kde plnivo je karborundum /opravovaná podlahovina/

24,30 - 24,53 % pojiva

75,70 - 75,47 % plniva

tedy poměr plniva k pojivu 3,07 - 3,11

Velikost zrn křemenného plniva zjištěna 0 - 2 mm

" " karborunda " 0 - 1 mm

Pro obvyklé plnivo je uvažován průměr 3 mm, pro skutečně použité plnivo průměr 1 mm.

Potom pro poměr 1:6 s obvyklým plnivem vychází poměr 172,6 s jednozrnnějším plnivem a obdobně pro poměr 1:7 vychází 1:3,04.

To vedlo znalce k závěru, že při použitém jemnozrnném plnivu nevybočuje zjištěný poměr plniva k pojivu 2,70 - 3,11 z obvyklých mezi ve srovnání s hrubozrnným, obvykle používaným plnivem. Zjištění je též v plné shodě se zjištěním znalce RNDr. Fialy.

str. 2, odst. 4

Vzhledem k tomu, že znalec Fiala provedl měření většího množství vzorků, může být i zjištěný rozptyl tlouštěk větší, což lze akceptovat, aniž by závěry znalce byly dotčeny.

str. 2, odst. 5, 6, 7

Protože není technologický předpis, nelze vyvozovat jeho porušení. ^{O tom} S násobem, že složení podlahoviny je neobvyklé a podle dosažených poznatků nesprávné, není pochyb a názory znalců se neliší.

Přestože STON není obecně závazný předpis, ani nebyl projektem za takový v daném případě určen, nelze s nesouhlasem složení podlahoviny s ním vyvozovat žádné závěry.

Počíklad má být protokolázně předán /§ 288-292 HS/ a převzat, což v daném případě nebylo učiněno. Dodavatel podlahoviny měl upozornit na nedostatky povrchu, což musel vědět, nemusel však vědět o dalších vadách betonového podkladu /nedostatečná pevnost, nezmonolitněné dilatace/. Dodavatel měl předložit technické podmínky na svou podlahovinu s požadavky na podklad, odběratel neměl bez takových podkladů uzavřít hospodářskou smlouvu.

str. 3, odst. 3

za osazení okrajových uhlínek odpovídá dodavatel podkladu. Dodavatel podlahoviny měl na nesprávné osazení uhlínek upozornit, příp. odmítnout dodávku.

str. 3, odst. 4

Mechanismus porušování polyesterových podlahovin byl podrobně popsán, např. v sérii článků v čs. časopise Stavivo /č. 6, 7, 9, 10 - 1980/.

Základní podmínkou úspěšné aplikace syntetických bezesparých podlahovin je zajištění dostatečné soudržnosti s podkladem. To zabezpečuje vnitřní napětí z různých důvodů v podlahovině vznikající se rovnoměrně rozloží a postupně relaxují. Jakékoli ukončení připojení podlahoviny k podkladu vede ke zvýšení smykových horizontálních napětí nejméně na trojnásobek průměrné hodnoty a k sumaci horizontálních napětí v uvolněné části. Důsledkem těchto jevů je postupné ~~září~~ oddělování podlahoviny od podkladu, smršťování volné délky, až případné porušení a nejslabším místě volné délky trhlinou při překročení tahové pevnosti podlahoviny v důsledku vnitřních primárních napětí nebo v důsledku sekundárních

napětí od vnějších vlivů. K porušení podlahoviny bez oddělení od podkladu může dojít jen zcela výjimečně při naprosto ne-správném uspořádání nebo provedení podlahoviny. V daném případě takové porušení nelze vyloučit v některých omezených lokalitách s nadměrnou tloušťkou vyrovnávací a povrchové vrstvy provedené se samotné pryskyřice. Většina poruch však vznikla nepochybně v místech horizontálních ukončení /okraje, dilatace podkladu/, což je zřetelné na všech záznamech poruch i na místě samém, a bylo to nejednou komisionálně konstato-váno /např. zápis z 20.5.86/.

str. 3, odst. 6, 7

Protože nebyl předložen technol. předpis, není s čím srovnávat a nelze soudit technologické chyby. Stupň konverze pojiva skutečně svědčí o tom, že nedošlo k žádným technol. chybám. Poměr plniva k pojivu zejména vyrovnávací vrstvy je špatný, nelze však vyloučit, že jde o záměr dodavatele podlahoviny, a pak nejde o technologickou chybu. Odběratel a investor měli vyžadovat ~~výzadovat~~ před započetím prací technologický před-pis a osvědčení o povinném hodnocení výrobku. Takto ani ne-víme, o jakou podlahovinu mělo jít /polymerbeton, stérka, licí/.

str. 4, odst. 1, 2

dtto jako str. 2

str. 5, odst. 1

dtto jako str. 2 a 3

str. 5, odst. 2

vyrovnávací placky

Dostatečná pevnost podkladu v celém rozsahu nemohla být
~~prostřílená~~ prokázána, pokud ~~takové zkoušky existují,~~ jsou nevhodné.
 O tom svědčí pozorování a zkoušky znalce, porušení betonu
 v současné době konstatované znalcem Fialou /str. 1, odst. 1/.

zápisem investora ve stav. deníku /17.9.85/, zápisem z kontrolního dne 22.10.85 a vyjádřením projektanta z 29.10.85.

Za ověření kvality betonového podkladu odpovídá ten, kdo jej prováděl.

str. 6, odst. 1

dtto jako str. 1, odst. 5

str. 6, odst. 3

dtto jako str. 1, odst. 4, 5

str. 6, odst. 5

dtto jako str. 3, odst. 4