

Družstevní příspěvek  
je výsledkem rekonstrukce aktivity krypticko-odkládacího  
parchmentu [REDAKTOR] v roce 2008 v rámci značného  
přesného

Právce: → 7. páteček

20. 1. 2009 + 2. 9. 2009

Ing. Dr. RICHARD A. BAREŠ, DrSc.

ř.k.u. Ústav teoretické a aplikované  
mechaniky ČSAV  
Vylehradská 49, 128 47 Praha 2  
tel. 29 75 78

SOUJEDÍ ZNALEZY A DOKLADY STAVEBNICTVÍ

Doklady = údaje o jiném provádění  
certifikát  
Typ = konstrukční konstrukce  
Referenční = referenční konstrukce  
a) Vlastnosti z plastického  
řezu  
= konstrukční parametry  
Typ = aktuální plastický  
řez uživatelský  
= údaje o řezu  
Typ = odhadované

Praha, 26. 1. 1988

ř.p. č. 157 / 269/ 88

### KHALEKTÝ POSUDK

o výsledku rozhodnutí o schválení krycího sítového počítače

[REDAKTOVÁNO]

Dne 14. 1. 1988 požádal u mě dle svého povolení Ing. Pavel Štěpánky  
Soudce Kuflovi dopisem zn. Ing. Pa/Su/1988 o možností posudit  
k arbitrárnímu sporu pro stavbu kryté sítové [REDAKTOVÁNO]  
[REDAKTOVÁNO] po provedení rozhodnutí o schválení krycího sítového počítače.

Ke provedení posudku byly poskytnuty tyto podklady:

1. Znalostní povolení 82/16/81 Ing. Jiřího Novotného, čís., z 19.7.81
2. Dopis k tomuto znanostnímu povolení 83/21/81 Ing. Jiřího Novotného z 29.8.81
3. Znalostní povolení KP 51/82 Ing. Zdeňka Žutava z 19.10.82
4. Znalostní povolení KP 83/85 Ing. Zdeňka Žutava z 9.3.85

**5. Výkresy "Oprava střešního pláště"**

- A 1<sup>X</sup> podorys střechy /"upraveno květen 1985"/
- A 1<sup>X</sup> dleto - doplnění drenáží zaznamenáno 21.12.87
- A 2<sup>X</sup> příloha - doplnění PD /květen 1985/
- A 3<sup>X</sup> podlouhlý řez A - A'/upraveno květen 1985/
- A 4<sup>X</sup> vnitrová fasáda / " " " /
- A 5<sup>X</sup> řez 1 - 1' / " " " /
- A 6<sup>X</sup> řez 2 - 2' / " " " /
- - A 6<sup>X</sup> pohled - doplnění PD /květen 1985/
- A 7<sup>X</sup> řez 3 - 3' /upraveno květen 1985/
- A 8<sup>X</sup> řez 5 - 5' / " " " /
- ZT-1<sup>X</sup> doplnění PD /květen 1985/

6. Zápis o jednání na stavbě ze 7.12.87

7. Zápis projektanta z porady z 24.4.85

8. Zápis z pojednání rekonstrukce z 20.3.85

9. Zápis z jednání na OMV Jablonec/n. z 14.3.85

10. Stavební deník rekonstrukce, str. 215 301 /7.5.87/

-215 350 /21.12.87/ s výjimkou strany 215 345

11. Zápis z kontroly pracovišť z 15.9.87

12. Zápis o odevzdání a převzetí prací SI Praha z 5.-9.10.87

13. Zápis z kontrolního dne 23.9.87

14. Zápis z pokračování přejímacího řízení z 19.11.87

15. Dopis IIO Liberec <sup>n</sup>/PS Hradec Králové z 4.12.87

16. Zápis z jednání na stavbě 7.12.87

17. Připomínky OMKJ PS Hradec Králové z 10.12.87

18. Skladba hydroizolace dopisem PS HK na snalec z 15.1.88

Balší použité podklady:

- ✓ 19. ON 733300 Provádění střechy
- ✓ 20. ON 731901 Navrhování střechy
- 21. R. Baroš, Přetvárné interakce měkkých střešních krytin s podkladem, Sborušk konference Vliv objemových změn na návrh a provádění novodobých staveb, Karlovy Vary 1975

S ohledem na podrobné prohlídky obou předchozích značek, detailně popsané v jejich posudech, nepovažoval znalec za nutné další prohlídku provádět. Nedostatky stavby jsou posuvovány pouze na základě uvedených podkladů.

#### Nálezy

Objekt krytého parkoviště je 85 m dlouhý, 18,7 - 36,5 m široký, rozdílný výškově po délce do pěti úrovní. V přední části střechy v délce 12,95 - 18,7 m byla původně navržena pochůzná úprava, zadní část střechy byla kryta zeminou.

Konstrukce střechy je ocelová, složená z válcovaných profilů. Na příčných průvlásech jsou uloženy podélné nosníky, na nichž jsou osazeny prefabrikované železobetonové desky VXD-3. Objekt byl postaven v r. 1973-77, konstrukce byla rekonstruována /za statických důvodů/ v r. 1978, v tento rok byla uložena i dlažba v pochůznej části střechy. K převzetí stavby nadšlo pro zatékání do objektu.

V dalším období 1978-1980 došlo k různým opravám a úpravám střechy, v r. 1981 k převzetí stavby opět nadšlo pro stejně závadu jako původně /zatékání/ a došlo k arbitrárnímu projednávání.

Přičiny zatékání střechou posuzovali v r. 1982 postupně dva znalci, Ing. Jiří Novák, CSc. a Ing. Zdeněk Kutanar. Na přičinách zatékání se v podstatě oba znalci shodli, odlišný byl pouze jejich názor na rozsah vad projektu a provádění. Oba posudky, zejména pak posudek znalce Kutanara, se soustřadily spíše než na celkové koncepční řešení stavby na detaily a jejich vady a na podrobný průzkum míst, kde voda vytékala. Tím se prakticky vůbec neváhovala pozornost zadní části střechy s násypem zeminou.

Podle výsledku znaleckého řešení byl zpracován projekt rekonstrukce střechy. Rekonstrukce střechy byla provedena v roce 1987, stavba však znova nebyla převzata pro opětovné zatékání a je předmitem nového arbitrárního řízení.

#### P o s u d a k

Na základě podrobného řešení dvou znalci a zjištěných vad bylo projektantem rozhodnuto a v rekonstrukčním projektu navrženo odstranit v přední /pochůzné/ části všechny střešní vrstvy až na nosnou konstrukci a střechu provést znova s tím, že i tato část bude nepochůzná a bude zatravněna. Zadní části /již zatravněné/ se rekonstrukční projekt s výjimkou okolí rozdělovací nídky nedotýká. Argumentem bylo, že v zadní části stavby nesatéká.

Oblast znaleckými posudky byla zjištěna celá řada všelijakých projektových vad v přední části stavby, které by zcela nepochabně, a to i při bezchybném provedení, mohly vést k poruchám. Vedle toho byla zjištěna řada prováděcích vad, které i při bezchybném projektovém řešení mohly dříve či později být samy příčinou poruch.

Celá stavba /přední i zadní část/ byla prováděna ve stejném časovém období, stejnou prováděcí firmou /a nejspíše i stejnými pracovníky/ a rovněž byla vyprojektována jako celek. Nebyl tedy žádný opodstatněný důvod se domnívat, že špatně navržená a provedená je pouze přední část střechy a že zadní část je navržena i provedena bezchybně. Spíše bylo třeba analyzovat, proč projektové i prováděcí chyby se projevují tak bezprostředně přadevlim v přední části stavby. Některá válcová indicie nedostatků v zadní části stavby, zmiňované ve znaleckých posudech, byly projektantem zcela přehlédnutý. Investor angažoval posléze jednoho ze znalců k expertnímu činnosti při spracovávání rekonstrukčního projektu a dalších jednáních na stavbě.<sup>\*/</sup> Tím ovšem nebyla sůtač plná zodpovědnost s investorem ani s projektantem.

Bylo např. konstatováno, že spádová vrstva pod hydroizolací mě podle projektu probíhat po celé ploše střechy a že spádové ponáry v původně zatravné části nejsou užány /str. 9 podkladu 3/. Odvodnění bylo navrženo pouze v přední části stavby devíti litinovými vpuštěními Ø 100 mm u sloupu druhé podélné modulové osnovy, tj. 6 m od okraje /str. 2 podkladu 3/. Dále pro odvodnění povrchové vody v zatravné části, která zde zdejšávala stát, se měly provrtat do atiky po 200 cm otvory a osadit novodobové trubky /str. 15 podkladu 3/. Dle zvoříšicích se kaluží na zemině zatravné části "je možno usuzovat na úklíti nepropustné zeminy" /str. 28 podkladu 3/. Konečně na str. 1 podkladu 6 se řeší pomocí drenáže odvod "tlakové" vody, která se za atiku hromadí.

\*/ Va snyslu zákona č. 39/68 Sb. a prováděcích vyhlášek a výkladů k němu mohlo jít o znalecký posudek či znaleckou činnost, neboť posudek neklouží řídícímu právnímu úkolu, ale je pomocí pro činnost organizace. Takový posudek je spracováván v rámci vedlejší činnosti podle vyhl. 113/81 a znalec může vystupovat jen jako poradec organizace, se kterou uzavřel dohodu o spolupráci.

Všechny tyto indikce jednoznačně ukazují na to, že v zadní části stavby došlo k vážné konceptní chybě, když celá plocha za dělící zídkou je neodvodněná /cca  $1500 \text{ m}^2$ . To, že se voda hromadí u zídky, svědčí o tom, že alespoň minimální spád izolačních vrstev směrem od opěrné zdi existuje. Je zcela nepochopitelné, proč projektant přesto ponechal středovou zed, kdy po jeho rozhodnutí o zatrávnění i přední části nejen stratila jakýkoli funkční i estetický smyslu, ale i byla a je příčinou řady dalších vad jak projekčního, tak prováděcího charakteru.

Stejně nepochopitelné je ponechání původních květinových žlabů, posléze zabetonovaných, které brání plynulému přechodu izolačních vrstev, vytváří řadu rohů a koutů, které vlivy jsou potencionálně nebezpečným nedokonalostí vodotěsného pláště.

Přesto, že mnohokrát bylo upozorněno znalcem i prováděcím závodem na nepřítomnost jak konstrukčních dilatací v celém objektu, tak dilatací jednotlivých vrstev /např. str. 9 podkladu 1/, projekt rekonstrukce nezavrhá dodatečné opatření k umožnění volného pohybu ~~transfukace užilu~~  
~~užilu~~ části ani v nově navržené přední části, ani v části zadní.

Příčin, proč poruchy /protékání dešťové vody/ vznikly v přední části dřive, je celá řada: kromě chybně řešených detailů /u atiky, u květinových žlabů, u gul, u střední atiky/ byla vystavena pocížná část značně většimu namáhání od teplotních změn /jak v důsledku menšího teplotního odporu a menší teplotní sestravnatosti dlažby proti zemině, tak v důsledku deformačních změn tuhé dlažby na horizontálně rozdělená isolaci/ a větším změnám dilatačním celé konstrukce, které se od zadní opěrné stěny, do níž jsou průvleky vrtknuty, k přední, volně deformovatelné části /vystavené navíc přímo změnám teploty ze

všech stran/ nutně musí světšovat. To, že poruchy v zadní části nebyly markantní od samého počátku, naznačuje, že nevznikly časem.

Původní izolace byla provedena dvěma vrstvami izolačních pásků Sklobit, bez mikroventilačního pásu. To je zásadní chyba, <sup>protože</sup> izolační pásky Sklobit musí sledovat deformace podkladu a nezbytně se musí porušit na každé pracující trhlině /které se v konstrukci tak rozsáhlé bez dilatací musí objevit/, náboř jejich mazání přetvoření při vzniku prvních trhlin za nízkých teplot je pouhých cca 3,5 % /viz podklad 21/. Ani mazní přetvoření udávané výrobcem /při přetílení/ ve výši 20 % nemůže k přenosení deformací nad přetíleným podkladem být dostatečné, jinak by bylo zhotovení ještě lepší.

Nová izolace je rovněž navržena a provedena ze dvou vrstev Sklobitu, tentokrát na mikroventilačním pásu Alvenbit. Odborný podnik /SI Praha/, který izolace prováděl, upozornil, že podle projektu není možno izolace bezchybně provést, a odmítl přijmout za tyto práce zodpovědnost, budou-li nadále požadovány /viz doklady č. 44, 12/. Přes námítky a nejistotu úspěchu investor požadoval provedení celé stavby podle projektové dokumentace /např. str. 215 324 stav. deníku/, přestože i sám projektant požadoval posouzení kvality izolaci zadní části specializovaným závodem /SI Praha/ před konečným rozhodnutím o projektovém řešení.

Investor v řadě případů nerespektoval ani návrhy projektanta, ani návrhy prováděcího závodu a vymáhal provedení takových řešení a úprav, které nemohly být technicky úspěšné. Např. naposled položení drenážní nemůže vyřešit nedokonalost izolačního pláště a konceptního

řešení objektu, maximálně může /a to jen v prvním období po vybudování  
drenáže/ poněkud snížit intenzitu průniku vody konstrukcí. Zaslouží  
znova podtrhnout, že jde o návrh investora, nikoliv znalce, kterého si  
pouze najal jako svého experta.

#### Závěr

Rekonstrukční projekt střechy KOP se měl zabývat celým objektem  
a řešit všechny problémy komplexně. Nabyl žádny technický důvod omi-  
xit se při návrhu rekonstrukce pouze na část objektu, když prokazatel-  
ně celý objekt byl projektován i prováděn v jedné době a stejnou orga-  
nizacemi. Důvodem mohla být ani skutečnost, že přednětem podrobného  
značecího zkoumání byla pouze přední část. Skutečnosti zjištěné během  
rekonstrukčních prací tento názor potvrdily; od původního projektová-  
ho řešení změnil projektant, a zejména ani investor všecky neustoupili.

Zejména vadná je posuchání květinových žlabů, střední dělicí zdi,  
neodvodušné zadní části, nerespektování dilatačních pohybů konstrukce  
a posuchání nevhodné vedotěsné izolace v zadní části.

Z předložených podkladů je zřejmé, že

- projekt rekonstrukce je nekompletní a tedy nesprávný
- projekt rekonstrukce neodpovídá ustanovením norám, zejména ČSN 73 1901
- projekt, jeho úplnost a správnost v celkovém řešení i detailech nabyl  
žádně kontrolovaný dodavatelem a investorem a nabyla žádnou stranou  
upozorněno dostatečně důrazně /až po nepřevzetí nebo zastavení prací/  
na chyby projektu
- investor, přes upozornění dodavatele na některé závady projektu, trval  
na jeho realizaci v plné míře.

## Prognoza dalšího stavu a návrh řešení

Celkový stav střechy se bude nadále zhoršovat, zatékání se bude zvětšovat co do lokalit i kvantity a budou trpět i nosné konstrukce, jejichž stav se bude rovněž zhoršovat.

Urychlenou nápravu a předání objektu do provozu může zajistit pouze komplexní rekonstrukce přední i zadní části, zahrnující zejména:

- odstranění střední dělící zdi a bývalých květinových žlabů
- odstranění izolace a její krycí vrstvy v zadní části objektu
- zabezpečení spádu v celé ploše od opěrné zdi k volnému okraji
- vybudování řádných konstrukčních dilatací v celém objektu
- vybudování nové izolace v zadní části a oprava izolace v nové části po odstranění zdi a žlabů.

Výchozí zácasnou jakékoli rekonstrukce musí být řešení objektu jako celku, se všemi důsledky a dopady.



Richard A. Bareš

### Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZF 108/67 pro základní soud soudce věbnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.

Znalecký úkon je zapísán pod poř. č. 137788 znalec Richard A. Bareš  
deníku.

Znalecké a náhradu mědi (nahradu mědy) učtuji podle plánované likvidace na základě dokladu čís. 100



Ing. Dr. RICHARD A. BARES, Dr.Sc.

190 Čínský teoretický a aplikovaný  
mechaniky ČSAV  
Výstavnísko 49, 128 46 Praha 2  
tel. 29 15 72

PROTOS 3, NOVEMBER 1988

EJ-3-144/277/46

#### DOPPELER ENAUCG-EGD POSITION

o všechy rekonstrukce ateliéry krytého odstavného parkoviště

Krajskou státní arbitráží v Ústí n. Labem jsem byl pověřen rozhodnutím ve věci čj. 270/88/KS ze dne 14.5.1988 o doplnění svého znaleckého posudku čj. 5-137/269/88 z 26.1.86, "o posouzení, zda izolace střešního pláště proti vodě - zejména pokud jde o napojení na rekonstruovanou část - byla provedena podle projektové dokumentace a v žádné kvalitě a zda při provádění stav. prací nebyla narušena stavahní konstrukce nekonstruované části způsobem, který by mohl mít vliv na její odolnost proti vodě".

✓ Prohlídku objektu na místě jsem provedl dne 25.8.1988 za přítomnosti zástupců IIO Hradec Králové JUDr. Bartoše, podnikového právníka, J. Havelky, ved. SKS, J. Blaschkeho, ved. TD J. s., a zástupců PS Hradec Králové Ing. St. Palase, hl. ing. závodu O3 a A. Grega, hl. stavbyvedoucího. Projektant nebyl přítomen. V době prohlídky byla již odstraněna ze zadní části střechy zemina, v sekci 5 a 6 částečně i krycí betonová vrstva nad izolací a izolace. Byly provedeny 4 sondy /3 u střední dělící zídky, 1 u opěrné zdi/ a fotodokumentovány.

Veškerá dokumentace, týkající se stavby, kterou jsem měl k dispozici při zpracování původního posudku, mi nebyla znova poskytnuta. Pokud k vypracování tohoto doplňku jsouběžba některé předchozí údaje, vycházím pouze z původního posudku, příp. informací, které jsem uchoval v paměti.

#### Nálezy

Napojení nové izolace na starou u středové zídky bylo vyšetřeno na třech místech.

Sonda č. 1 se nachází ve čtvrtém výškovém dílu /směrem od vstupního schodiště/ zadní části garáží.

✓ Původní krycí beton izolace byl odsekán do vzdálenosti cca 65 cm od líce střední zídky a po provedené rekonstrukci znova zabetonována. Svislá část nové izolace byla pak chráněna betonovým klínem. Přímo na starou izolaci /bez očištění a úpravy/ byl nataven s přesahem cca 40 cm jeden nový izolační pás ~~procházející~~ přes zídku. Druhý izolační pás nebyl zjištěn ještě ani ve vzdálenosti 28 cm od líce zídky. Natavení bylo nedokonalé, nový izolační pás bylo možno relativně snadno oddělit od staré izolace v kontaktní spáře.

V pátém dílu namísto betonového klínu byla svislá část nové izolace kryta cihelnou přizdívkou z děrovaných cihel. Ve výškovém přechodu mezi čtvrtým a pátým dílem jsou nové pásy zvlněny a nesledují plynule podklad. Přitavení je nedokonalé.

Povrch staré izolace je po odkrytí krycího betonu zřetelně rozpraskán krakelovými trhlinkami do hloubky cca 0,5 mm a svědčí o rozsahu obvyklých projevů stárnutí /provázeném křehnutím/ asfaltových izolačních pásů, přiměřeném danému stáří. Stárnutí probíhá přesto, že asfaltové pásky byly překryty betonovou vrstvou a vrstvou zeminy.

Sonda č. 2 byla provedena v díle 5, tj. v díle s cihelnou přizdívkou. Přibližně <sup>do</sup> ve stejné vzdálenosti /40 cm/ jako v sondě 1 jsou položeny dvě vrstvy izolačních pásů, spojené s původní izolací opět nepříliš pevně.

V dílu 5, kde byl již obnažen podkladní beton, lze pozorovat husté /po 1 - 1,5 m/ smrštovací trhliny, probíhající v obou směrech, markantní přímá trhlina je u přechodu ze čtvrtého do pátého dílu na rozhraní svislé zídky, vytvářející výškový stupeň, a podkladního betonu.

Po odkrytí zeminy je na celé ploše několik omezených míst /např. mezi dílem 3 a 4 u zadní opěrné zdi/, kde je porušen krycí beton a někdy i izolační vrstvy. Zda došlo k porušení při skrývce zeminy nebo při jejím původním rozprostírání, nelze dnes objektivně zjistit. Okolnost, že tato místa se přibližně shodují s lokálními průsaky v zadní části parkoviště, však svědčí pro to, že uvedená porušení povrchu byla způsobena již při ukládání zeminy.

U zadní opěrné zdi je izolace vytažena do výšky cca 15 až 20 cm nad horizontální úroveň izolace, tj. pod spodní hranu obkladu, takže horní úroveň zeminy byla nad tímto ukončením. Tím bylo umožněno zatékání do objektu podél vnitřního líce opěrné zdi.

Krycí betonová vrstva nad izolací byla vyspádována ke střední dělící zídce, tj. u zadní opěrné zdi je její tloušťka 12 - 15 cm, u dělící zídky cca 3 cm.

Podobným způsobem jako u opěrné zdi je provedeno vyvedení izolačních pásů i u střední zídky v dílu 6 a na rozhraní dílu 5 a 6. Vodorovná izolace je vytažena na zídku do výšky 10 až 15 cm. Zbytek zídky k horní hraně je omítнут k vYROVNÁní tloušťky izolace. Dělící spára mezi vytaženou izolací a omítkou byla hluboko pod horní úrovni zeminy /cca 30 cm pod oplechováním/. Na izolační vrstvu byl nabetonován klín a ten byl překryt jednou vrstvou izolačního pásu, vyvedeného k hornímu líci zídky /na sucho, bez natavení/.

Sonda č. 3 byla odkryta na začátku dílu 1. Pás betonu v šířce cca 40 - 60 cm, ukládaný namísto odstraněného betonu při rekonstrukci, byl silně provlhčen a po jeho odstranění byla zjištěna stojící voda na izolaci. Izolace byla provedena jako v sondě 2, tj. dva nové izolační pásy byly napříliš důkladně nataveny na povrch staré izolace do vzdálenosti cca 40 cm. Přitom jeden z nových pásů nebyl odříznut na tuto vzdálenost, ale ponechán a na sucho přehnut zpět před betonáží krycí vrstvy. Stojící voda byla zjištěna i na staré izolační vrstvě těsně u zídky, tedy pod novou "přitavenou" izolací.

Sonda č. 4 se nachází v sekci 3 v blízkosti sekce 4 těsně u opěrné zdi. Ukázalo se, že vertikální a horizontální izolační pásy jsou nedokonale spojeny a že ve spodní části je uložena horizontální izolace, jejíž <sup>první</sup> spodní vrstva končí u přizdívky, <sup>drypla</sup> horní vrstva ve vzdálenosti cca 30 cm od přizdívky, a v horní vrstvě je uložena přetažená na vzdálenost 40 - 50 cm vertikální izolace.

### P o s u d e k

Prohlídka na místě ukázala, že vedle chybného projektového řešení rekonstrukce, konstatovaného v původním posudku /tj. zejména ponechání střední dělící zídky a ponechání zadní části bez rekonstrukce/ došlo k řadě hrubých chyb při provádění rekonstrukce. Rovněž byla nalezena řada projekčních i prováděcích chyb a nedostatků původní stavby, které nepříznivě ovlivní provádění rekonstrukce. Jde zejména o to, že vodorovná izolace zadní části nebyla vyvedena /ve shodě s původním projektem/ na stěnu zídky, ale ukončena těsně u ní, případně vyvedena jen na malou výšku 10 - 15 cm. Po zjištění tohoto stavu bylo rozhodnuto odstranit pruh krycího betonu za zídkou a novou izolaci připojit /přitavit/ ke stávající v horizontální ploše. Toto řešení mohlo sice přinést těžko bezchybný výsledek rekonstrukce /s ohledem na napojování "proti" spádu a nedostatky původní stavby/, nicméně s ohledem na období, ve kterém rekonstrukce přední části byla prováděna /těsně před zimou 1987/, bylo v podstatě jediným možným řešením, jak alespoň provizorně zabezpečit stavbu před úplným znehodnocením protékající srážkovou vodou. Přitom tato rekonstrukce

skytala - za předpokladu dokonalého a bezchybného provedení - dokonce i jistou malou naději, že zatékání do stavby bude /alespoň dočasně/ zabráněno.

Provedení styku nové a staré izolace bylo uděláno nekvalitně: v některých místech došlo k překrytí pouze jedním izolačním pásem, ve výškových zlomech nová izolace nebyla plnopošně připojena, původní /stará/ izolace nebyla před připojováním nové nijak upravena a zejména nebyla odstraněna degradovaná povrchová vrstva a ani mechanické nečistoty. V důsledku toho nedošlo k řádnému celoplošnému spojení starých a nových izolačních pásů.

Chyby původního provedení jsou rovněž závažné. Vyrovnavací beton pod izolací byl proveden bez dostatečného spádu a spádování byl až kdycí beton nad izolací /směrem k zídce/, celá zadní část nebyla odvodněna, detaily u zídek a opěrné zdi byly provedeny zcela nevhodně /např. překrytí vodorovné izolace svislou, nedostatečné vytažení izolace nad úroveň zeminy atd./.

Z uvedeného lze mít za prokázané, že původ konkrétní závady /zatékání u dělící zídky/ je jak v projektové dokumentaci, tak v dodávce stavebních prací a jde tedy o souběh příčin na obou stranách. Provedený způsob rekonstrukce střešního pláště objektu lze označit za provizorní, vyvolaný nutností ukončit stavební práce /otevření střešního pláště/ před zimním obdobím.

Dokončení rekonstrukce objektu vyžaduje odstranění střední zídky, vyspádování zadní části směrem do ulice tak, aby spád navazoval na spád v přední části, položení izolačních

vrstev s jejich vyvedením nejméně 10 cm nad budoucí úroveň zeminy u všech vertikálních ukončení a napojení "ve spádu". na izolační vrstvy přední rekonstruované části s přeplátováním spoje s přesahem nejméně 20 cm na obě strany. Napojení je nutno věnovat maximální pozornost, zejména je třeba natavovat jednotlivé izolační pásy postupně a povrch izolace, na kterou se bude natavovat, před započetím práce dokonale očistit. Spoj se doporučuje po přeplátování ještě opatřit horkým asfaltovým nátěrem.

Pod vodoizolačními pásy je nezbytné položit /nepřita-vovat/ ventilační pásy, aby se překlenuly příp. pohyby v pracovních sparách /nebo trhlinách/ spádového betonu bez škodlivého účinku na vodoizolační plášt. Izolaci je vhodnější překrýt štěrkopískovým násypem pod násypem zeminy než betonovou vrstvou. To umožní zejména opravu případných pozdějších poruch vodoizolačního pláště bez větších problémů.



#### Znalecký doklák:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministerstva stavebnictví ze dne 11. 10. 1967 č. l. ZT 108/67 pro zadání na výstavbu v oblasti výroby a odvětví stavby obytných a zemědělských a stavobního materiálu. Znalecký znalec je označen pod poř. čís. 149/88.

Zadání a náhrada miliard (miliónů mázdy) můžou podle posudku likvidace na základě dokladu čís.

