

**Znalecký posudek
o příčinách poruch syntetické podlahoviny**

38 stran

23. 8. 1988

Ing. Dr. RICHARD A. BAREŠ, DrSc.

c/o Ústav teoretické a aplikované
mechaniky ČSAV
Vyšehradská 49, 128 49 Praha 2
tel. 29 75 78

SOUÐNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ

- Oděrov. – sloupový objekt, průmyslové, zemědělské
(spec.: závěrní konstrukce
betonové, železobetonové
a konstrukce z plastických
hmot)
- závěrčí materiály
(spec.: aplikace plastických
hmot ve stavobníctví)
- ořasy a odhady
(spec.: odhady nemostnosti)

23. srpna 1998

Práha,

čj. z 143/276/98

ZHÁLKÝ POSUDEK

o příhodném posudek syntetické poliakoviny [REDAKCE]
[REDAKCE]

Objednávka Krajské vojenské ubytovací a stavební společny v Bratislavě, čj. 3444-1 ze dne 20. října 1998, jsem byl pověřen o posouzení
příhodně posudek syntetické poliakoviny "Acoplast" [REDAKCE]

Poznám: Je vykázán jeho posudek pro antikomunistické Muzeum. Kromě určení příhodně
posudek bude objednatel vyjádření k následujícím:

- odkaz reklamované vody můží svůj případ v národních preventivních stavebních
principech a zadání technologie výroby podle patentu Ing. Anselma,
- určit, v čem byl posudek technologicky postup,
- určit, jestli je stupňí nevhodnosti posudek v důsledku sijících závodů,
- jestli posudek k rozhodnutí o upřesnění jejich odhadů,
- odkaz vzdálosti vody můží tentomu se souhlasit a určitovat se.

Prohlídku objektu, rekognoskaci poruch, odběr vzorků a experimentální vyšetření potřebných veličin jsem provedl za přítomnosti mjr. Gabriela Mrvy z VSB 0813 Piešťany dne 11. srpna 1988.

Poskytnuté podklady:

- 1/ Půdorysný plán haly 1:200
- 2/ Reklamní leták n.p. Stavoindustria, Bratislava, "Aroplast"
- 3/ Kopie článku "Aroplast na našich stavbách" z novin Stavoindustria, XXXIII, č. 5 z 5.2.1988
- 4/ Zápis o převzetí staveniště BSB Bratislava z 11.11.86 s popisem technologie kladení podlahy o tl. 23 mm systémem Aroplast:
 - mechanické čištění
 - penetrace /vodou, cementem, Duvelaxem/
 - položení nosné vrstvy tl. 20 mm
 - položení nášlapné vrstvy tl. 3 mm z pojiva B 1102
- 5/ Výpis ze stavebního deníku listy č. 721051 - 721053 z 11.11 - 5.12.1986
- 6/ Zápis z projednání postupu ukončení prací z 15.7.1987
- 7/ Dopis Ing. Árocha /technologa n.p. Banské povrchové stavby Bratislava/ na Vojenskou správu budov 0813 Piešťany, bez č.j. a bez data, o možnosti používat nedokončenou podlahu
- 8/ Zápis o převzetí dokončené aroplastové podlahy z 24.9.87
- 9/ Dopis Voj. správy budov 0813 Piešťany na Banské povrchové stavby Bratislava, č.j. 1080/87 z 8.10.87, reklamující vady podlahoviny
- 10/ Dopis Krajská vojenská a ubytovací správy Bratislava na Banská stavby Prievidza, č.j. 3767 z 19.4.88, reklamující znova vady podlahoviny
- 11/ Dopis Banské stavby Prievidza na KVUSS Bratislava, č.j. ORA-88/62, z 6.4.88 /!, reagující na dopis uvedený v předešlém bodě / z 19.4.88 /
- 12/ Zápis z reklamačního řízení na stavbě z 19.5.88

- 13/ Dopis n.p. Banské stavby Prievidza na Voj. správu budov 0813
 Prievidza, zn. OBA/88/75/5919 z 24.5.88, odmítající uznání reklamačce z důvodů
- zaniknutí práv ze zodpovědnosti za vady
 - nepřilnautí podlahoviny k podkladnímu betonu, který byl maztný
 - nerealizování dilatací

Další získané podklady:

- 14/ Popis vynálezu k autorskému osvědčení č. 234809 /přihlášení 21.1.83/,
 autor Ing. Miloslav Ároch
- 15/ Dopis autora vynálezu na ministra stavebnictví ČSR z 3.1.88
- 16/ Vyjádření n.p. Armaceton k vynálezu AO 234809, adresované na
 VÚPS Praha, z 14.6.88
- 17/ Sborník potřeb a nákladů 800-773 /1982/
- 18/ Ceník velkoobchodních cen stavebních prací, obory 801-833 /1982/
- 19/ Sborník potřeb a nákladů 801-1, díl 3 /1982/
- 20/ Ceník velkoobchodních cen stavebních prací, obory 801-815, 825,
 827, sv. 1 /1982/

Znalcem vyžádáný úplný technologický předpis použití podlahoviny
 od jejího dodavatele /dopis znalec na KVUSS č.j. 416/88 z 11.7.88/ nebyl
 dodán, protože se ho nepodařilo investorovi dosud získat. Nepodařilo
 se ani zjistit, existuje-li vůbec a byla-li podlahovina přiblášena vý-
 robcem k povinnému hodnocení ve smyslu zákona č. 50/76 Sb.

Nálež

Předmětný hangár je starší objekt zastřešující ocelovou konstrukcí bez mezikrakých podpor plochu 30,85,85 m se světlou výškou 6,50 m. Z obou bočních a zadní strany je obklopen přístavkem s provozním a sociálním zázemím. Podlahu tvoří betonová deska tl. 20-35 cm, uložená na štěrkopískovém polštáři o tl. 30 - 40 cm /oba údaje podle uživatele, původní dokumentace chybí/. Není prokázáno, zda betonová deska je jednovrstvá nebo opatřena cementovým potěrem, zda je vyztužena, ani zda je uložena na vodo- a paronepropustné izolaci. Povrch betonové desky je vyhlazen ocelovým hladítkem /gletován/ a podlaha byla tak užívána po dobu cca 30 let. Podle údaje uživatele nebyly pozorovány v betonové podlaze žádné trhliny ani jiné poruchy. Betonová deska byla provedena v celé ploše bez konstrukční dilatační spáry.

Změna činnosti v hangáru, vyžadující bezprašný provoz, byla důvodem k rozhodnutí o vybudování bezesparé syntetické podlahoviny. Uživatel objednal u tehdejšího národního podniku Banské povrchové stavby Bratislava jím dodávanou syntetickou podlahovinu "Aroplast", která měla splňovat podle vydávaných reklamních prospektů všechny požadované parametry: mít vysokou pevnost, chemickou odolnost, dobrý vzhled, hladkosť, hygienickou nesídatelnost, s možností kladení bez spár na neomezenou plochu a na starý znečištěný betonový podklad.

Podle podkladu 4/ Banské povrchové stavby Bratislava se zavázaly provést podlahovinu "technologií AROPLAST v tl. 23 mm podle patentu Ing. Árocha, který autorsky dozoruje prováděné práce", tj. takto:

1. Zateplení objektu na min. 15 °C /zajistí uživatel/
2. Mechanická čištění

3. Penetrace /vodou, cementem, Duvilaxem/

4. Položení nosné vrstvy o tl. 20 mm

5. Položení nášlapné vrstvy tl. 3 mm z pojiva B 1102

Konkrétní složení jednotlivých vrstev ani popis technologických kroků nebyl dodán.

Z reklamního prospektu /podklad 2/ článku /podklad 3/, popisu vynálezu /podklad 14/ a dopisu autora /podklad 15/ vyplývá, že podlahovina systém ⁿ⁾ Aroplast sestává ze spodní pórzní vrstvy tl. 2 - 3 cm, vytvořené z polymercementové směsi s hrubošramným plnivem /kamenou drti/ a z horní polymerbetonové vrstvy tl. 1 - 10 mm.

Poměry mísení spodní polymercementové vrstvy jsou udány v širokém rozmezí, zejména pokud jde o vodní součinitel /1,2 - 2,2/, s vysokou dávkou polymerní disperze /0,4/, což představuje vnesení až 13 l vody/m².

Poměry mísení polymerbetonové vrstvy jsou udány v širokém rozmezí pryskyřice k plnivu 1:2 až 1:5 /hmotnostně/, bez jakýchkoli dalších specifikací. Dokonce i konkrétní příklad provedení v popisu vynálezu /podklad 14/ udává toto rozmezí; z toho vyplývá, že v tomto rozsahu nerzáleží na stejnorodosti polymerbetonové vrstvy /jednotlivých záměsí/.

Spodní polymercementovou vrstvu lze nanášet na podklad z jakéhokoli materiálu /podklad 14/, také na staré, znečištěné betonové podklady /podklad 3/.

Proti obvyklé 23 mm tlusté syntetické podlahovině se ušetří více než 50 % nákladu /podklad 15/ a podlahovina je hygienicky nezávadná /podklad 2, 3/.

Podle v podkladu 4/ specifikované ceny podle ceníku 800-773, část A2, položka 777-24-5223 však lze o polymerbetonovou podlahovinu

z polyesterové pryskyřice B 1102 n.p. Barvy a laky o celkové tloušťce 23 mm /333,- Kčs/m²/, která složením odpovídá popisu uvedenému v tomto podkladu /s výjimkou druhu penetrace/.

Práce na výrobě podlahovin byly zahájeny 11. 11. 1986 a přerušeny 5. 12. 86 s tím, že polyesterová podlahovina byla uložena na cca 1/3 plochy a "nosná" vrstva na celé ploše. Podlahovina byla dokončena v období 10.8.87 - 24.9.87. V meziobdobí bylo BPS Bratislava poveleno používání polymercementové vrstvy běžným provozem za předpokladu, že nadojde "ke znečištění ropnými látkami" /doklad 7/. Důvod přerušení práci není znalci znám.

Zápisy ve stavebním deníku skýtají alespoň kusé informace o způsobu provádění podlahoviny v první fázi a o některých okolnostech provázejících výstavbu:

12.11.86 Bylo provedeno mechanické a chemické čištění podkladního betonu

12.11.86 Podkladní vrstva kladena technologií terasa, práce na podkladní vrstvě probíhaly do 19.11.86

20.11.-21.11.86 prováděna podlahovina z Patixu na ploše cca 600 m² (lo Trenčín) byl rozsypáván písek /k vysušení/

22.11.86 nemohlo být prováděno "přelévání" podlahy, protože podklad nevytvrdil

24.11.-28.11.86 - pokračování prací na podkladní vrstvě, rozhasování a sušení písku

29.11.-30.11.86 - "přelévání" podkladu pojivem B 1102 /patrně povrchovej, intenz. jde/ chová polyesterová vrstva/

1.12.-5.12.86 - pokračování prací na podkladním betonu, rozsypávání písku.

Vyplývá z nich, že

- mechanické a chemické čištění celé plochy 2600 m^2 bylo provedeno během necelé jedné směny
- první část syntetické podlahoviny byla provedena z Patixu namísto z pojiva B 1102, a to po sedmi nebo méně dnech od položení polymer-cementové "nosné" vrstvy podlahoviny, je-li hangár označen jako LO Trenčín; šlo-li o jinou akci, například zápis do deníku této stavby.
- písek pro výrobu syntetické podlahoviny byl dodáván vlhký a byl využit přirozeným odpaťováním z vrstvy rozprostřené na podkladní betonu
- do deseti dnů od zhotovení nedošlo k vytvrzení "podkladu"
- povrchová úprava první polymerbetonové vrstvy na bázi pojiva B 1102 byla prováděna po cca 17 dnech
- byla provedena "nosná" polymercementová vrstva v celé ploše v období 24 dnů, polymerbetonová vrstva pouze asi na třetině plochy a práce byly přerušeny.

V době prohlídky znalcem byla provedena v celé ploše syntetická podlahovina z polyesterového polymerbetonu o tl. 2 - 6,5 mm /vyplňující pory spodní vrstvy až do hloubky 10 mm/ s povrchovou vrstvou z něně polyesterové pryskyřice o tl. 1 - 5 mm, uložená na hrubozrnné polymercementové vrstvě o tl. 16 - 23 mm s plnivem z vápencového štěrku, v omezených lokalitách na polyesterovém polymerbetonu tl. 11 mm. Celková tloušťka podlahoviny se pohybovala od 23 do 30 mm. Podlaha byla porušena dlouhými trhlinami v příčném i podélném směru, někde rozvětvenými, různě rozevřenými, v některých místech s miskovitým zdviháním okrajů a oddáléním od podkladního betonu. Oddělení od podkladního betonu je pozorovatelné u každé trhliny na vzdálenost 30-50 cm na obě strany a v dalších místech dosud bez trhlin. V některých částech

u trhlin je podlahovina rozpraskána do malých úlomků v různě velkých plochách.

Bylo provedeno několik sond odsekáním, příp. odvrtáním podlahoviny až na podkladní beton.

V sondě č. 1 v místě trhliny /v záp. části, cca 20 m od boční zdi/ bylo zjištěno toto složení podlahoviny (obr. 1, 2) :

- povrch podkladního betonu hladký, uhlazený ocelovým hladítkaem /gletovaný/, znečištěný
- porézní vrstva hnědé barvy, tl. cca 0,5 mm, porézní, měkká, neznámého složení, nelpící ani na podkladu, ani na další vrstvě (*mač inkjetovanou koutecku?*)
- 17 - 23 mm polymercementového hrubozrnného betonu s cca 0,5 - 1 mm tlustou vrstvou polymercementového pojiva na spodní straně vrstvy
- vyrovnávací vrstva polymerbetonu, vyplňující otvory a pory polymercementové vrstvy do hloubky max. 6 mm, složení cca 1:5 hm. s místy vydělenou tenkou vrstvou pryskyřice na povrchu, místy se zřetelně zašpičeným povrchem, s nulovou nebo nepatrnou soudízností s další polymerbetonovou vrstvou; k vytvrzení této vrstvy došlo neúplně, konverze polymerace /podle chlороformového testu/ menší než 70 %
- další vrstva polymerbetonu v tloušťce 2 - 3 mm, se zřetelně vydělenou vrstvou polyesterové pryskyřice v tl. 0,5 mm, konverze polymerace 84 %, nepřilnutá ke spodní polymerbetonové vrstvě. Složení vrstvy /po vydělení přebytečné pryskyřice na povrch/ cca 1:5 hm.
- povrchová vrstva tl. 1 - 3 mm, zelené barvy, z polyesterové neplněné pryskyřice

Pod trhlinou v podlahovině, procházející všemi jejimi vrstvami, ani v jejím okolí nebyla zjištěna trhлина v podkladním betonu. Po odkrytí podlahovina silně zapachá /styren, fenylenoxid, -ekrylat/. Celková tloušťka podlahoviny je 23 - 27 mm.

V blízkosti trhliny, asi 70 cm od sondy /podle poklepů na zdánlivě přilnuté části/ byl proveden vývrt k provedení odtrhové zkoušky. Během vrtání se podlahovina oddělila od podkladního betonu. Odtrhová zkouška byla proto provedena na podkladním betonu. K porušení došlo v povrchové vrstvičce podkladního betonu /tl. 0,3 mm/, která byla zřetelně promaštěna, při tahovém namáhání 2,16 MPa.

Pevnost betonu v tlaku, zjištěná tvrdoměrnou zkouškou /Schmidt N/ v sondě, byla 46,0 MPa, po přepočtu na beton starý 28 dní 34,5 MPa.

Pevnost povrchu podlahoviny podle tvrdoměrné zkoušky je velmi přibližně 65,0 MPa /z vysokým rozptylem od 31,0 do 85,0 MPa/.

Ve vrtané sondě č. 2 ve zdálivě zdravé části /asi ve třetině délky od západní strany, v zadní části cca 5 m od podélné zdi/ bylo zjištěno toto složení podlahoviny (čl. 3, 4):

- povrch podkladního betonu hladký, hlanzený ocelovým hladítkem, glazovaný, neznečištěný
- cca 23 mm polymercementového hrubozrnného betonu s cca 0,3 mm tlustou vrstvou polymercementového pojiva na spodní straně vrstvy
- vyrovnávací vrstva polymerbetonu, vyplňující otvory a pory polymercementové vrstvy až do hloubky 10 mm s tloušťkou 1 - 2 mm nad horním povrchem zrn, s odsazenou vrstvou pryskyřice na horním povrchu v tl. cca 0,5 mm, složení cca L:5, konverze polymerace nad 86 %
- další vrstva polymerbetonu v tl. 2 - 3,5 mm, pevně přilnutá ke spodní vrstvě, se zřetelně vydělenou vrstvou polyesterové pryskyřice v tl. až 1,5 mm, konverze polymerace nad 87 %, složení /po vydělení cca poloviny polyesterové pryskyřice na povrch/ cca 1:5 hm. /tj. míšení v poměru cca 1 : 2,5 - 3/
- povrchová vrstva tl. 2 - 5 mm, zelené barvy, z polyesterové neplněné pryskyřice

Po odkrytí /odtržení/ nezapáchá. Tloušťka podlahoviny 28 - 30 mm

Odtrhovou zkouškou byla zjištěna tahová pevnost polymercementové vrstvy 1,51 MPa. K porušení došlo cca 0,8 - 1^{cm} pod povrchem této vrstvy v místě, kde končilo proniknutí polyesterového polymerbetonu do jejich pórů.

Ve vrtané sondě č. 3 /ve 2/3 délky od záp. strany u vnitřní zdi, s výskytem širokých trhlin a odutí v okolí/ na zdánlivě zdravé části s povrchovým zřasením, bylo zjištěno toto složení (tl. 5,6) :

- povrch podkladního betonu hladký, gletovaný, znečištěný
- polymerbetonová vrstva tl. 11 mm, s křem. pískem do 3 mm, konverze polymerace větší než 87 %, složení cca 1:7
- vyrovnávací vrstva jemnozrným polymerbetonem tl. 3 mm, s vydělenou vrstvou pryskyřice 1 - 1,5 mm /původní složení cca 1:3/
- další vyrovnávací vrstva tl. 3 - 3,5 mm stejného složení jako předchozí, s vydělenou vrstvou pryskyřice na povrchu v tl. cca 1 mm /původní složení cca 1:3/
- povrchová vrstva s čisté pryskyřice v tl. 8,5 mm, zelená

Celková tloušťka byla cca 22 mm.

Výrt se oddělil od podkladního betonu během vrtání v okamžiku provrtání polymerbetonové vrstvy, soudobost polymerbetonu s podkladním betonem je prakticky nulová. Polymerbetonová nosná vrstva byla provedena - podle informace uživatele - v lokalitách, kde se polymercementová vrstva rospadla ještě před nanesením povrchové polymerbetonové vrstvy a byla odstraněna. Zřásnění povrchu bylo způsobeno nadměrným ředěním povrchu k usnadnění spracování.

Pevnost podkladního betonu v tlaku v sondě č. 3 činila 36,8 MPa /po přepečtu na beton starý 28 dní 27,6 MPa/ .

Přibližná pevnost v tlaku povrchové vrstvy podlahoviny dosahuje hodnoty větší než 80,0 MPa.

V sondě č. 4 /v blízkosti rozvřené trhliny, v jejímž širokém okolí je podlahovina odutá, přibližně uprostřed hangáru/
bylo zjištěno toto složení (Oč. 7, ~~8~~):

- povrch podkladního betonu hladký, glatovaný,
- polymercementová vrstva 22 mm tlustá,
- vyrovnávací/polymerbetonová vrstva cca 2 mm tlustá, vyplňující otvory do hloubky až 10 mm, se zřetelně odsazenou 0,5 mm tl. vrstvou pryskyřice, konverze nad 87 %, složení cca 1:4,
- další vrstva polymerbetonu tl. cca 2 mm, se zřetelně odsazenou vrstvou samotné pryskyřice tl. 0,5 - 1 mm, složení cca 1:2 - 3
- povrchová vrstva, zelená, ze samotné pryskyřice, tl. cca 2 mm.

Polymercementovou vrstvu lze snadno oddělit od podkladního betonu.

Vývrt v tento místě se oddělil od podkladního betonu při tahu-vém namáhání 0,05 MPa.

Zrol
✓ V podkladním betonu nabyla zjištěna trhлина, ani v okolí trhliny v podlahovině.

Sonda č. 5 /v místě rozvření trhliny rovnoběžné s delší stranou, přibližně uprostřed hangáru/ (Oč. 8, ^{eruene} 9)

ukázala, že spodní část /cca plovina tloušťky/ polymercementové vrstvy je zcela rozpadlá do jednotlivých oddělených kamínků.

V místě s porušenou /rozpraskanou/ podlahovinou do malých úlomků bylo složení podobné jako v předchozích případech, celková tloušťka 24 mm, z toho tloušťka polymercementové vrstvy ~ 18 mm. Pod úlomky podlahoviny je slabá vrstva ~ 1 mm jemného písku, používaného zřejmě jako plnivo polymerbetonu. Odtrhovou zkouškou v tomto místě byla zjištěna pevnost povrchové vrstvičky naznečištěného betonu, v níž došlo k porušení, 1,69 MPa. Pevnost betonu v tlaku v tomto místě byla zjištěna 30,4 MPa /po přepočtu na 28 dní pevnost 22,8 MPa./

Vzorek č. 6 (E. 10, 11)

byl odbrán v jižní části hangáru z místa porušené podlahoviny do malých úlomků. Spodní část polymer cementové vrstvy je prosycena na tl. 2 - 3 mm pojivem /cementem s disperzí/, vrstva je oddělena od silně znečištěného betonu. Celková tloušťka cca 24 mm, z toho polymer cementová vrstva cca 16 - 17 mm. *rouh uhořelý. Stojí dle dat. u m. nechátrá.*

Pevnost podkladního betonu v tlaku u vrat přibližně uprostřed hangáru, kde nebyl zakryt podlahovinou, činila 44,70 MPa /po přepočtu na 28 dní pevnost 33,5 MPa/.

Podlahovina byla předána 24.9.87 /doklad č. 8/, přičemž části se zvrásněným povrchem v rozsahu 39 m² nebyly proplaceny. Dodavatel podlahoviny garantuje "zatižitelnost povrchu" do 960 kg/cm² /což představuje 96 t/m²/ a odolnost proti všem chemickým látkám kromě ketonů /acetonu/ a chlorovaných uhlovodíků /perchlor, trichlor/. Přes neobyčejně vysokou hodnotu "zatižitelnosti" je předpokládáno "mechanické poškození" při posuvu ostrých předmětů po podlaze a při pádu ostrých předmětů z výšky. Dodavatel napřebírá záruky, za příčiněná vinou podkladu.

Po pěti dnech od předání podlahoviny /28.9.87/ vznikly v podlahovině trhliny značného rozsahu /doklad č. 9/, které se postupně rozšiřují. V květnu 1988 /doklad č. 10/ byl již konstatován plošný rozpad podlahoviny na dvou místech, dvě diagonální trhliny napříč hangárem s navazujícími bočními větvemi a řadou od podkladního betonu na cca 70 % celé plochy.

V době prohlídky znalec byl rozsah poruch trhlinami i plošných rozpadů proti v předchozím dokladu popsánu stavu rozšířejší. Podlaha je nepoužitelná a neopravitelná.

Vyjádření Banských staveb Prievidza /doklad č. 13/ odmítá oprávněnost reklamace investora jednak z formálních důvodů /údajně prohlížení lhůty ze zodpovědnosti za vady/, jednak z technických důvodů, spočívajících

- v údajném odsouhlasení technické dokumentace investorem
- v nevytknutí perušení technologické disciplíny investorským dozorem během provádění akce
- v zavinění poruch znečištěným podkladem a ve vynáti závad zapříčiněných podkladem ze záruky /doklad č. 8/
- v provedení celé plochy bez dilatačních spár.

Laboratorně byly zhotoveny tři vzorky "nosné" vrstvy podlahoviny podle dokladu č. 14. Pro první vzorek byl použit vodní součinitel 1,0 /minimální hodnota podle popisu vynálezu/, pro druhé dva vzorky byl vodní součinitel snížen na 0,6 ve snaze dosáhnout lepších mechanických vlastností. Bylo použito akrylátové disperze Sokrat 2804, vápencového štěrku ø - 8 mm, portlandského cementu zn. 400. Vzorky byly zpracovávány zhutněním do formy 4 x 4 x 16 cm a ponechány v běžném prostředí /kolem 20°C, 60 % RV, dva měsíce a poté zkoušeny v ohybu a tlaku na zlomcích. Složení směsi a výsledky zkoušek udává tab. 1

Složení	Sokrat 2804	0,4 hm.d.	Sokrat 2804	0,4 hm.d.
Vlastnost	Štěrk 4-8	3 " "	Štěrk 4-8	3 " "
	H ₂ O	0,8 " "	H ₂ O	0,4 " "
	Cement 400	1 " "	Cement 400	1 " "
Tah za ohybu MPa	2,04		3,89	4,13
Tlak na zlomcích MPa	8,0		8,7	10,6

Z výsledku je zřejmé, že pevnosti v tahu /cca 70 % pevnosti v tahu za ohybu/ i pevnosti v tlaku jsou pro "nosnou" vrstvu podlahoviny nedostatečné. Užitím ještě vyššího vodního součinitele /v rámci rozmezí podle podkladu č. 14/ a nezhutněním /pouze rozprostřením/ se hodnoty pevnosti ještě dále podstatně sníží.

Posudok

1. Návrh podlahoviny

Objednávku investora - KVUSS Bratislava byla u n.p. Banské povrchové stavby objednána syntetická podlahovina tzv. Aroplast, která podle informací tohoto podniku měla splňovat všechny požadavky pro nový povrch podlahy starého hangáru.

Tato podlahovina má podle popisu vynálezu autora a podle reklamních prospektů vynikat vyšší pevností, chemickou odolností, malou vnitřní napjatostí a tím možností pokrývat neomazané plechy, a natačností ke kvalitě podkladu. Investorovi před zahájením prací, ani později ke znaleckému posuzení nebyl dodán žádný technologický předpis, který by umožňoval jeho plnění při provádění, a nebylo doloženo osvědčení o povinném hodnocení výrobku. Z toho lze vyvodit, že ani jedno, ani druhé pro podlahovinu Aroplast BPS Bratislava nezajistil, ačkoliv je to jeho povinností ze zákona.

Údaje o složení a technologii, uvedené ve vynálezu, na který se n.p. BPS Bratislava odvolává, jsou zcela nedostatečné a formulované v neobvyčejně širokém rozmezí hodnot, takže podle nich nelze podlahovinu proklašovaných vlastností shodovit.

Popis vynálezu, stejně jako další propagandní materiály o podlahovině Aroplast, obsahuje řadu závažných nedostatků a chybných údajů.

Tak především se proklánuje možnost klást tuto podlahovinu na staré a znečištěné podklady různého druhu po jejich očištění, což údajně u jiných syntetických podlahovin nelze. Jsou dvě možnosti výkladu: buď lze klást podlahovinu na znečištěný podklad po hrubém očištění /např. zamstaní/ a pak se skutečně tato podlahovina liší od ostatních, nebo je původně znečištěný povrch očištěn a podlahovina se

klade již na čistý povrch tak, jak se to vyžaduje u všech ostatních podobných podlahovin.

Dále se na jedné straně v popisu vynálezu uvádí, že u obvyklých syntetických podlahovin se snižuje množství pryskyřice ve směsi, aby se "zamezila kontrakce pryskyřic" a podlahovina se zlevníka, na druhé straně se v navrhovaném řešení doporučuje z důvodu lepší zpracovatelnosti podstatně vyšší obsah pryskyřice pro polymerbetonovou vrstvu, tedy vlastně "nezamezení kontrakce pryskyřic".

Způsob kladení podlahoviny podle vynálezu spočívá v tom, že se na podkladu vytvoří v první fázi polymercementová 20 - 30 mm tlustá vrstva s vysokou půrovitostí, způsobenou použitím pouze monofrakčního hrubého plniva /štěrkopísku/ s velkou mezerovitostí, přičemž používá k vytvoření pojiva neúměrně velkého množství vody a disperze. Tato vrstva se nechá vytvrchnout a vyschnout a na ni se aplikuje ve druhé fázi 1 - 10 mm tlustá vrstva polymarmalty z pryskyřice mišené s jemným plnivem v poměru hm. 1 :²(3)- 5. Tato polymarmalta má vyplnit do určité hloubky póry a mezery polymercementové vrstvy a tak se pevně k ní zakotvit. Žádné další operace tento způsob kladení neobsahuje /tj. ani druh úpravy a penetrace podkladu, ani povrchovou vrstvu/ a protože jde o "způsob kladení", neobsahuje žádná údaje, které by tento způsob dále specifikovaly.

Základní nedostatky této technologie, které neumožní dosáhnout v žádném případě proklamovanou užitkovost podlahoviny při dostatečné životnosti, jsou dva:

- Zcela se opomíjí naprostě jednoznačná a mnohokrát prokázaná skutečnost, že tenkovrstvé podlahy tohoto typu mohou být trvale úspěšné jen tehdy, je-li zajištěna jejich dokonalá soudkost s podkladem,

který musí vykazovat též odpovídající tahovou pevnost. Při tloušťce podlahoviny cca 20 mm v interiérových podmínkách je nezbytné, aby soudržnost podlahoviny s podkladem v prostém tahu /na vývrtu/ byla větší než 1,5 MPa, a samozřejmě musí být vyšší než 1,5 MPa jak pevnost v tahu podkladu, tak podlahoviny. "Způsob kladení" nezajišťuje tuto hodnotu ani při sebedokonalejším provedení, ač již bez penetrace /podle vynálezu/ nebo s penetrací směsi cementového mléka s disperzí /podle podkladu 4/, a to ani při aplikaci na zcela očištěný podklad, o neznačitelném nemluvě. Výše uvedená hodnota soudržnosti odpovídá běžnému průmyslovému zatížení, běžným teplotním podmínkám a dobrému složení podlahoviny. Pro vyšší nároky nebo horší skladbu podlahy /např. tenkovrstvou/ je třeba zajistit k úspěšnému plnění funkce podlahoviny hodnotu soudržnosti ještě vyšší. Konečně tyto údaje jsou obsaženy i v nové ČSN 74 4505 /1987/.

~~Nedostatečná soudržnost s podkladem vede k oddělení v kontaktní spáře působením různých napětí vyvolaných vlastními objemovými změnami i vnějšími vlivy./např. zatížením/, poté ke vzniku chybavých napětí v podlahovině /na uvolněných částicích a kompozitním působením/, na které není dimenzována, k lokálnímu zvýšení tahových napětí v podlahovině a nakonec ke vzniku lokálních trhlin a celkovému rozrušení podlahoviny. Při nedostatečné tahové pevnosti podlahoviny usnadní i vznik rozsáhlých trhlin v ní.~~

- Hrubozrnný polymerbeton s monofrakčním plnivem /pro který lze navíc použít libovolnou kamennou drť, tj. např. i vápencovou s relativně malou pevností/, připravený obalením povrchu 3 - 3,5 dílu hm. drtě pojivem z 1 hm. dílu cementu, 0,4 hm.d. disperze a nadměrného množství vody / $\frac{V}{C} = 1 - 2,2/$, nemž získat dostatečnou a pro úspěšnost podlahoviny potřebnou nejen tahovou pevnost, ale ani tlakovou pevnost.

To nezmění ani stoprocentní předávkování disperze /použit doporučeným systémům/, které navíc zvýší smrštění. Tahová pevnost je nezbytná k přenášení vnitřních horizontálních napětí od vlastního smrštění, od polymeračního smrštění polymermalty, od změn teploty a od vnějšího zatížení. Její nedostatečná hodnota vede dříve či později ke vzniku rozsáhlých a stále se šířících trhlin v podlahovině, následovaných překročením pevnosti ve smyku spoje s podkladem /i při dobrém spojení/ u takto vzniklých nových okrajů podlahoviny, oddělení od podkladu, zdvihání okrajů podlahoviny v důsledku kompozitního působení po výše nesymetrického podlahovinového systému a nakonec k rozlámání a rozdrobení podlahoviny.

Vedle toho - jak konečně ukázala i skutečnost - nelze patrně podlahovinu provést dvoufázově, ale minimálně ve čtyřech krocích: polymercementovou vrstvu, zaplnění pórů a dutin polymermalltou, vyrovnávací vrstvu z polymermalty a hladkou povrchovou vrstvu.

Velké množství vody vnesené do systému může nadto při nedostatečném vysušení /které může trvat relativně dlouho/ způsobit inhibici polymerace polymermalltové vrstvy, zejména použije-li se systému k inhibici citlivých /např. polyesterové pryskyřice nebo epoxidové pryskyřice s aminovým tvrdidlem/, a u polyesterových systémů může vyvolat také pozdější hydrolyzu. Obojí opět může pak vést ke snížení užitkovosti nebo k úplnému znehodnocení podlahoviny. To platí ovšem i pro případ, že k polymermalltovým vrstvám podlahoviny proniká vlhkost od spodu, podkladem neizolovaným proti vlhkosti.

Zcela nesprávné je rozmezí míšení polymermaltové směsi /1:2 - 1:5/, uvedené i v konkrétním příkladu provedení v popisu vynálezu. Z hlediska snahy po maximálním snížení vnitřních napětí je nejen vhodné použít směs co nejvíce plněnou, ale také použít směs stejnorodou v celém rozsahu prováděné plochy. Příklad provedení ukazuje, že jednotlivé záměsi se mísily vlastně jak koho napadlo, od mírně plněné pryskyřice /1:2/ až k relativně značně plněnému systému, uváží-li se používaná jemnost písku, /1:5/, a de facto ani žádný předpis nebyl zapotřebí /protože v jiných poměrech se dá směs prakticky těžko smísit a rozetřít/. Zvýšení vnitřní napjatosti z této nestejnorodosti vyniká, uvědomíme-li si rozdíly např. v polymeračním smrštění nebo součiniteli teplotní roztažnosti směsi 1:2 a 1:5, které dosahují i sta procent, nebo rozdíly v modulu pružnosti a dalších charakteristikách.

Materiály o podlahovině Aroplast uvádějí jako její výhodu /proti jiným podlahovinám/ hygienickou nezávadnost dokonce i do potravinářského prostředí. Tento údaj je nepravidlivý: hlavní hygienik ČSSR nevydal a nemohl vydat žádné podobné rozhodnutí /také proto, že zřejmě podlahovina nebyla předložena k povinnému hodnocení/, protože základní materiál horních vrstev této podlahoviny je stejný jako u jiných polyestrových podlah. Všechny tyto podlahy jsou naopak označovány s ohledem na to, že používají jako reaktivní ředitlo styren /s velmi nízkým čichovým páchem/ za zdravotně závadné pro potravinářský průmysl, nemocnice atd.

2. Provedení podlahoviny

Protože nebyl vydán a není k dispozici technologický předpis prováděné podlahoviny, je neobyčejně obtížné, ne-li nemožné, stanovit, k jakým odchylkám případně během provádění došlo. Prováděcí chyby lze tak hodnotit pouze ve vztahu k obecně uznávaným postupům a technologiím nebo na základě objektivních zjištění fyzikálních nebo chemických nedostatků.

Podlahovina byla kladena na nedostatečně očištěný, gletovaný podkladní beton, jak ukázala řada sond. Podkladní beton nebyl - ve shodě s postupem proklamovaným pro technologii Aroplast - zbaven povrchové vrstvičky cementové malty, nebyl ani řádně očištěn od mastnot a v některých místech nebyl ani zameten. To potvrzuje jednak zápis ve stav. deníku /doklad 5/, podle něhož byla čištění podkladu věnována méně než jedna směna. Při počtu 7 pracovníků nelze plochu 2600 m² v takové krátké době řádně připravit pro kladení syntetické podlahoviny, zejména jde-li o 30 let provozně používanou podlahu. Kromě toho další zápis ve stav. deníku svědčí o tom, že na podkladu byl vyšúšen písek pro polymer maltovou vrstvu a, jak ukázala sonda 5, nebyly jeho zbytky z betonu před hotovením polymer-cementové vrstvy ani odstraněny /zameteny/.

V žádném místě nebyla zjištěna stopa po penetraci /průsaku/ penetračního roztoku do podkladního betonu. V západní části byla na podkladním betonu uložena vrstva /snad zbytek jakési penetrace, snad dodatečná injektáž/ gumovitého charakteru, vysoko pórovitá, která však místo zajištění doudržnosti zajišťovala úplnou oboustrannou separaci podkladu od nosné vrstvy. Penetraci podle postupu uvedeného v podkladu 4 by

stejně bylo těžké identifikovat, byla-li posléze ukládána vrstva se stejným pojivem jako bylo použito pro penetraci. Nelze tedy provádění tzv. penetrace /cem. mlékem s přísadou disperze/ ani prokázat, ani vyloučit. Nicméně je třeba mít za prokázané, že i kdyby byl proveden nátěr takovouto směsí na neupravený povrch betonu, nebylo možno očekávat v podstatě žádné zlepšení soudržnosti s nosnou vrstvou a tím méně proniknutí směsi do pórů betonu; tam mohla proniknout nanejvýš voda a cement s disperzí musaly, působením gletovaného povrchu betonu jako molekulárního síta, zůstat na povrchu.

Tzv. "nosná" vrstva / která ve skutečnosti, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, nosná ve smyslu požadavků na podlahovinu není a být nemůže/ byla provedena v předpokládané tloušťce /s obvyklými tolerancemi/ a zřejmě v zásadě postupem podle popisu vynálezu. Tekuté pojivo obvykle steklo ke spodní straně této vrstvy a vytvořilo zde hutnou polymercementovou vrstvičku. Sondy i odtrhové zkoušky potvrdily, že pevnost /zejména tahová/ této "nosné" vrstvy je malá, často nulová, a že tato vrstva je zpevněna jen ve své horní části proniknuvší polymer maltou do jejích pórů. Ve spodní části, která takto zpevněna nebyla, došlo působením provozního zatížení na povrchu hotové podlahoviny místy až k úplnému rozpadu na jednotlivé kamínky. Že vznikaly problémy s dosažením alespoň minimální pevnosti této vrstvy i věhem výstavby, prokazuje, vedle svědectví investora, i nalezené části plochy, kde byla samovolná nebo provozem na ní probíhajícím rozpadlá "nosná" vrstva odstraněna a nahrazena polymerbetonovou vrstvou stejné tloušťky /viz např. donda č. 4/.

Podle podkladu č. 4 a ve shodě s popisem vynálezu měla být na "nosnou" vrstvu uložena nášlapná vrstva o tl. 3 mm a tím měla být práce na podlahovině ukončena. Odebrané vzorky však ukázaly, že byly na "nosnou" vrstvu kladený tři další vrstvy z různě plněné polyesterové pryskyřice. Nejdříve vrstva polymermalty, která "na hrubo" vyrovnala povrch a zaplnila nerovnosti a pory v horní části nosné vrstvy, potom další vrstva polymermalty k vyrovnání povrchu a nakonec finální vrstva z pryskyřice pískem neplněné.

Obě polymermaltové vrstvy obsahovaly nadměrné množství pojiva k danému účelu /i když v rozsahu podle popisu vynálezu/, což se projevilo vždy odsazením části samotného pojiva na povrchu každé vrstvy. Každá z těchto tří vrstev měla tloušťku v průměru 2 - 3 mm. Tímto postupem byl vytvořen sendvičový systém, v němž nepříznivé účinky značného smrštění povrchové /neplněné/ vrstvy byly násobeny vlastně třikrát s důsledkem vyšších vnitřních napětí. U obvyklých syntetických podlahovin se účinky smrštění povrchové vrstvy omezují snížením její tloušťky, zabezpečené dokonalou rovinností spodní polymermaltové vrstvy. Postupné nanášení polymermalty není předepsáno v žádném podkladu o technologii Aroplast.

V západní části /tj. patrně tam, kde bylo započato s pokládáním prvé vrstvy polymermalty na "nosnou" vrstvu/ nedošlo v důsledku oxidace styrenu /nízká teplota, vysoká vlhkost podkladu i prostředí/, jejíž produkty byly v této vrstvě identifikovány, k rádnému vytvrzení systému a vrstva zůstala gumovitá, s malou pevností. To osudně potvrzuje i zápis ve stav. deníku z 22.11.86, podle něhož "přelévání podlahy se nevykonávalo pro nevytvrdnutí podkladu". Tato vrstva byla zřejmě po přerušení

prací v roce 1986 provozně používána po dobu téměř jednoho roku a pak bez očištění opatřena další vrstvou, která k původní výběc nepřilnula. V této části plochy je tedy separovaná /volně plovoucí/ několikamiliimetrová polyesterová podlahovina, která nemůže vyhovět ani pro mechanické, ani fyzikální záťžení a poruší se v krátké době po zhotovení v důsledku napětí od polymeračního smrštění a teplotních dilatací při prvním podstatnějším snížení teploty, příp. mechanickém namáhání.

K tomu také, jak potvrzuje doklad č. 9, skutečně došlo.

Kromě této prve vrstvy polymermalty v západní části hangáru došlo k dostatečné polymeraci všech ostatních vrstev na celé ploše; konverze polymerace nevybočuje z mezik dosažitelných v praxi a tím nelze mít námitky proti chybnému dávkování nebo kvalitě složek polymermalty či nevhodnému prostředí při tvrdnutí.

Ve shodě s proklamacemi v různých podkladech o technologii Aroplast byla provedena celá plocha hangáru souvislá, bez dilatací. To samo o sobě není na závadu správné funkce syntetické podlahoviny, pokud jsou zachovány ostatní nezbytné vlastnosti, tj. zejména správné proporce jednotlivých vrstev, správné složení vrstev, dobrá tahová pevnost podlahoviny i podkladu a dobrá soudržnost podlahoviny s podkladem a pokud nejsou v podkladu žádné dilatující spáry nebo trhliny. Konstrukční dilataci je třeba u těchto podlahovin vždy přiznat, pracovní spáry je podle okolností vhodné speciálním způsobem upravit před pokládáním podlahoviny. V daném případě konstrukční dilatace v podkladu nebyla zjištěna a nebyly zjištěny

ani samovolné dilatační trhliny. Pracovní spáry byly ponechány bez úpravy. Nicméně s ohledem na celkovou tuhost podkladní desky, vysokou pevnost betonu /pravděpodobné vyztužení, a stáří /cca 30 let/, lze oprávněně předpokládat, že k pohybům v pracovních spárách nedochází a nebudou tedy bezprostřední příčinou vzniku poruch podlahoviny. To bylo též prokázáno tím, že pod žádnou z odkrytých příčných trhlin v podlahovině nebyla nalezena trhлина nebo dilatace v podkladním betonu.

Bezesparost velkých ploch u podlahoviny Aroplast, zejména při značném namáhání změnami teploty a vystavených nízkým teplotám, je problematická. Nepatrna /a ani nevyžadovaná/ soudržnost s podkladem i malá tahová pevnost "nosné" vrstvy jsou příčinou, že podlahovina působí alespoň místo od místa jako "plovoucí". Sama polymermaltová vrstva nemůže pak převzít všechna působící napětí a vznik samovolných "dilatací" v podlahovině lze očekávat.

3. Podklad

Podklad podlahoviny tvéří silná vrstva betonu na štěrkopískovém loží. Pevnost betonu je dostatečná /30 - 46 MPa/ a vysoko přesahuje hodnoty požadované běžně pro syntetické podlahoviny. Beton je vyzrálý, starý cca 30 let, s hydratačními objemovými změnami v podstatě ukončenými. Povrch betonové vrstvy je upraven vyhlazením ocelovým hladítkem se zásypem cementu /gletováním/ a sloužil po celou dobu předchozího provozu přímo jako podlahovina. Vzhledem ke druhu provozu byl povrch v různém rozsahu znečištěn oleji. Nebylo zjištěno, zda je uložena v podlaze vodotěsná izolace, nicméně v odkrytých sondách byl beton suchý a k pronikání ^{vlhkosti} od spodu k podlahovině

zřejmě nedochází. To potvrzuje i skutečnost, že nikde nebyla zjištěna hydrolyza polyesterové pryskyřice v uložené polymer-maltě, kterou by pronikající vlhkost /navíc obohacená alka-lickými ionty z betonu a zejména z vápencové drtě v "nosné" vrstvě/ nezbytně způsobila.

Podklad lze tedy považovat v zásadě za způsobilý pro syntetickou podlahovinu, pokud se provedou nezbytná opatření k úpravě jeho povrchu před zahájením prací na podlahovině. Úprava spočívá v úplném odstranění gletované vrstvy /např. ofrézováním/, příp. vyčištění do hloubky promaštěných míst /např. plamenem, saponaty/ a dokonalém vysátí povrchu. Pokládání jakékoliv syntetické podlahoviny na nedokonale připravený povrch je nesprávné z důvodu dříve uvedených. Proklamace o možnosti pokládat podlahovinu Aroplast na znečištěné povrchy jakéhokoliv druhu je tedy zásadně chybná.

4. Poruchy

V předchozích kapitolách bylo již ukázáno, k jakým poruchám může vést použitá technologie. Skutečnost tyto téze potvrdila.

Všechny vnější projevy poruchy, tj. dlouhé trhliny, zdvihání jejich okrajů, rozlámání ploch, odutí a rozpad "nosné" vrstvy jsou ~~fauzálním~~ následkem použité technologie spíše než způsobu provádění. Hlavním důvodem těchto poruch je nedostatečná nebo nulová soudržnost s podkladem a malá prvnost v tahu polymercementové vrstvy. To, že polymer-maltová vrstva byla provedena ve třech namísto v jedné vrstvě, jak předpokládá přijatá technologie /doklad 14 a 4/, může pouze

ovlivnit do jisté míry rozsah a časové období poruch, na vznik poruch však nemůže mít zásadní vliv.

Provedení první polymermaltové vrstvy za nevhodných podmínek /vlhko, chlad/ v západní části /cca na třetině plochy/ vedlo k porušení této vrstvy oxidací styrenu. Po vzniku tohoto procesu nelze již žádným způsobem vrátit reakci do původního stavu a zabezpečit dokonalou polymeraci polyesterové pryskyřice. Přesto další vrstvy podlahoviny byly kladený na takto poškozenou první vrstvu. Navíc téměř roční provozování na tomto povrchu vedlo k jeho znečištění a zamaštění. Není proto udivující, že nedošlo ke spojení první a dalších vrstev a že brzo po dohotovení podlahoviny vznikly poruchy.

Provádění podlahoviny s téměř roční přestávkou mezi "nosnou" polymercementovou a "nášlapnou" polymermaltovou vrstvou je - přes ubezpečení BPS Bratislava /doklad č. 7/ o možnosti nosnou vrstvu používat - nevhodné. Nehledě k nezbytnému znečištění /které z porézní nosné vrstvy nelze nijak odstranit/, musí provozem dojít k místnímu mechanickému porušení nepříliš pevné nosné vrstvy. To se též stalo a některé úplně rozrušené části byly odstraněny a nahrazeny polymerbetonem.

Kromě již zmíněného vlivu neočištěného povrchu nebyly shledány žádné další poruchy, které by přímo vyvolal podklad /např. pracovní spáry/. Všechny zjištěné poruchy jsou následkem nevhodného návrhu podlahovinového systému.

5. Cena

Cena podlahoviny byla účtována podle ceníkové položky 777 24-5223 ceníku 800-773 pro polyesterovou podlahovinu tl. 23 mm s penetrací a povrchovou vrstvou z pojiva B 1102 ve výši 333,- Kčs, přestože jako jedna z výhod podlahoviny Aroplast je proklamována úspora/v materiálech, mzdách, vytápění atd. / více než 50 % nákladů /podklad 15, 14, 2, 3/.

Skutečná cena podlahoviny podle podkladu 4 je podstatně nižší: "nosná" vrstva /hrubozrnný polymercementový beton/ max. 25,- Kčs/m², 3 mm tl. vrstva "nášlapná" vrstvy s uvážením částicového vyplnění půru spodní vrstvy touto maltou do průměrné hloubky 5 mm cca 90,- Kčs/m², penetrace cca 5,- Kčs/m², celkem nanejvýš 120,- Kčs/m².

Cena podlahoviny tak, jak byla provedena /s větší tloušťkou polymermalty a neplněnou povrchovou vrstvou, což však nijak nezlepšilo kvalitu a životnost podlahoviny jako celku/, mohla dosáhnout max. 180,- Kčs/m².

6. Investorský dozor a reklamace

Znalcí není známo, že by podkladem stavby byla jakákoli technická dokumentace kromě popisu vynálezu /doklad 14/ a popisu technologie v dokladu 4, předložených dodavatelem. Proto též investor vyžadoval při provádění přítomnost hlavního technologa BPS Bratislava /doklad 4, 6/. Tím investor neměl v podstatě žádnou možnost provádět kontrolu způsobu provádění podlahoviny. Investor však měl vyžadovat jako součást hospodářské smlouvy předložení podrobných technických a technologických podmínek podlahoviny vč. dokladu o provedeném povinném hodnocení.

✓ Reklamace poruch byla provedena investorem bezprostředně po jejich zjištění /doklad č. 9/ a rozsah později upřesněn za přítomnosti dodavatele /doklad č. 12/.

Technické důvody, na jejichž základě odmítají Banské stavby Prievidza /doklad č. 13/ oprávněnost reklamace jsou neadkvátní, neboť

- nelze vztahovat vynětí ze záruky na vinu podkladu tehdy, jestliže vlastnosti podkladu byly zřetelně viditelné; odborná specializovaná firma musí znát a umět posoudit, může-li svou podlahovinu položit na určitý podklad či nemůže, nebo v jakém rozsahu /ploše/ může položit podlahovinu bez dilatačních spár. Vynětí ze záruk v souvislosti s podkladem lze uplatňovat pouze tehdy, jestliže došlo k poruchám vlivem podkladu, které nemohl dodavatel podlahoviny znát a ovlivnit /např. vznik trhlin v podkladu nerovnoměrným sedáním, destrukce spodních vrstev podkladu, transport vody podkladem apod./
- proklanované vlastnosti podlahoviny jsou takové, že je možno je klást na jakýkoliv podklad a bez spár v jakékoli ploše /doklad č. 14, 2, 3/.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že reklamace je plně oprávněná jak skutkovou podstatou /vznikem poruch/, tak zaviněním BPS Bratislava jak ve funkci projektanta podlahoviny, tak jejího výrobce.

7. Závěr

Odpovědi pouze na objednatelem posudku položené otázky by neobjasňovaly dostatečně příčinu poruch podlahoviny Aroplast. Proto znalec předřazuje položeným otázkám ještě otázku:
Co je příčinou poruchy podlahovin?

Základní příčinou poruchy podlahovin je nevhodný návrh podlahoviny co do uspořádání i složení. "Nosná" vrstva má nedostatečnou pevnost v tahu a k jejímu zpevnění polymermallou, která je sice k této vrstvě dobře mechanicky zakotvena, dochází pouze v její horní čtvrtině. "Nesná" vrstva není ani nemůže být dobře spojena s podkladním betonem. Bbě tyto podmínky - dostatečná pevnost v tahu a dostatečně pevné připojení k podkladu - jsou nutnou podmínkou pro dlouhodobou životnost syntetických podlahovin.

Protože nebyl předložen podrobný technologický předpis, lze na další otázky odpovědět pouze na základě všeobecně přijatých zásad o výrobě syntetických podlahovin a podkladů v popisu vynálezu /doklad 14/ a zápisu o převzetí staveniště /doklad 4/.

Zda reklamované vady mají svůj původ v nekvalitně provedených stavebních pracech a nedodržení technologie výstavby podle patentu Ing. Árocha?

Reklamované vady nemají - v převážné míře - svůj původ v nekvalitně provedených stav. pracech.

V čem byl porušen technologický postup?

Ve srovnání s technologií podle patentu Ing. Árocha nebyly zjištěny žádné zásadní chyby v provádění s výjimkou první polymermallové vrstvy na západní straně hangáru, kde

nedošlo k řádnému vytvrzení. To, že byly provedena namísto jedné polymermaltové vrstvy dvě a povrchová vrstva nemá podstatný vliv na vznik poruch. Celková tloušťka polymermaltové vrstvy zůstává i tak v mezích podle patentu Ing. Árocha /do 10 mm/. Všechny vrstvy polymermalty i povrchová vrstva jsou /s výjimkou již zmíněné západní části/ dobře spojeny. Toto uspořádání vrstev může nanejvýš ovlivnit časový průběh poruch vzniklých z jiných důvodů, nikoliv je však vyvolat. Nepříznivý vliv vedoucí k urychlení vzniku poruch /nikoli k jejich vyvolání/ málo dlouhodobé přerušení prací na výrobě podlahoviny.

Jaký je stupeň znehodnocení podlahy v důsledku zjištěných závad jako podklad k rozhodnutí o způsobu jejich odstranění?

Podlaha je znehodnocena úplně. Nelze žádným způsobem provést opravu s jistotou, že na dalších neopravených a dosud neporušených místech nevzniknou dříve či později stejné poruchy. Přitom nezáleží ani na způsobu opravy.

Zda vzniklé závady mají tendenci se rozšiřovat a zvětšovat se?

Vzniklé závady se budou dále zvětšovat a rozšiřovat.

8. Způsob rekonstrukce

K zajištění bezprašného a vysoce estetického povrchu v daném objektu je syntetická podlahovina prakticky jedinou cestou. Je však třeba volit s ohledem na namáhání /mechanické i fyzikální/ vhodný druh podlahoviny a při její výrobě zachovat všechny nezbytné požadavky a podmínky.

Po úplném odstranění stávající podlahoviny je třeba zajistit ofrezování povrchu podkladního betonu k úplnému odstranění glatované a znečištěné vrstvy, očistit vhodným

způsobem případná místa promaštěná oleji do hloubky, provést řádnou přípravu povrchu včetně vhodné úpravy pracovních spár a okrajů a provést řádnou syntetickou podlahovinu na bázi epoxidových pryskyřic. Pro dany objekt nedoporučuji užít polyesterových pryskyřic.



Značecí doležka:


Značecí posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím o spravedlnosti ze dne 11. 10. 1967 č. j. ZT 108/67 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských a stavebního materiálu.
Značecí úkon je zapsán pod. poč. čís. 163/88 značecího deníku.

Značecí a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle výkazů likvidace na základě dokladů čís.




Obr. 1 Vzorky ze sekané sondy 1 a vývrtu v její blízkosti

Na levé horní části snímku je vidět spodní strana s vrstvou nedefinovatelné poddajné hnědé hmoty uprostřed, vzniklé patrně dodatečnou injektáží při opravách odutých míst během provádění podlahoviny. V pravé části tohoto snímku je zřetelně vidět nepřilnutá spodní plocha druhé polymer maltové vrstvy s obtisknutou špínou z prvej, nedostatečně zpolymerované vrstvy. Na snímku vlevo dole je část hnědé hmoty, nepřilnuté ani k betonu, ani na "nosnou" vrstvu. V pravé horní části snímku je jiný úlomek, ukazující v levém horním rohu zřetelné rozdělení vrstev. V pravé spodní části snímku je vývrt, oddělený od podkladu během vrtání a povrch terče po zkoušce betonu v tahu.

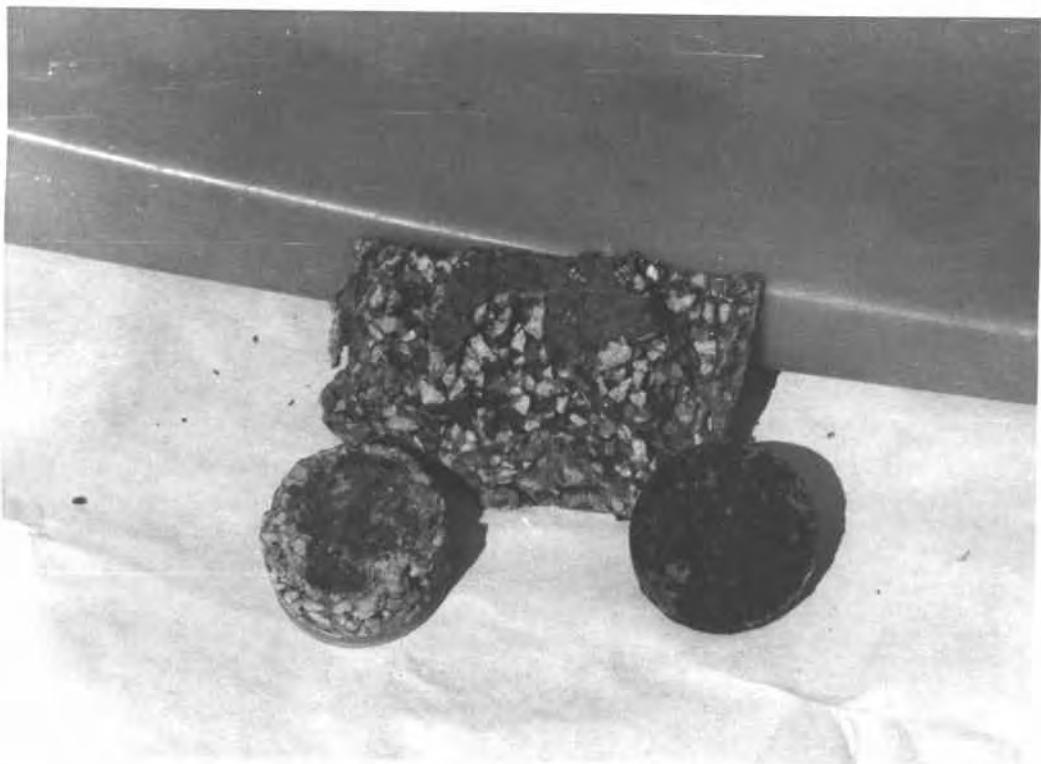

Obr. 2 Zadní strana vzorku umístěného vpravo nahoře na předchozím obrázku, zadní strana vývrtu a terče po zkoušce betonu s oddělenou promaštěnou povrchovou cementovou vrstvičkou.

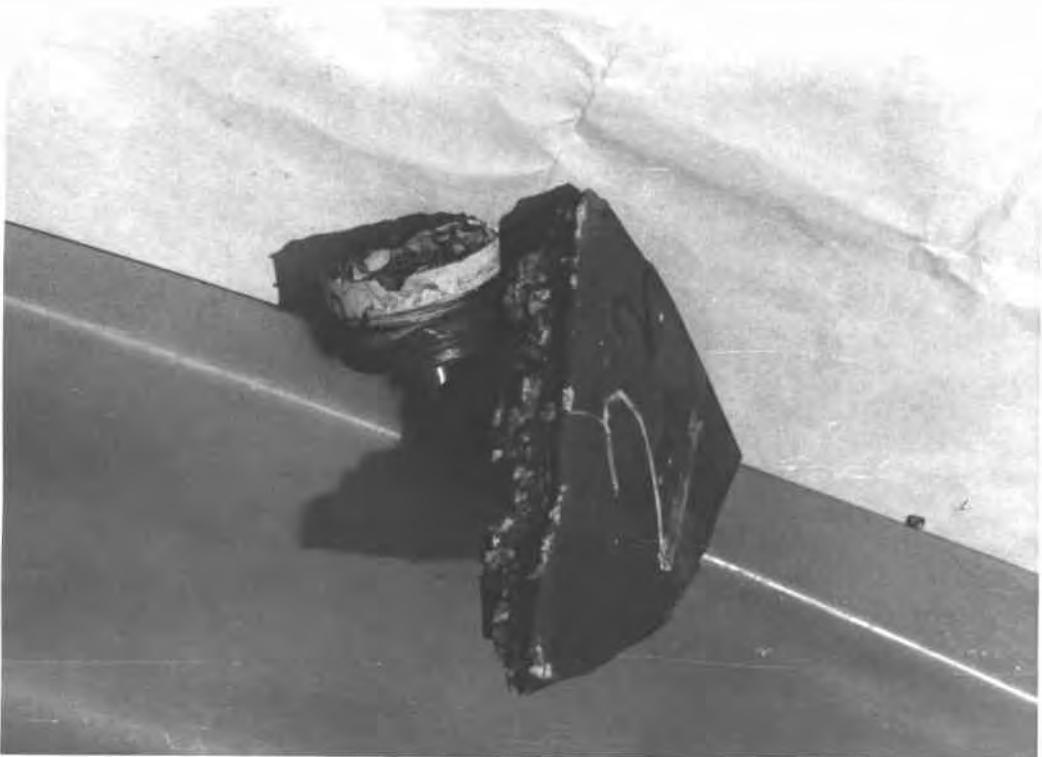


Obr. 3 Vzorek podlahoviny ze sondy 2 a z vývrtu po odtrhové zkoušce
Vzorek se porušil v polymercementové vrstvě. Na vývrtu i
úlomku je vidět vrstevnatost podlahoviny, na vývrtu nadto
značná tloušťka povrchové vrstvy.

Obr. 4 Tytéž vrstvy jako na předchozím obrázku ze zadní strany.
Střední část úlomku představuje vzhled kontaktní spáry
s podkladem.

Obr. 5, 6 Přední a zadní strana vývrtu v sondě 3 s polymerbetonem na celou tloušťku podlahoviny. Zřetelně je vidět několikeré vydělení pryskyřice z polymermallty /nad každou vrstvou/.

Obr. 7 Úlomek a vývrt v sondě 4, ukazující hloubku prosycení "nosné" vrstvy polymermaltou do jedné čtvrtiny až třetiny, místně až do jedné poloviny tloušťky. Podlahovina se odělila od podkladního betonu při nepatrném tahovém namáhání ve vrstvičce cementu s disperzí, steklé z "nosné" vrstvy na podklad.

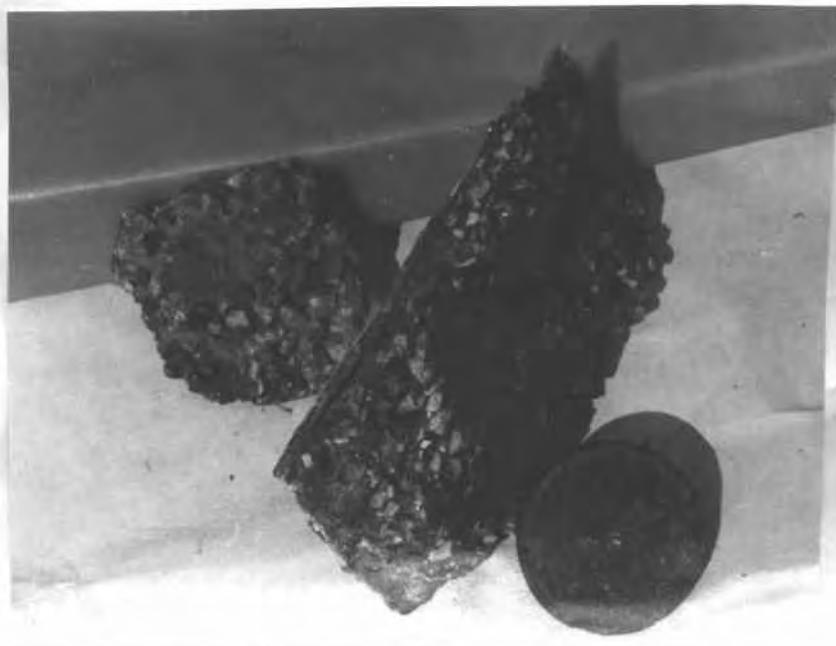

Obr. 8, 9 Přední a zadní strana úlomků z rozpadlé části v místě 5 a zadní plocha zkoušebního terče po zkoušce v tahu betonu /rep. po zkoušce vhodnosti povrchu podkladu/. Do poloviny tloušťky je na některých úlomcích "nosná" vrstva téměř zcela nahrazena polymermaltou, na jiných úlomcích je spodní část "nosné" vrstvy rozpadlá.

Obr. 10, 11 Přední a zadní část úlomku z místa 6 /rozpraskaného/, na němž je zřetelně vidět stopy premašení podkladu /obtisknutí na vzorku/ a stopy po injektaci pryskyřice, provedené ve snaze o dodatečné přichycení oddělených /odutých/ částí "nosné" vrstvy. Injektážní pryskyřice sice vyplnila pory a mezery ve spodní části "nosné" vrstvy, k podkladu však nepřilnula vůbec. Na spodní ploše vzorku je též patrné rozpraskání této vrstvy jemnými trhlinami.